


MANUAL DEL PRODUCTO

LYNX™ EMBEDDED SENSORES

**LES-B-127-50, LES-B-127-125,
LES-B-127-500, & LES-B-127-2000**

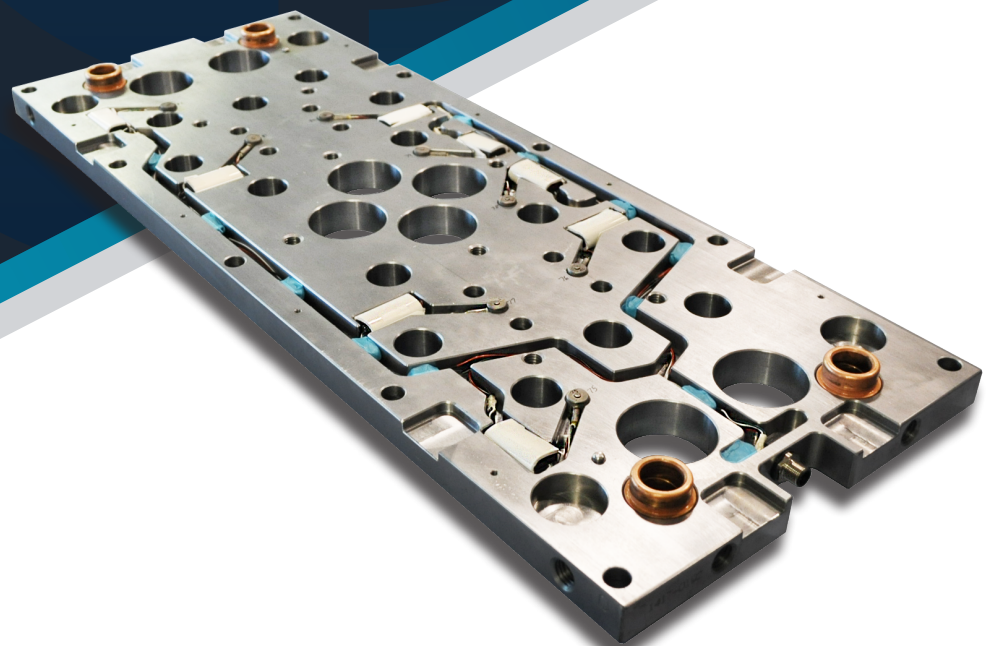

MANUAL DEL PRODUCTO

LYNX™ EMBEDDED SENSORES

LES-B-127-50, LES-B-127-125, LES-B-127-500, & LES-B-127-2000

INTRODUCCIÓN

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD	V
PRIVACIDAD	V
ALERTAS	V
ABREVIATURAS	V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIONES	1
SENSORES MULTICANAL	1
TAMAÑO DEL SENSOR Y EXPULSOR PIN	2
TABLAS DE SELECCIÓN	2
OPERACIÓN	4
ESTILO DE BOTÓN / CLAVIJA INFERIOR	4
SENSORES DE GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS	4
DIMENSIONES	5
SENSOR	5
LONGITUDES DEL CABLE	5
CONECTOR LYNX Y ROSCA PG9	6

MANUAL DEL PRODUCTO

SENSORES INTEGRADOS LYNX™

LES-B-127-50, LES-B-127-125, LES-B-127-500, & LES-B-127-2000

INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN	8
INSTALACIÓN (TÍPICA) DE LA PLACA DE SUJECIÓN	8
INSTALACIÓN DE LA PLACA DE SUJECIÓN (CABEZA A CABEZA)	8
INSTALACIÓN EN LA PLACA DE EYECCIÓN	9
ÁNGULO EXPULSORES	9
CONTORNEADA EXPULSORES	9
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN	10
INSTALACIÓN (TÍPICA) DE LA PLACA DE SUJECIÓN	10
INSTALACIÓN DE LA PLACA DE SUJECIÓN (CABEZA A CABEZA)	14
PLACA DE CUBIERTA—ABRAZADERA LÁMINA	18
INSTALACIÓN EN LA PLACA DE EYECCIÓN	20
PLACA DE CUBIERTA—PLACA DE EXPULSIÓN	23
CONECTOR LYNX	25
CABLES DE LOS SENSORES	26
ELECTRÓNICA DE SENSORES	27
CABLE SENSOR DE RETENCIÓN	28
INSTALACIÓN A ALTA TEMPERATURA	30
INSTALACIONES NO ESTÁNDAR	31
ESTÁTICO (SIN MOVIMIENTO) DEL EYECTOR PRENDEDORES	31
PASADORES DEL EXPULSADOR ESTÁTICO (NO MÓVIL)	32
EYECTOR DE MÚLTIPLES PERNOS	34
ESTÁTICO PIN EJEMPLO	35
EJEMPLOS DE PINES DE TRANSFERENCIA ESTÁTICA	36

MANUAL DEL PRODUCTO

SENSORES INTEGRADOS LYNX™

LES-B-127-50, LES-B-127-125, LES-B-127-500, & LES-B-127-2000

VALIDACIÓN DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DEL SENSOR FECHA ENTRADA ABRAZADERA PLACA INSTALACIONES (TÍPICO)	37
COMPROBACIONES PREVIAS AL MONTAJE	37
CHEQUES POST-ASAMBLEA	39
COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SENSOR: INSTALACIONES DE PLACA DE SUJECIÓN (CABEZA A CABEZA)	41
COMPROBACIONES PREVIAS AL MONTAJE	41
CHEQUES POST-ASAMBLEA	43
INSTALACIONES DE INSTALACIÓN DEL SENSOR DE REGISTRO DE ENTRADA DEL EYECTOR PLACA	45
COMPROBACIONES PREVIAS AL MONTAJE	45
CHEQUES POST-ASAMBLEA	45
INSTALACIÓN DEL SENSOR DE REGISTRO DE ENTRADA ESTÁTICAS INSTALACIONES PASADOR	46

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA	47
PRUEBA Y CALIBRACIÓN	47
LOS SENSORES DE PRUEBA	47
LA CALIBRACIÓN	48
LOS FACTORES COMUNES QUE AFECTAN SENSOR DE RECALIBRACIÓN	48
GARANTÍA	49
RJG, INC. GARANTÍA ESTÁNDAR DE TRES AÑOS	49
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO	49

MANUAL DEL PRODUCTO

SENSORES INTEGRADOS LYNX™

LES-B-127-50, LES-B-127-125, LES-B-127-500, & LES-B-127-2000

DIAGNÓSTICO DE FALLAS

ERRORES DE INSTALACIÓN	51
PROBLEMAS EXPULSORES PIN	51
PROBLEMAS DE SENSORES CABEZA	52
PROBLEMAS CON EL CABLE Y LA CAJA	53
SOPORTE AL CLIENTE	54

PRODUCTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS COMPATIBLES	55
CABLES LYNX PREMIUM CE-LX5-W	55
LYNX FIVE-PORT CAJA DE CONEXIONES J-LX5	55
CAJA DE CONEXIONES LYNX DE NUEVE PUERTOS J-LX9-CE	55
PRODUCTOS SIMILARES	56
LYNX INTEGRADO 4000 LIBRA SENSOR	56
EL SISTEMA DE CONEXION MULTI-CANAL DE GALGA EXTENSIOMÉTRICA	56

INTRODUCCIÓN

Lea, entienda y cumpla con las siguientes instrucciones. Es necesario tener esta guía disponible para referencia en todo momento.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD


Puesto que RJG, Inc. no tiene control sobre el uso que otros puedan hacer de este material, no garantiza que se obtendrán los mismos resultados que los aquí descritos. RJG, Inc. tampoco garantiza la efectividad o seguridad de cualquier diseño posible o sugerido de artículos de manufactura según lo aquí ilustrado por cualquier fotografía, dibujo técnico y demás. Cada usuario del material o diseño, o de ambos, deberá hacer sus propias pruebas para determinar la adecuación del material o de cualquier material para el diseño, así como la adecuación del material, proceso y/o diseño para su propio uso específico. Las declaraciones concernientes a usos posibles o sugeridos del material o los diseños aquí descritos no deben interpretarse como si constituyeran una licencia bajo alguna patente de RJG, Inc. que cubra dicho uso o como recomendaciones de uso de dicho material o los diseños en caso de infracción de una patente.


PRIVACIDAD


Diseñado y desarrollado por RJG, Inc. Diseño del manual, formato y estructura de derechos de autor 2021 de RJG, Inc. Derechos reservados de documentación de contenido 2021 de RJG, Inc. Todos los derechos reservados. El material aquí contenido no puede copiarse por medios manuales, mecánicos o electrónicos, ya sea en su totalidad o en parte, sin el previo consentimiento por escrito de RJG, Inc. Por lo general, el permiso de uso se otorga en conjunto con el uso entre compañías que no estén en conflicto con los mejores intereses de RJG.

ALERTAS

Los siguientes tres tipos de alerta son usados de acuerdo a la necesidad de más aclaración o para remarcar la información presentada en el manual:

 **DEFINITION** *Una definición o aclaración de un término o términos utilizados en el texto.*

 **NOTES** *Una "nota" proporciona información adicional sobre un tema de debate.*

 **CAUTION** *El texto de "precaución" se usa para concientizar al operador sobre las condiciones que pueden provocar daños en el equipo y lesiones al personal.*

ABREVIATURAS


DIÁ.	diámetro
MÍN.	mínimo
MÁX.	máximo
R.	radio

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La LES-B-127-50/125/500/2000 línea de sensores de RJG, Inc. son galgas extensométricas digitales multicanal 0.50" (12, 7 mm) de la cavidad de estilo botónpresión sensores que pueden soportar efectivo hasta 50 lb (0.22 kN), 125 lb. (0.56 kN), 500 lb. (2.22 kN), o 2.000 lb (8.9 kN) y temperaturas de hasta 250 ° F (sensores 120 ° C-estándar) o 425 ° F (220 ° C sensores-alta temperatura).

El Lynx™ LES-B-127-50/125/500/2000 la electrónica del sensor y los cabezales están incrustados en el molde, eliminando el cableado externo. Diseñado exclusivamente para su uso con el sistema eDART® o CoPilot® RJG, todos los sensores son completamente funcionales y debidamente nombrado con una sola conexión del cable del molde para el control de procesos eDART o CoPilot y sistema de monitoreo.

Un conector Lynx conecta hasta 16 sensores y un puerto Lynx del sistema (hasta 32 sensores por sistema; los sensores adicionales requerirán sistemas adicionales); Si se requieren más de 32 sensores, comuníquese con el servicio de atención al cliente de RJG para obtener información adicional.

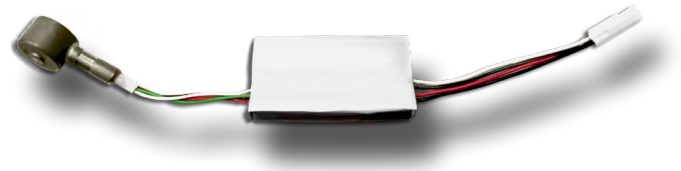

APLICACIONES

SENSORES MULTICANAL

Cavidad de estilo botónpresión sensores son adecuados para aplicaciones de moldeo por inyección en el que se cumplen las siguientes condiciones:

- El sensor se instalará detrás de un expulsor, una cuchilla o un pasador central.
- plástica aplicada presión es suficientemente alto como para evitar una mala resolución del sensor, pero suficientemente baja para evitar daños en el sensor.
- Sólo un punto de contacto (single pin) al sensor.

Sensor se mantiene por debajo de 250 ° F (120 ° C) para los modelos estándar o 425 ° F (220 ° C) para los modelos de alta temperatura (LES-B-127-XXXX-H) en el molde; electrónica del sensor, independientemente del modelo, Se mantendrá por debajo de 140 ° F (60 ° C) .

CAUTION LES-B-127-XXXX sensores modelo debe ser usado sólo dentro de los rangos de temperatura recomendados; incumplimiento dará lugar a los daños o destrucción del equipo.

TAMAÑO DEL SENSOR Y EXPULSOR PIN

TABLAS DE SELECCIÓN

El último número en el código de modelo del producto indica la clasificación de escala completa en libras de cada modelo de sensor; por ejemplo, el LES-B-127-125 es un sensor de 125 libras, a escala completa, mientras que el LES-B-127-2000 es un sensor de 2000 libras. Ubique el tamaño del pasador que se utilizará y haga coincidirlo con la ubicación en la pieza (cerca del final del relleno o cerca de la puerta). El sensor recomendado es la intersección de la fila y la columna.

RJG® recomienda que la fuerza máxima esperada sea menor o igual al 75 % de la escala completa del modelo de sensor. La fuerza máxima esperada se puede determinar multiplicando la presión plástica máxima esperada en la ubicación del pasador del sensor por el área de superficie del proyecto del pasador en la pared de la cavidad; esto se recomienda para cada ubicación del sensor en una herramienta instrumentada. La presión plástica máxima esperada se puede encontrar mediante simulación o procesos similares, o estimarse a partir del tonelaje del material en la hoja de datos de seguridad del material (MSDS).

Los cuadros a continuación son sólo una guía. Para garantizar la selección correcta del sensor para una aplicación, comuníquese con RJG.

1. Unidades Imperiales

Tamaño del Pin	PRESIÓN NORMAL	PRESIÓN ALTA
	Modelo del Sensor	Modelo del Sensor
3/64	LES-B-127-50	LES-B-127-50
1/16	LES-B-127-50	LES-B-127-50
5/64	LES-B-127-50	LES-B-127-125
3/32	LES-B-127-125	LES-B-127-125
7/64	LES-B-127-125	LES-B-127-125
1/8	LES-B-127-125	LES-B-127-500
9/64	LES-B-127-500	LES-B-127-500
5/32	LES-B-127-500	LES-B-127-500
3/16	LES-B-127-500	LES-B-127-500
7/32	LES-B-127-500	LES-B-127-500
1/4	LES-B-127-500	LES-B-127-2000
9/32	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
5/16	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
11/32	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
3/8	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
13/32	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
7/16	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
1/2	LES-B-127-2000	-
9/16	-	-
5/8	-	-

TAMAÑO DEL PIN DEL SENSOR Y DEL EYECTOR (continuación)

2. Unidades Metricas

Tamaño del Pin	PRESIÓN NORMAL	ALTA PRESIÓN
	Modelo del Sensor	Modelo del Sensor
1.0 mm	LES-B-127-50	LES-B-127-50
1.5 mm	LES-B-127-50	LES-B-127-50
2.0 mm	LES-B-127-50	LES-B-127-125
2.5 mm	LES-B-127-125	LES-B-127-125
3.0 mm	LES-B-127-125	LES-B-127-125
3.5 mm	LES-B-127-125	LES-B-127-125
4.0 mm	LES-B-127-125	LES-B-127-125
4.5 mm	LES-B-127-500	LES-B-127-500
5.0 mm	LES-B-127-500	LES-B-127-500
5.5 mm	LES-B-127-500	LES-B-127-500
6.0 mm	LES-B-127-500	LES-B-127-500
6.5 mm	LES-B-127-500	LES-B-127-2000
7.0 mm	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
7.5 pulgadas	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
8.0 mm	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
8.5 mm	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
9, 0 mm	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
9.5 mm	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
10.0 mm	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
11.0 mm	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
12.0 mm	LES-B-127-2000	LES-B-127-2000
13.0 mm	LES-B-127-2000	-
14.0 mm	-	-
15.0 mm	-	-
16.0 mm	-	-

OPERACIÓN


ESTILO DE BOTÓN / CLAVIJAINFERIOR

El canal único, sensor de galga extensiométrica botón de estilo Lynx se coloca en un molde detrás de un pasador de expulsión. A medida que se inyecta plástico en la cavidad, la presión de aplica el plástico fuerza a la espiga de expulsión; el plástico presión fuerza se transfiere al sensor de galga extensiométrica.

SENSORES DE GALGAS EXTENSIMÉTRICAS

El elemento sensor de galga extensométrica dentro del cuerpo del sensor convierte la fuerza aplicada en una señal eléctrica que se puede leer usando el sistema eDART o el software del sistema CoPilot. El elemento de detección utiliza una configuración de puente de Wheatstone (cuatro elementos de galga extensiométrica posicionado en un circuito) para convertir pequeñas cantidades de deformación sensor en una tensión medible a través del cambio en la resistencia de los elementos de la banda extensométrica de detección. El sensor envía una señal de voltaje de bajo nivel que es proporcional a la cantidad de fuerza aplicada por el presión colocado en el pasador y se transfiere al sensor.


La medición de voltaje se lleva a cabo a través del cable del sensor hasta la caja de la electrónica del sensor Lynx montada dentro del molde. La señal de tensión es convertida por la electrónica del sensor a una salida digital de alta precisión que se correlaciona directamente con presión desde dentro de la cavidad.

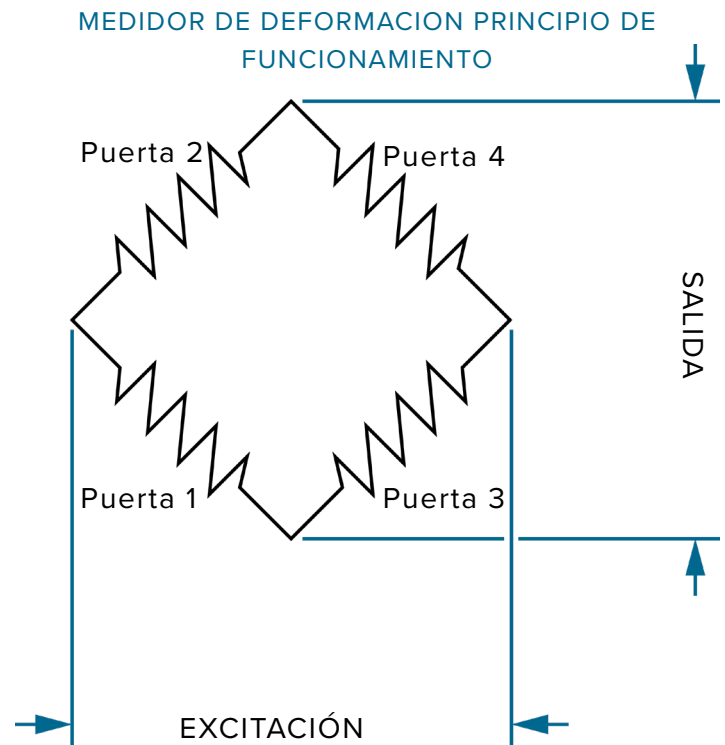

Los sensores están conectados al sistema eDART de RJG, Inc., que registra y muestra la medición del sensor para su uso en la supervisión y el control de procesos. Además, la electrónica del sensor comunica el modelo del sensor, el número de serie, la carga de escala completa y los datos de calibración automáticamente al sistema eDART o CoPilot, proporcionando el nivel más alto de precisión del sensor y minimizando la necesidad de datos ingresados por el usuario al configurar el sensor en los sistemas eDART o CoPilot.

DIMENSIONES

SENSOR

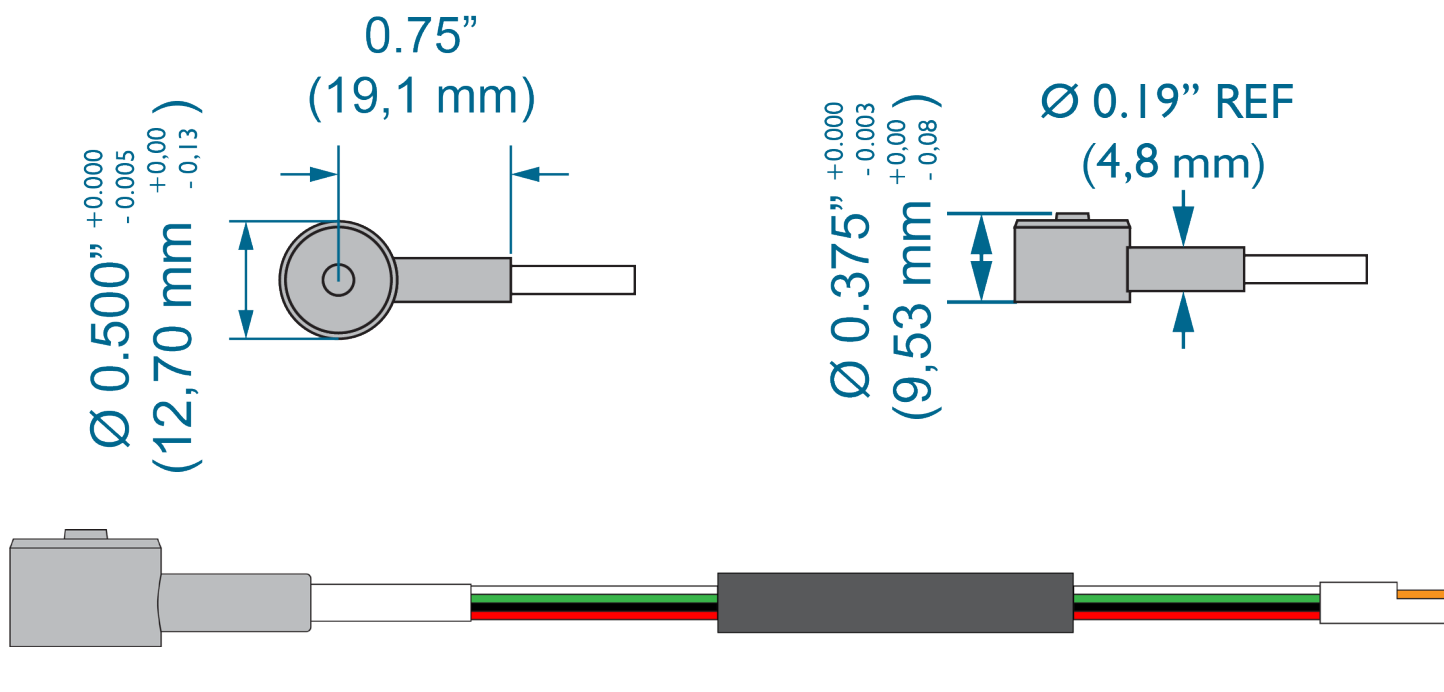

LONGITUDES DEL CABLE

Cable longitudes se determinan en tiempo de orden; cada LES-B-127-50/125/500/2000 es un ajuste personalizado para la aplicación. El cable sensor mínimo largo disponible, medido desde el centro del cabezal del sensor, es de 1.50" (38,1 mm). Comuníquese con el departamento de atención al cliente de RJG para más información.

CONECTOR LYNX Y ROSCA PG9

El conector Lynx está codificado a 45 ° para proporcionar la orientación adecuada de la conexión del cable, particularmente para los cables Lynx premium de 90 °.



CONECTOR LYNX Y ROSCA Pg9

Llamada de Tamaño Nominal PG	Pg9	Menor Ø Hombro Thd. d1 [mm]	13.86
Mayor Ø d=D [mm]	15.2	Altura del hilo H1 [mm]	0.67
Paso p [mm]	1.411	Taladro Ø [mm]	14
Hilos por Pulgada tpi	18	Radio [mm]	0.15
Paso Ø d2=D2 [mm]	14.53		


Datos en mm

$p_{ag} = 25.4 / tpi$

$r = 0.107 p$

$H = 0.595875 p$

$H1 = 0.8 h = 0.4767 p$

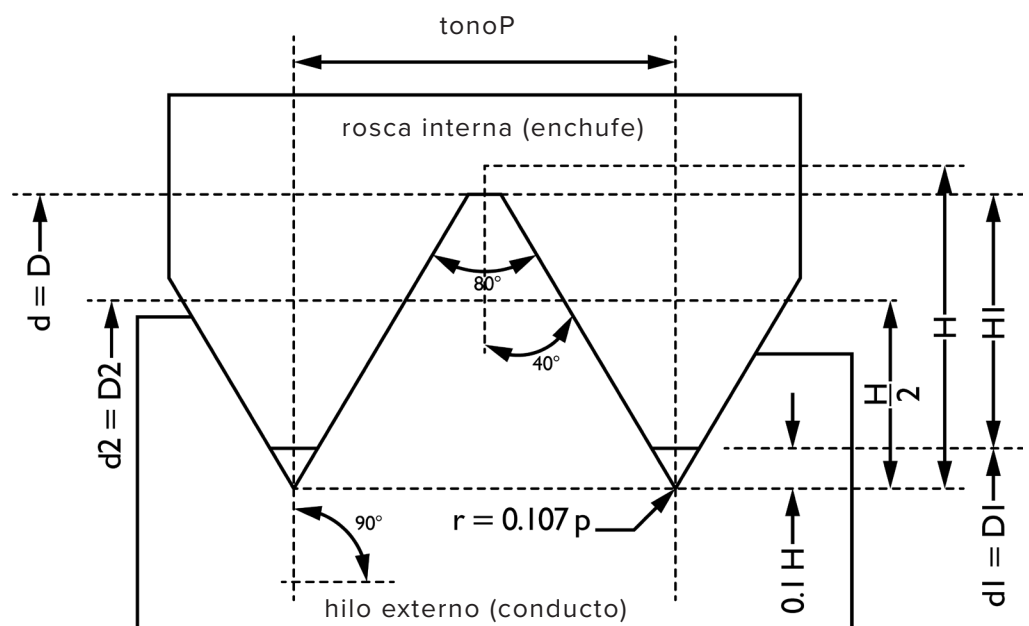


INSTALACIÓN

Los sensores pueden ser colocados en elabrazadera placa situada detrás de puntas de transferencia, o en la placa expulsora detrás de las espigas de expulsión. Lugar de instalación en elabrazadera placa o placa expulsora-molde depende de bienes raíces y la preferencia del cliente.


Clavijas de transferencia proteger el sensor de dañar las cargas de choque que se aplican cuando la placa de eyector se mueve hacia adelante y hacia atrás; el cable del sensor también está protegida contra pellizcos ya que no es necesario desmontar elabrazadera y realizar copias de las placas durante el uso normal o de mantenimiento preventivo.

Las espigas de expulsión proporcionan un simple, método sencillo de instalación en la que se pueden instalar sensores; instalación pasador de expulsión requiere menos mecanizado y menos equipo para lograr.

INSTALACIONES DE LA PLACA DE ABRAZADERA

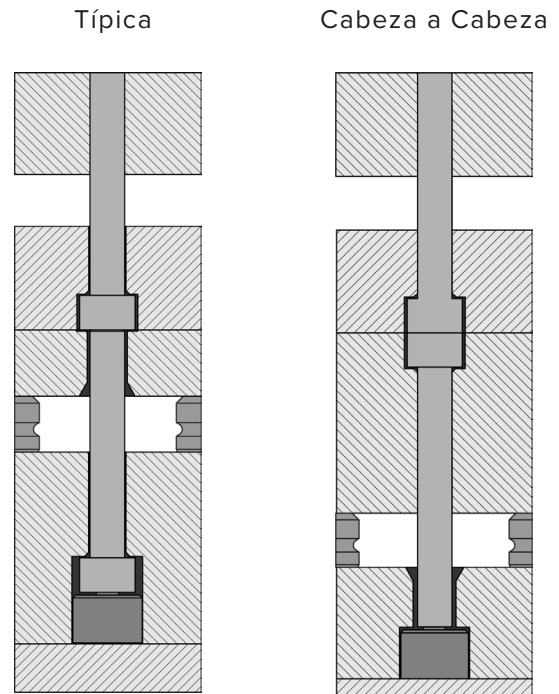

INSTALACIÓN DE LA PLACA DEL EYECTOR

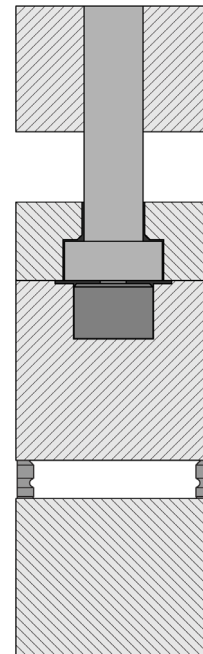

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN (TÍPICA) DE LA PLACA DE SUJECCIÓN

Aplica elabrazadera placa de instalación (típico) para casos en los que las espigas de expulsión y de transferencia son de menos de 0.28" (7, 0 mm) de diámetro.

La placa de conexión sensor está montado en el molde. Bolsillos y un canal se mecanizan en el molde para el conector del sensor, el cable y la cabeza del sensor. La cabeza del sensor se coloca bajo el pasador de transferencia por encima de la placa de cubierta en elabrazadera lámina. El pasador de transferencia es retenida por debajo de la espiga de expulsión en elabrazadera lámina. El pasador eyector está retenido en la placa de retención eyector y llega a través de la B-Plate o cavidad insertar (refieren a la figura en la parte superior derecha).


Un mínimo de 0.50" (12, 0 mm) o un tercio de las clavijas de transferencialargo , Lo que sea mayor, debe ser instalado en un H7/g6 tolerancia dentro de laabrazadera placa para asegurar una alineación correcta de PIN y para evitar la posible flexión. If 0.50" (12, 0 mm)/one-third minimum cannot be achieved, apply the head-to-head clamp plate installation concept (refer to figure at top right).

INSTALACIÓN DE LA PLACA DE SUJECCIÓN (CABEZA A CABEZA)


Aplica elabrazadera placa de instalación (cabeza a cabeza) para casos en los que las espigas de expulsión y de transferencia son mayores que 0.28" (7, 0 mm) de diámetro, o aquellos en los que un mínimo de 0, 50" (12, 0 mm)/one-third del pasador de transferencia no pueden ser contenidos por encima de la cabeza del pasador de transferencia en elabrazadera lámina.

La placa de conexión sensor está montado en el molde. Bolsillos y un canal se mecanizan en el molde para el conector del sensor, el cable y la cabeza del sensor. La cabeza del sensor se coloca bajo el pasador de transferencia por encima de la placa de cubierta en elabrazadera lámina. El pasador de transferencia es retenida por debajo de la espiga de expulsión en la placa de eyección, mientras que el pasador de expulsión es retenido en la placa de retención del eyector, con ambas cabezas descansando una contra la otra. El pasador de expulsión llega hasta la placa B o el inserto de la cavidad (consulte la figura en la parte inferior derecha).

INSTALACIÓN DE LA PLACA DE ABRAZADERA (TÍPICA)

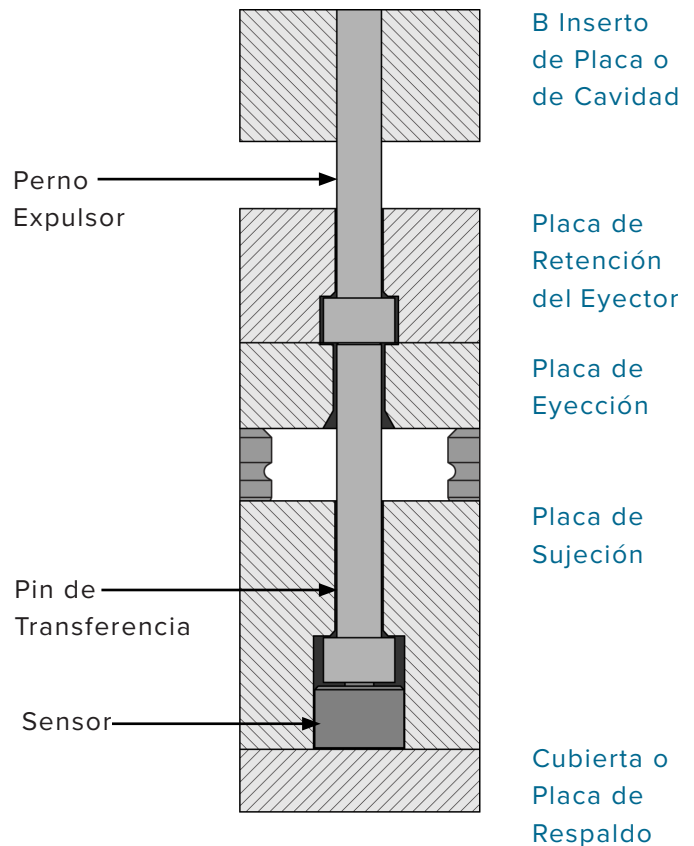

INSTALACIÓN DE LA PLACA DE ABRAZADERA (CABEZAL CON CABEZAL)

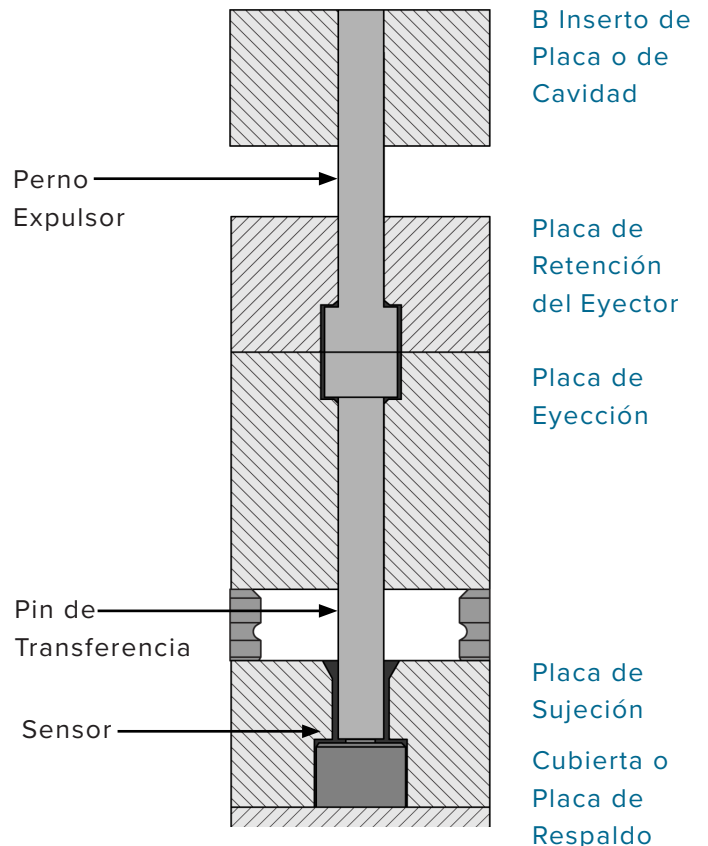

INSTALLATION OVERVIEW *(continued)*

INSTALACIÓN EN LA PLACA DE EYECCIÓN

La placa de conexión sensor está montado en el molde. Bolsillos y un canal se mecanizan en el molde para el conector del sensor, el cable y la cabeza del sensor. La cabeza del sensor se coloca debajo de la espiga de expulsión en la placa de eyector. El pasador eyector está retenido en la placa de retención eyector y llega a través de la B-Plate o cavidad insertar (refieren a la figura en la parte a la derecha).

ÁNGULO EXPULSORES




Las espigas de expulsión que se encuentran en superficies en ángulo de una parte pueden utilizar sensores en función del ángulo del pasador. El ángulo de clavija máximo que se puede utilizar con sensores es de 30° (1 a la derecha). Más allá de 30°, fuerza se pierde a la fricción como el pasador se empuja de lado contra el molde de acero en lugar de directamente en el sensor, que a su vez puede crear errores en las lecturas del sensor. Si el ángulo es mayor de 30°, atención al cliente contacto RJG para la asistencia en la verificación de la idoneidad para el uso con un sensor RJG (consulte "Soporte al Cliente" en la página 54).

CONTORNEADA EXPULSORES




Los pasadores expulsores que se encuentran en las superficies contorneadas de una pieza se pueden usar en superficies cóncavas y convexas (2 a la derecha) siempre que la forma del contorno sea simétrica, ya que esto anula cualquier fuerza lateral generada por la presión de la cavidad que empuja el pasador.

No utilice una asymmetrically-contoured pasador de expulsión si el contorno neto es mayor que un pasador comparable con un ángulo de 30°. Si un contorno es único o asimétrico, comuníquese con el servicio de atención al cliente de RJG para obtener ayuda para verificar la idoneidad para su uso con un sensor RJG (consulte "Soporte al Cliente" en la página 54).

INSTALACIÓN DE LA PLACA DEL EYECTOR

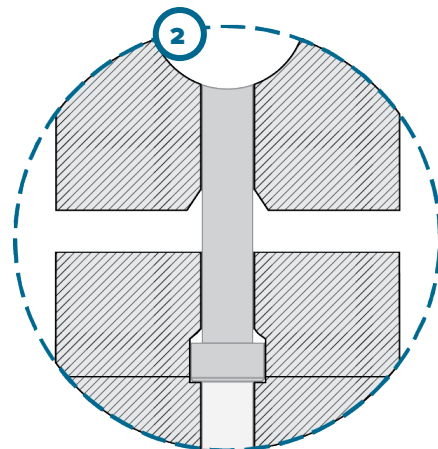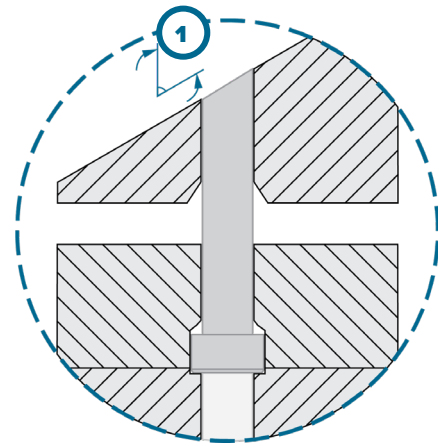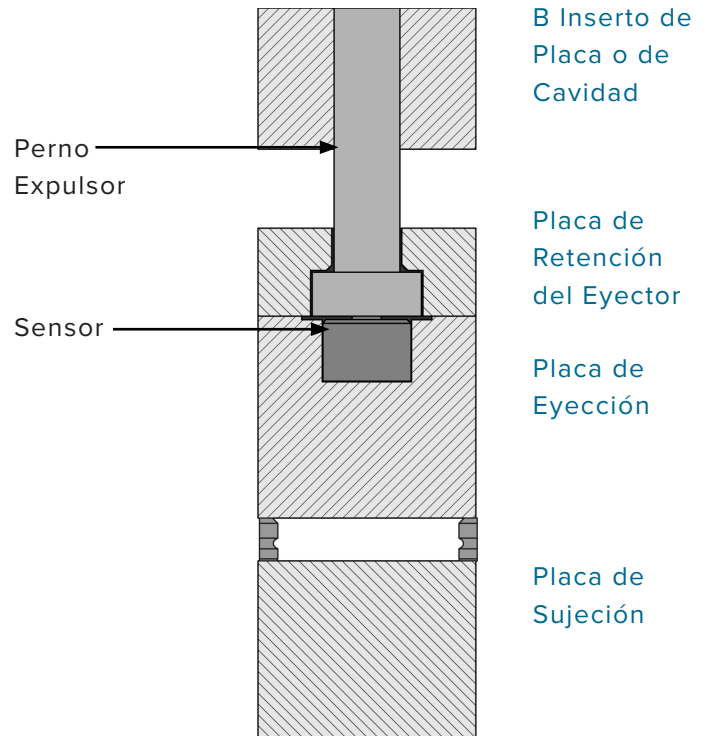


ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN
INSTALACIÓN (TÍPICA) DE LA PLACA DE SUJECCIÓN

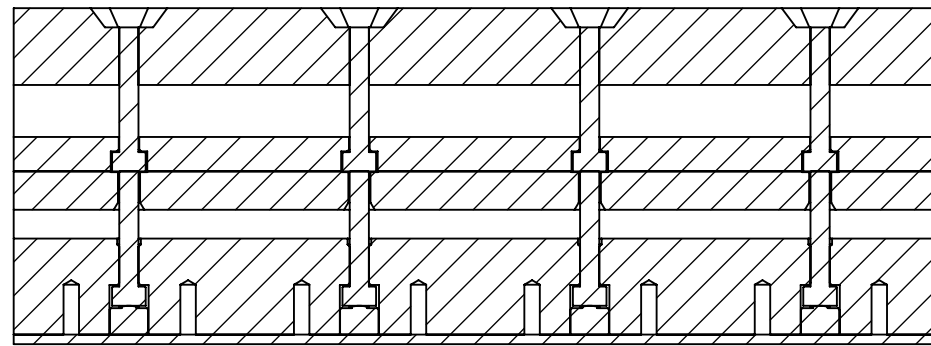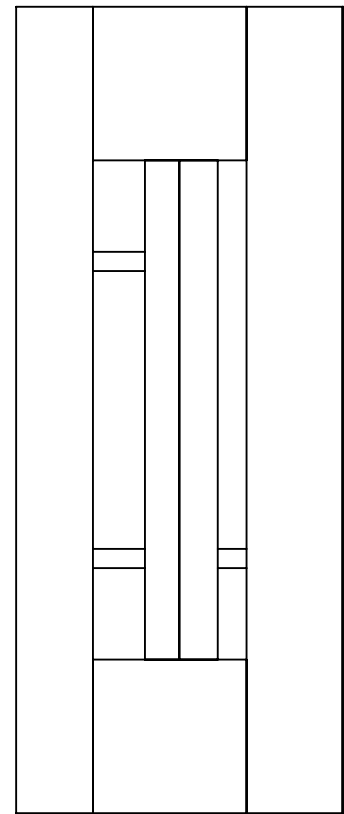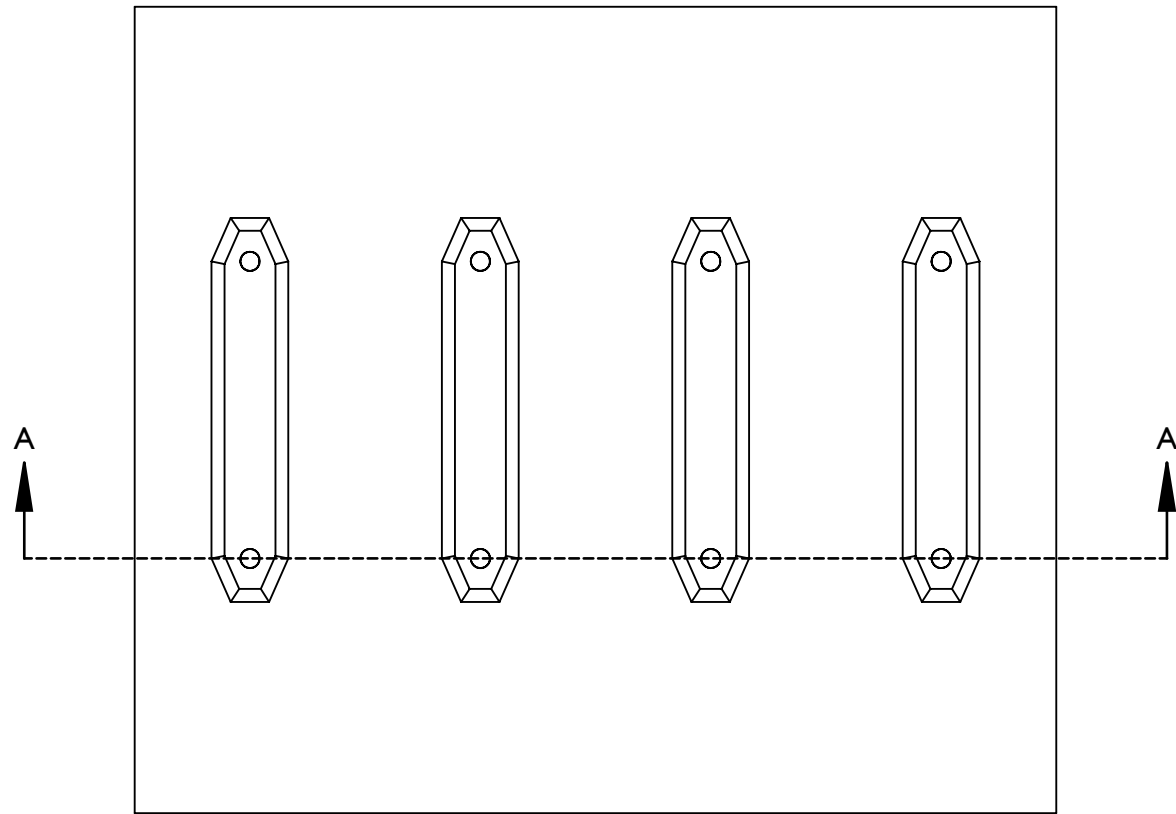


SECTION A-A
SCALE 1 : 2.5

NOTES:

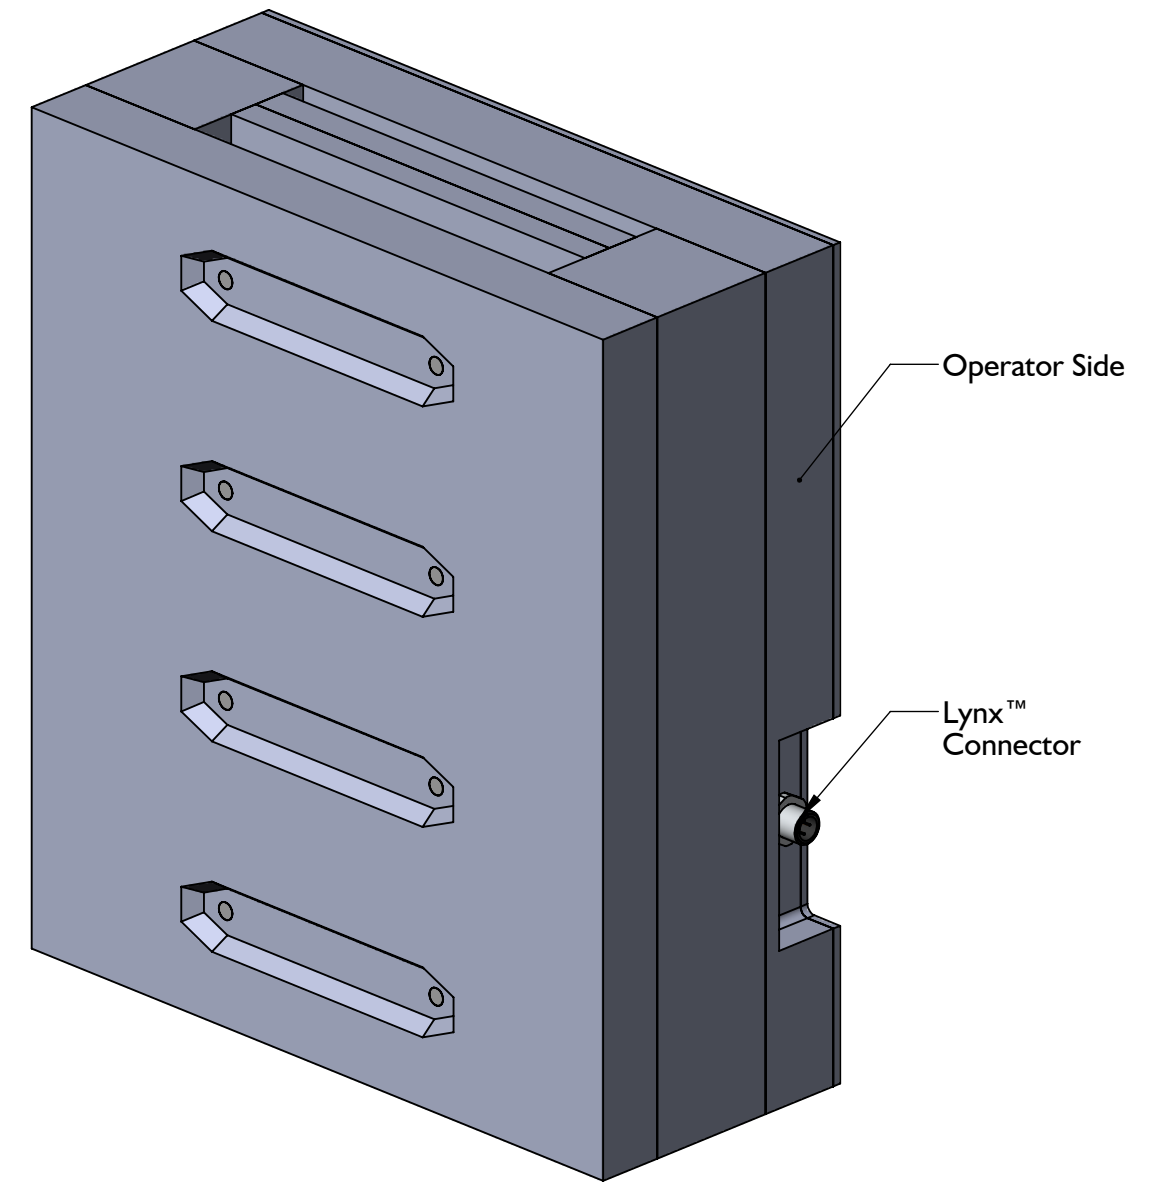

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación)
INSTALACIÓN DE LA PLACA DE ABRAZADERA (TÍPICA)

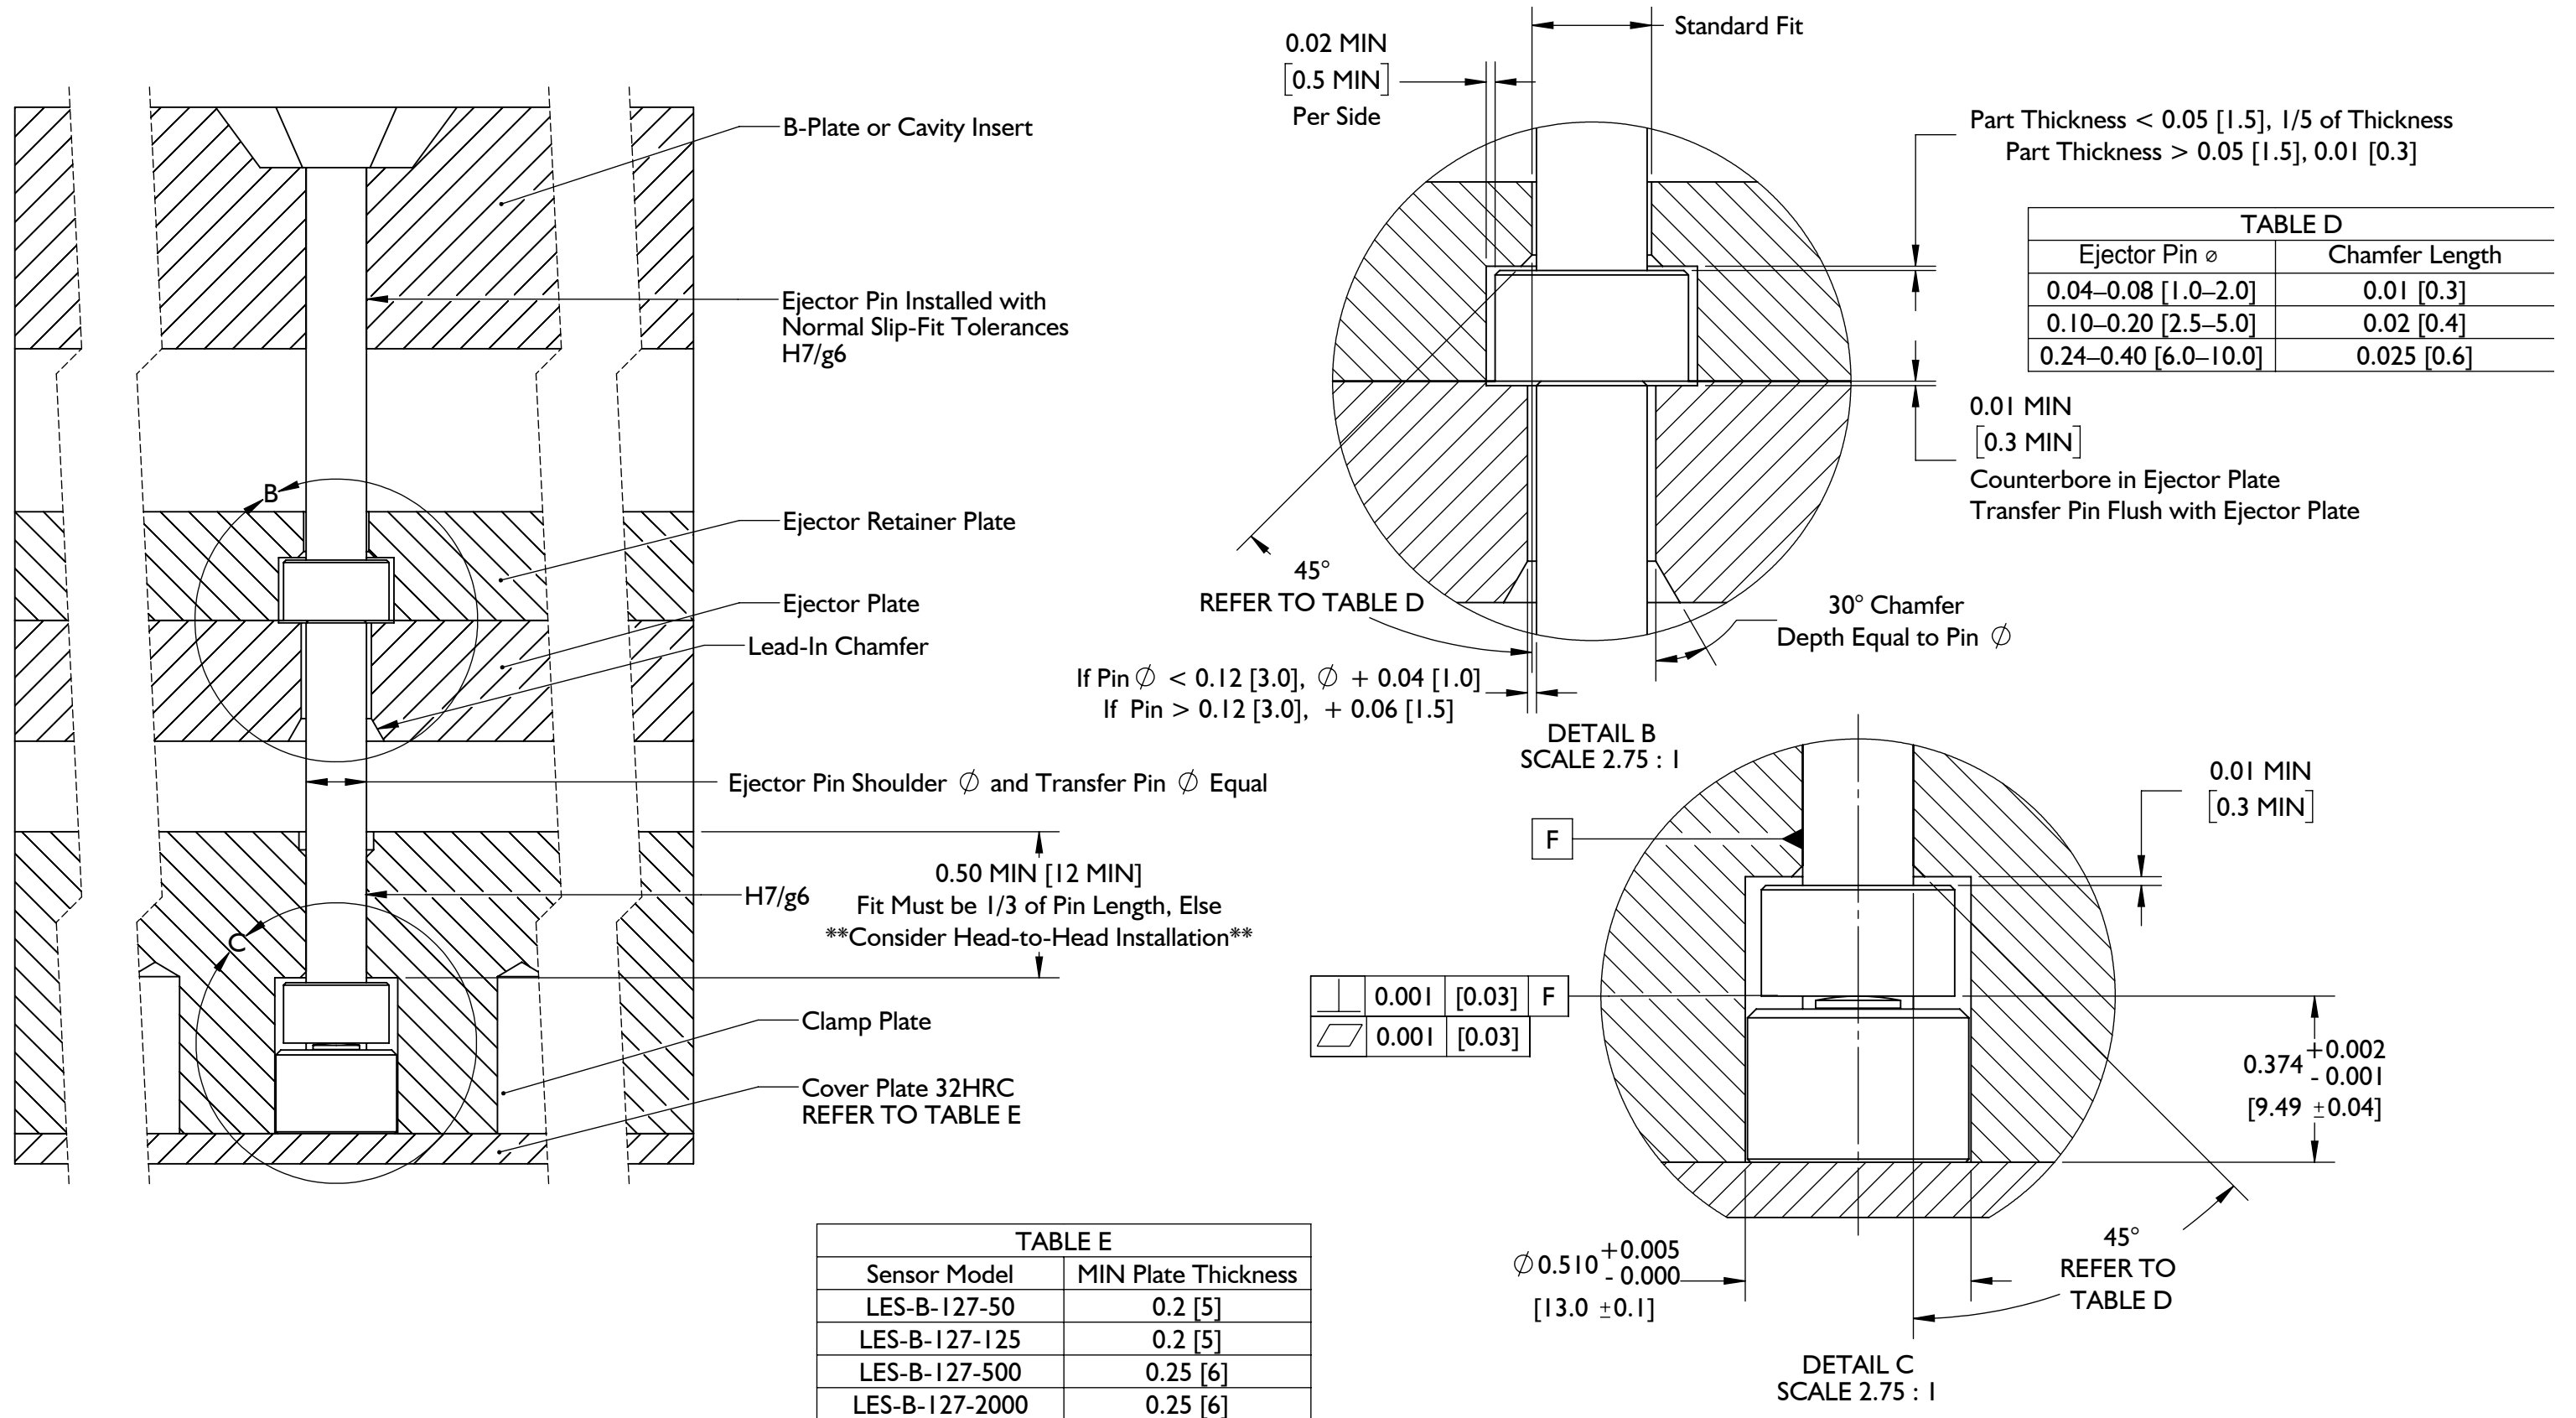

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

INSTALACIÓN DE LA PLACA DE ABRAZADERA (TÍPICA)

1. Cavidad del Cabezal del Sensor


Vainas de sensor y de la cabeza de varilla de transferencia se mecanizan en elabrazadera lámina. Los bolsillos del sensor deben estar centrados debajo del pin de expulsión seleccionado midiendo 0.510" +0.005/-0.0 (13, 00 mm ±0, 10 [1 a la derecha]) DIA, and 0.374" +0.002/-0.001 (9, 49 mm ±0, 01 [2 a la derecha]) de profundidad.

2. Transferir Cabeza del Pin de Cavidad

Elija un eyector y la transferencia perno apropiado para la aplicación (consulte "Tamaño del Sensor y Expulsor Pin" en la página 2). Expulsor y el pasador de transferencia deben ser concéntricos dentro de 0.030" (0, 76 mm) o 10% de pasador expulsor diámetro que sea menor. Expulsor y transferencia diámetro del pasador 0.25" (7, 0 mm) MAX, y debe ser igual en diámetro.

Bolsillos cabeza de pasador de transferencia deben estar centrados debajo de la espiga de expulsión seleccionado la medición de la altura de la cabeza pasador de transferencia más una holgura de 0.01" (0, 3 mm [3 a la derecha]) MIN. Chaflán el bolsillo cabeza de pasador de transferencia a 45° [4 a la derecha] al conductor de entrada deabrazadera placa, y encajar el pasador con una H7/g6 encajar [5 i a la derecha] por lo menos 0.50" (12, 0 mm) MIN.

Chamfer the lead-in at 30° [6 at right] to the eyector plate for a depth which equals the transfer pin DIA, and provide clearance for the transfer pin in the eyector plate equal to pin DIA plus 0.04" (1, 0 mm) if pin DIA is < 0.12" (3, 0 mm), or 0.06" (1, 5 mm) if pin DIA is > 0.12" (3, 0 mm). pin transferencia debe ser 0.01" (0, 3 mm) más largo que nominal para el ajuste inicial, luego se ajustó para obtener la altura correcta.

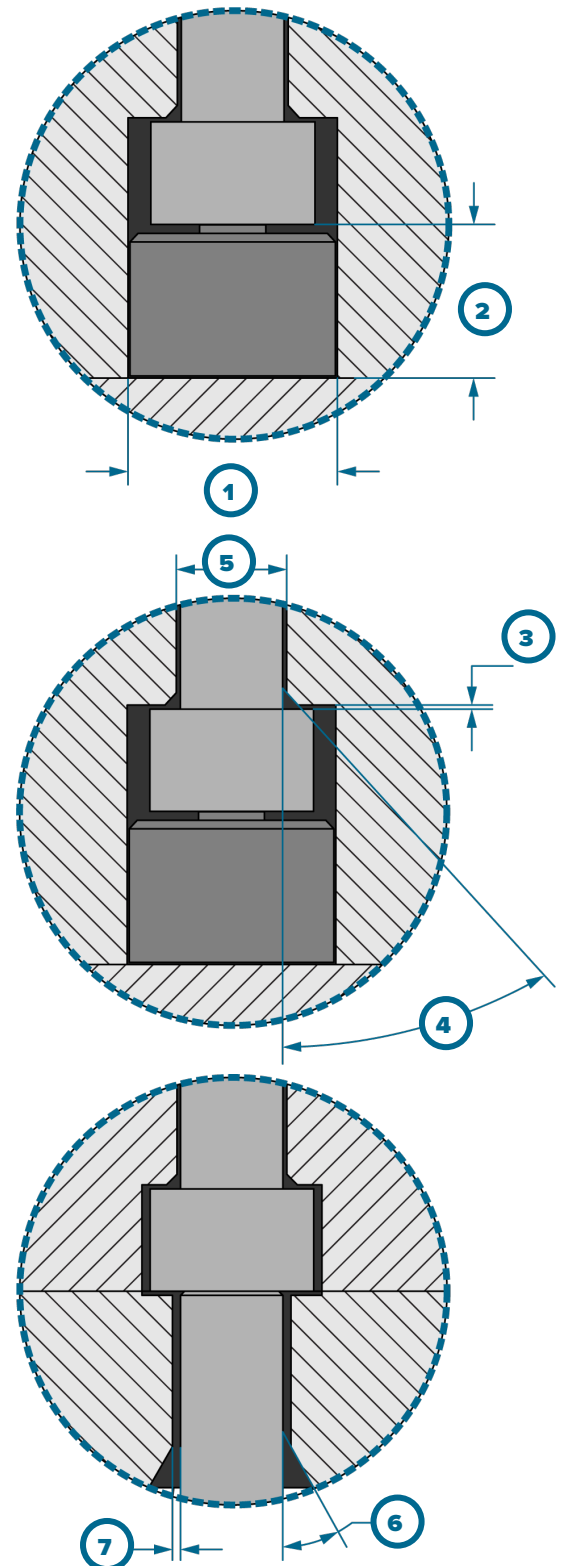

NOTES Tiene que haber 0.50" (12, 0 mm) MIN abrazadera espesor de la placa por encima de la cabeza del pasador de transferencia a la clavija de transferencia de salida cleared, igualando 1/3 de la espigalargo; Si 1/3 alfilerlargo no es posible enabrazadera espesor de la placa, el uso head-to-head concepto en la página 10.

1	0.510" +0.005/-0.0 (13, 0 mm± 0, 10) DIA
2	0.374" +0.002/-0.001 (9, 49 mm± 0, 01)
3	0.01" (0, 3 mm) MIN
4	45 ° Chaflán
5	H7/g6 para 0.50" (12, 0 mm) MIN i
6	30 ° Chaflán, Depth=Pin DIA
7	Si Pin DIA < 0.12" (3, 0 mm), + 0.04" (1, 0 mm); Si Pin DIA > 0.12" (3, 0 mm), + 0.06" (1, 5 mm)

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

3. Ejector Cabeza del Pin de bolsillo

Máquina de un bolsillo para la cabeza del pasador eyector en la placa de retención del eyector que es igual a la DIA cabeza de pasador eyector **más** 0.02" (0, 5 mm [1 a la derecha]) Min por lado.

Deje espacio libre por encima de la cabeza del pasador de expulsión. Si el espesor de la pieza es < 0.05" (1, 5 mm), el pase debe ser igual a 20% del grosor de la pieza. Si el espesor de la pieza es > 0.05" (1, 5 mm), el espacio libre debe ser igual a 0.01" (0, 3 mm [2 i a la derecha]).

NOTES La holgura de la cabeza del pin eyector no debe exceder el 20% (1/5) del espesor de la pieza en el punto de convergencia del pin/ pieza.

Chaflán el lead-in borde 45 ° (3 a la derecha) -Se refieren a la siguiente tabla para chaflán largo .


CHAFLÁN LARGO

Perno Expulsor DIA	Chaflán Largo
0.04–0.08 (1, 0–2, 0 mm)	0.01 (0, 3 mm)
0.10–0.20 (2, 5–5, 0 mm)	0.02 (0, 4 mm)
0.24–0.40 (6, 0–10, 0 mm)	0.025 (0, 6 mm)

Montar el pasador de expulsión con una H7/g6 ajuste estándar (4 a la derecha).





Escariado el bolsillo cabeza de pasador eyector en la placa de eyector 0.01" (0, 3 mm [5 a la derecha]) MIN profunda, por eyector DIA cabeza de un alfiler + 0.04" (1, 0 mm [6 a la derecha]).

INSTALACIÓN DE LA PLACA DE ABRAZADERA (TÍPICA)

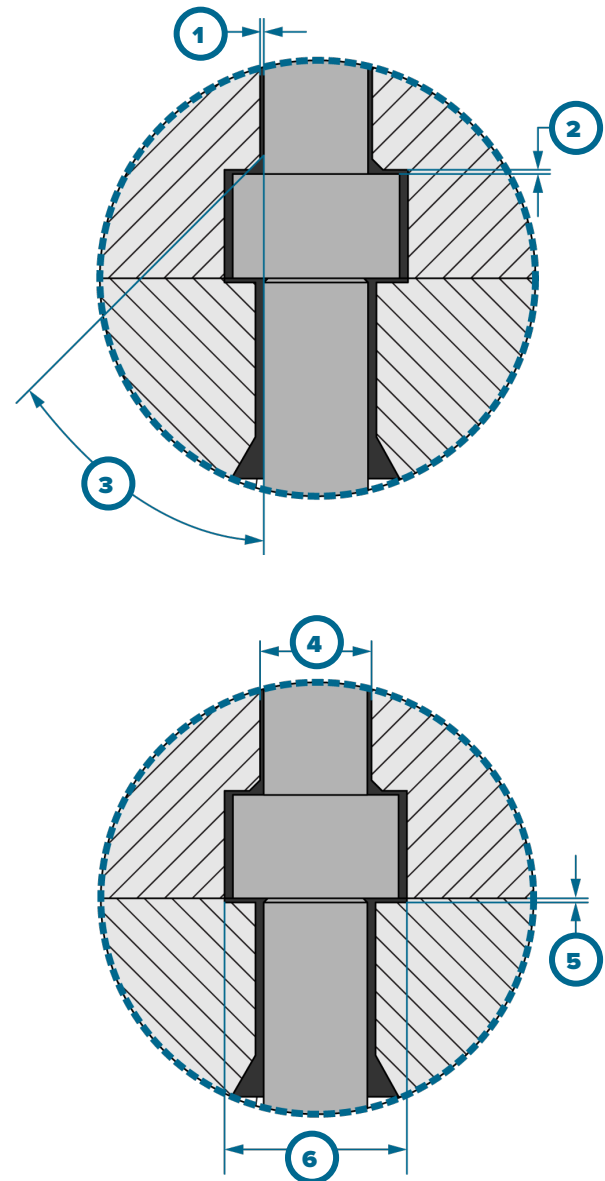


CAUTION Las aplicaciones de los pines de transferencia requieren una expulsión guiada; el incumplimiento puede resultar en daños o destrucción de los componentes.

1	0.02" (0, 5 mm) por cada lado MIN
2	20% Grosor de la pieza si < 0.05" (1, 5 mm), 0.01" (0, 3 mm) si el espesor parte > 0.05" (1, 5 mm) i
3	45 ° Chaflán, consulte la Tabla en el achaflanadolargo
4	H7/g6 ajuste estándar
5	0.01" (0, 3 mm) MIN
6	eyector DIA cabeza de un alfiler + 0.04" (1, 0 mm)

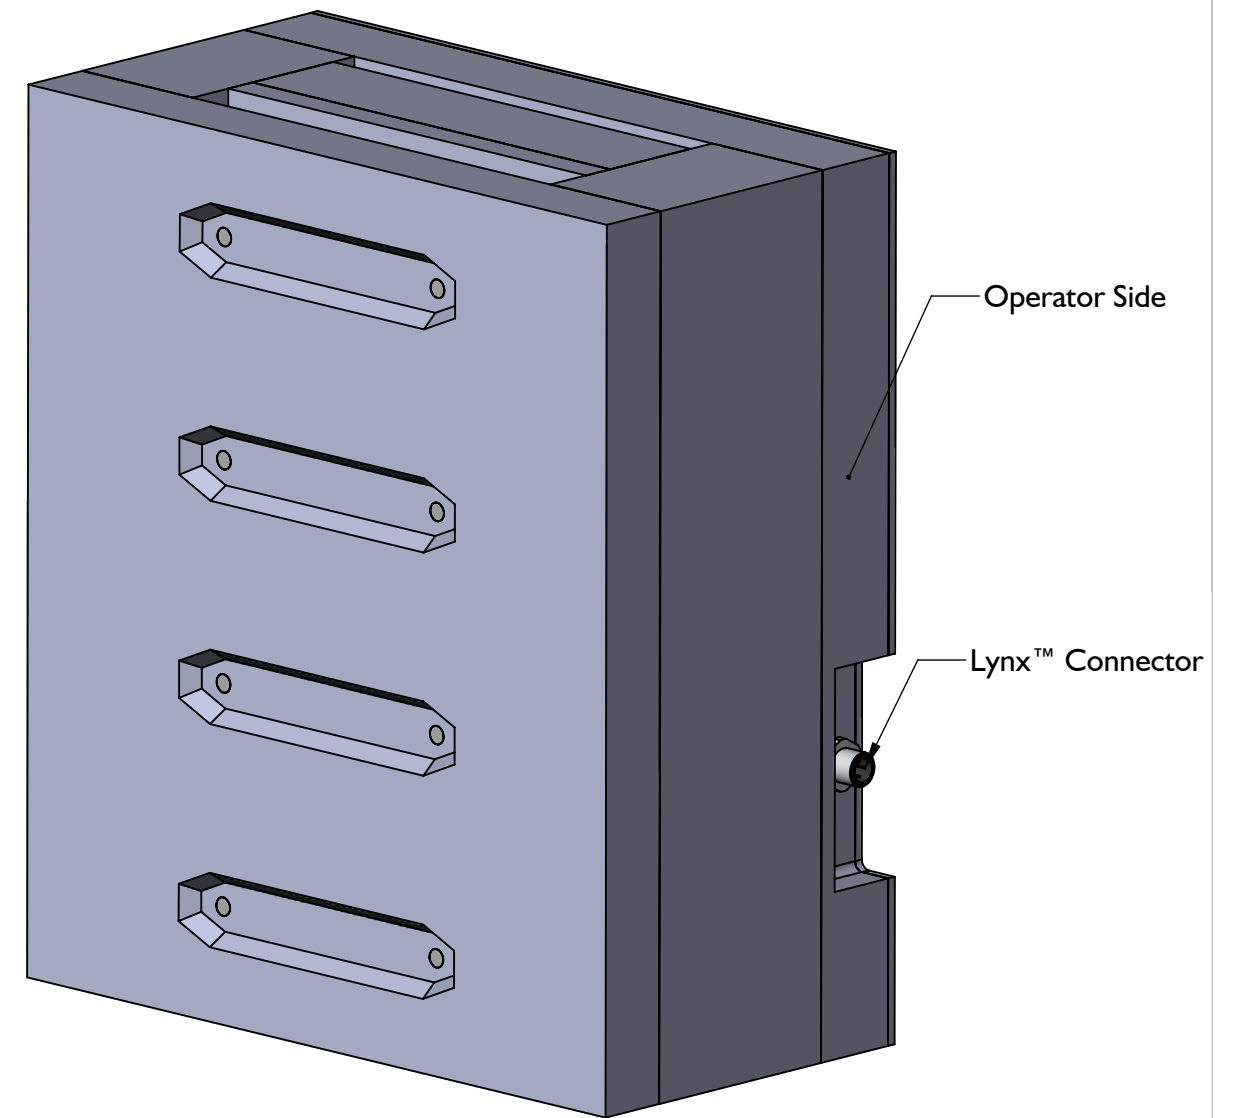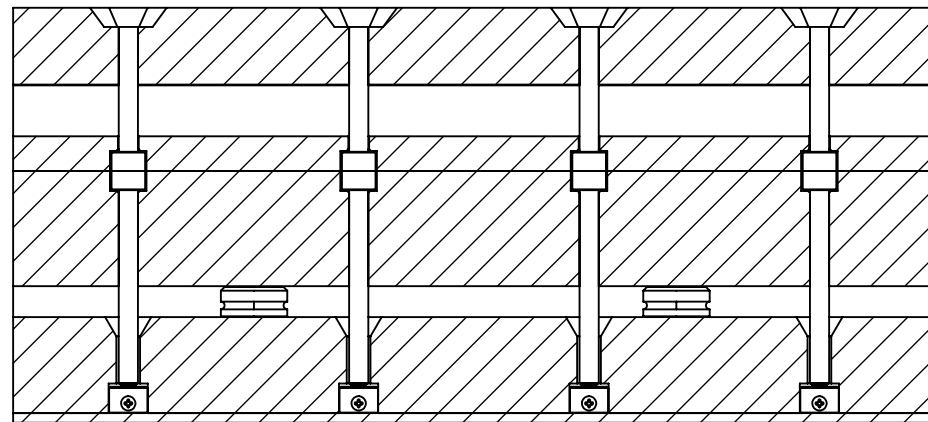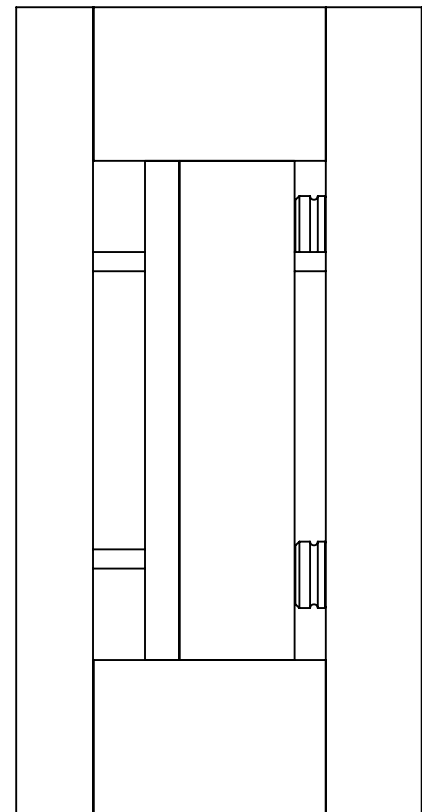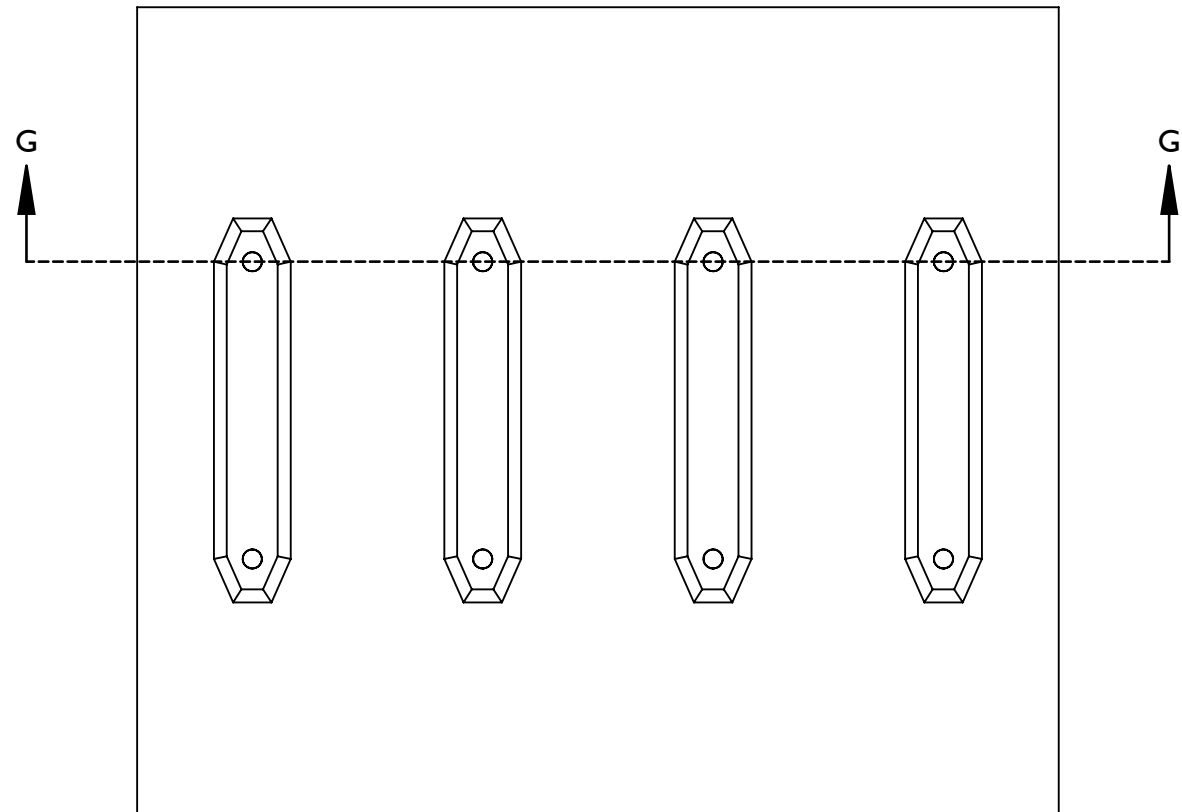

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

INSTALACIÓN DE LA PLACA DE ABRAZADERA (CABEZAL CON CABEZAL)

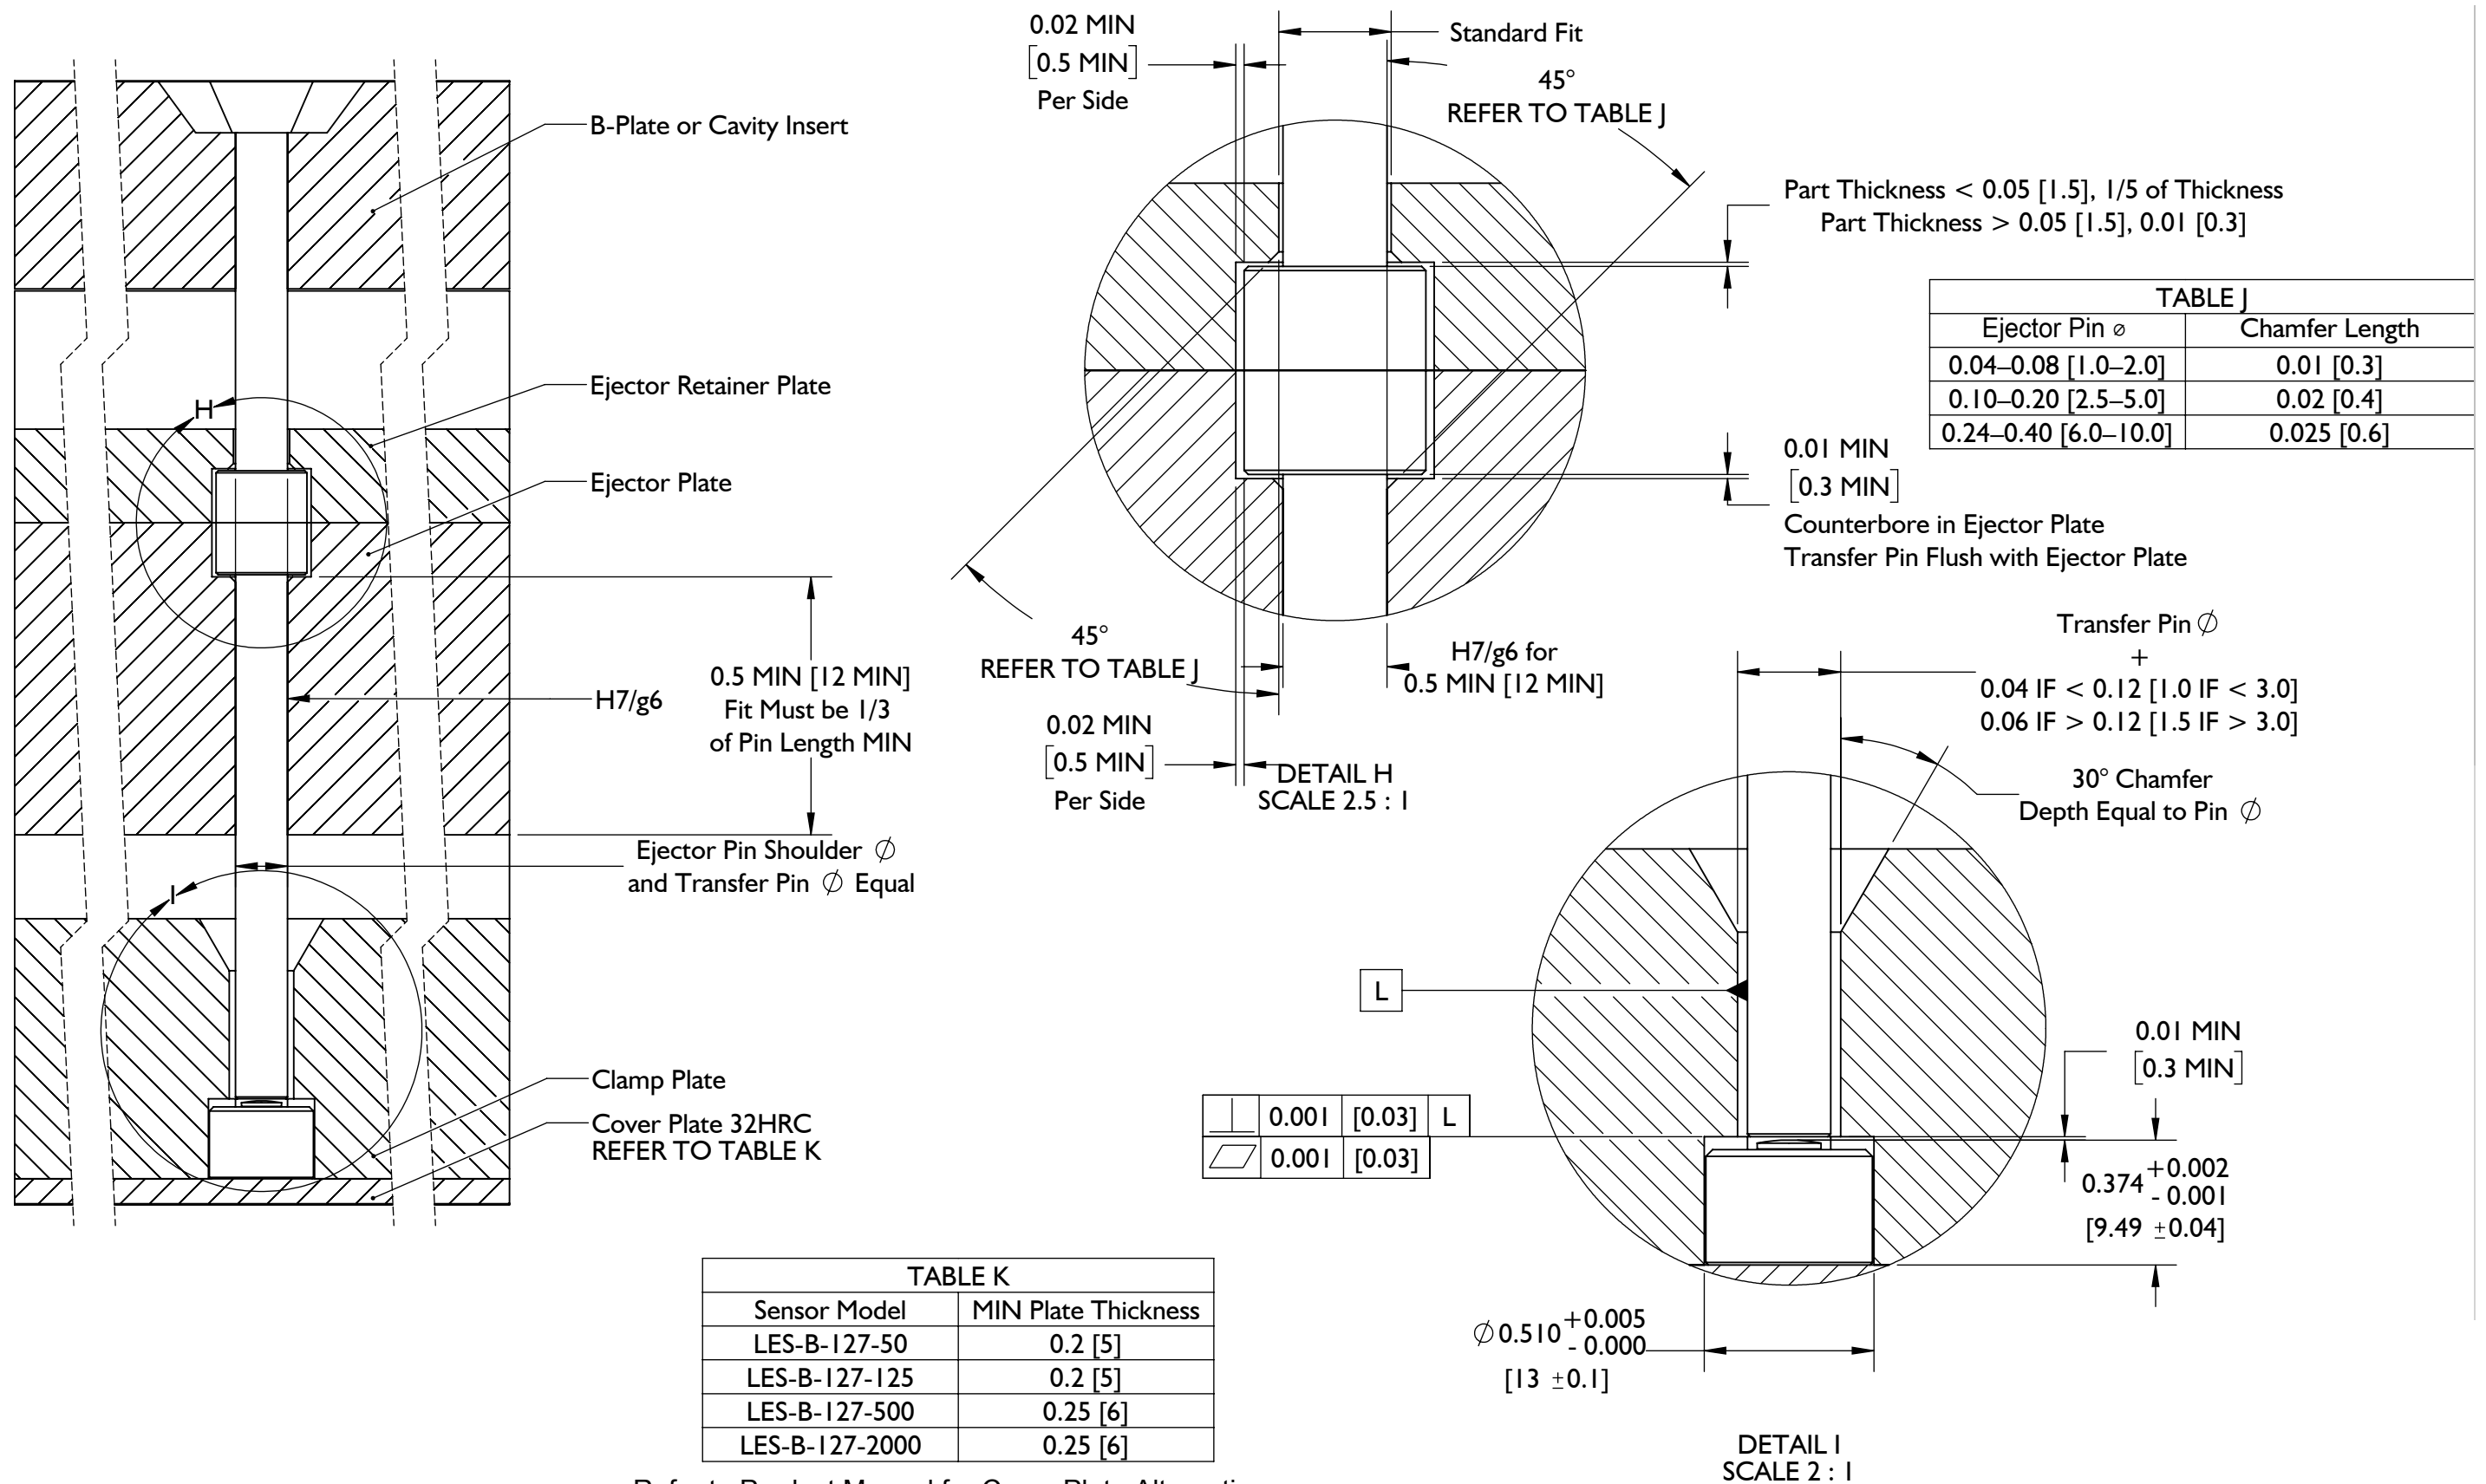


Refer to Product Manual for Cover Plate Alternatives

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación) INSTALACIÓN DE LA PLACA DE ABRAZADERA (CABEZAL CON CABEZAL)

1. Cavity del Cabezal del Sensor

Los cavidad del cabezal del sensor están mecanizados en la placa de sujeción. Los cavidad del sensor deben estar centrados debajo del pin de expulsión seleccionado midiendo $0.510'' + 0.005 / -0.0$ (13, 0 mm $\pm 0, 10$ [1 a la derecha]) DIA, y $0.374'' + 0.002 / -0.001$ (9, 49 mm $\pm - 0, 04$ [2 a la derecha]) de profundidad, con un espacio adicional de $0.01''$ (0, 3 mm [3 a la derecha]) MIN por encima del cabezal del sensor.

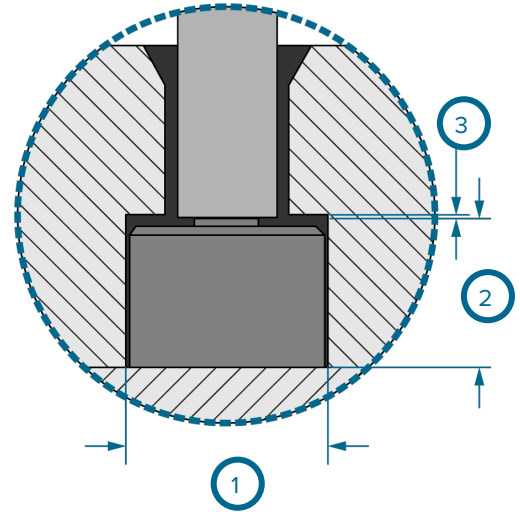


2. Transferir Cabeza del Pin de Cavidad

Elija un eyector y la transferencia perno apropiado para la aplicación (consulte "Tablas de Selección" en la página 2). Expulsor y el pasador de transferencia deben ser concéntricos dentro de $0.030''$ (0, 76 mm) o 10% de pasador expulsor diámetro que sea menor. El expulsor y el pasador de transferencia deben tener el mismo diámetro.

Bolsillos de pasador de transferencia deben estar centrados debajo del pasador de expulsión seleccionado.

Bolsillo una máquina para el eje de pasador de transferencia del bolsillo cabeza del sensor a través de la abrazadera placa igualando el DIA pasador de transferencia más $0.04''$ (1, 0 mm) si DIA pin es $< 0.12''$ (3, 0 mm) DIA, o $0.06''$ (1, 5 mm) si DIA pin es $> 0.12''$ (3, 0 mm) [4 a la derecha]).

Chaflán el cavidad cabeza de pasador de transferencia a 30° [5 a la derecha] para una profundidad igual al diámetro del pasador en la salida de abrazadera lámina.

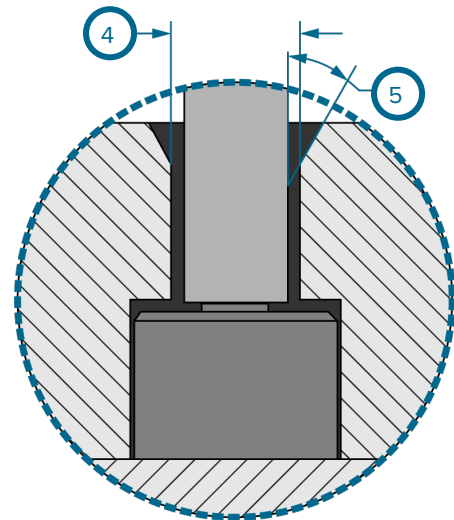

1	$0.510'' + 0.005 / -0.0$ (13, 0 mm $\pm 0, 10$) DIA
2	$0.374'' + 0.002 / -0.001$ (9, 49 mm $\pm 0, 04$)
3	$0.01''$ (0, 3 mm) MIN
4	pasador de transferencia DIA + $0.04''$ (1, 0 mm) si $< 0.12''$ (3, 0 mm), O + $0.06''$ (1, 5 mm) si $> 0.12''$ (3, 0 mm)
5	30° Chaflán, Depth=Pin DIA

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación) INSTALACIÓN DE LA PLACA DE ABRAZADERA (CABEZAL CON CABEZAL)

**3. Eje del Pasador de Transferencia y Cavi-
dad de la Cabeza**

Bolsillo una máquina para el eje de pasador de transferencia en la placa de eyector con una H7/g6 aptos para 0.5" (12 mm [1 a la derecha]) MIN.

Mecanice una cavidad para la cabeza del pasador de transferencia en la placa de expulsión que sea igual a la cabeza del pasador de transferencia DIA más 0.02" (0, 5 mm [2 a la derecha]) MIN por lado. Permitir 0.01" (0, 3 mm [3 a la derecha]) MIN espacio libre debajo de cabeza de un alfiler. Chافلán el bolsillo cabeza de pasador de transferencia a 45 ° (4 a la derecha).

4. Eyector Cabeza del Pin de Bolsillo


Máquina de un bolsillo para la cabeza del pasador eyector en la placa de retención del eyector que es igual a la DIA cabeza de pasador eyector más 0.02" (0, 5 mm [5 a la derecha]) MIN por lado.

Deje espacio libre por encima de la cabeza del pasador de expulsión. Si el espesor de la pieza es < 0.05" (1, 5 mm), el pase debe ser igual a 20% del grosor de la pieza. Si el espesor de la pieza es > 0.05" (1, 5 mm), el espacio libre debe ser igual a 0.01" (0, 3 mm [6 i a la derecha]).

NOTES La holgura de la cabeza del pin eyector no debe exceder el 20% (1/5) del espesor de la pieza en el punto de convergencia del pin/pieza.

Bisele el borde de entrada 45 ° (7 a la derecha).

CAUTION Las aplicaciones de los pines de transferencia requieren una expulsión guiada; el incumplimiento puede resultar en daños o destrucción de los componentes.


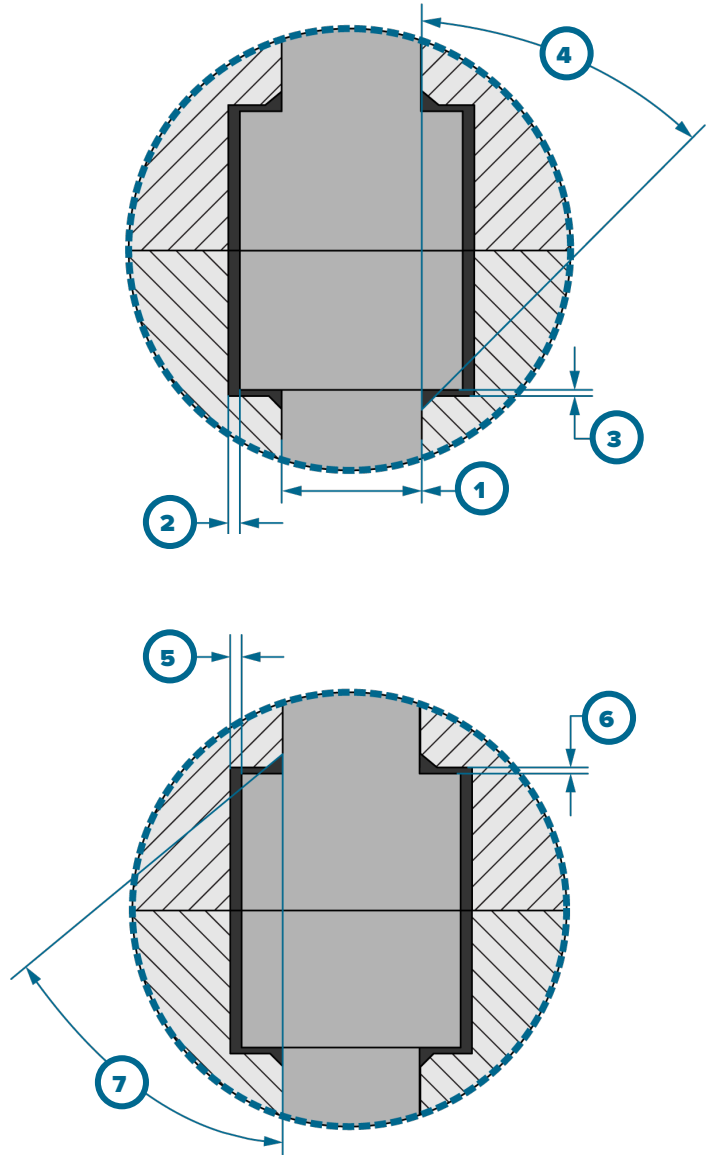


1	H7/g6 para 0.50" (12, 0 mm) MIN
2	0.02" (0, 5 mm) por cada lado MIN
3	0.01" (0, 3 mm) MIN
4	45 ° Chافلán, consulte la Tabla J, en la página 15
5	0.02" (0, 5 mm) por cada lado MIN
6	20% Grosor de la pieza si < 0.05" (1, 5 mm), 0.01" (0, 3 mm) si el espesor parte > 0.05" (1, 5 mm) i
7	45 ° Chافلán, consulte la Tabla J, en la página 15

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación) INSTALACIÓN DE LA PLACA DE ABRAZADERA (CABEZAL CON CABEZAL)

PLACA DE CUBIERTA—ABRAZADERA LÁMINA

La placa de cubierta debe ser de SAE 1080 acero (AFNOR XC70/XC80), 32HRC. La placa de cubierta puede ser una, placa de conjunto adicional añadido a la pila y se fija con empulgueras (*abajo, cima*), O una placa integrado hecho a incrustar en el abrazadera placa y se fija con empulgueras (*abajo, el pie*).

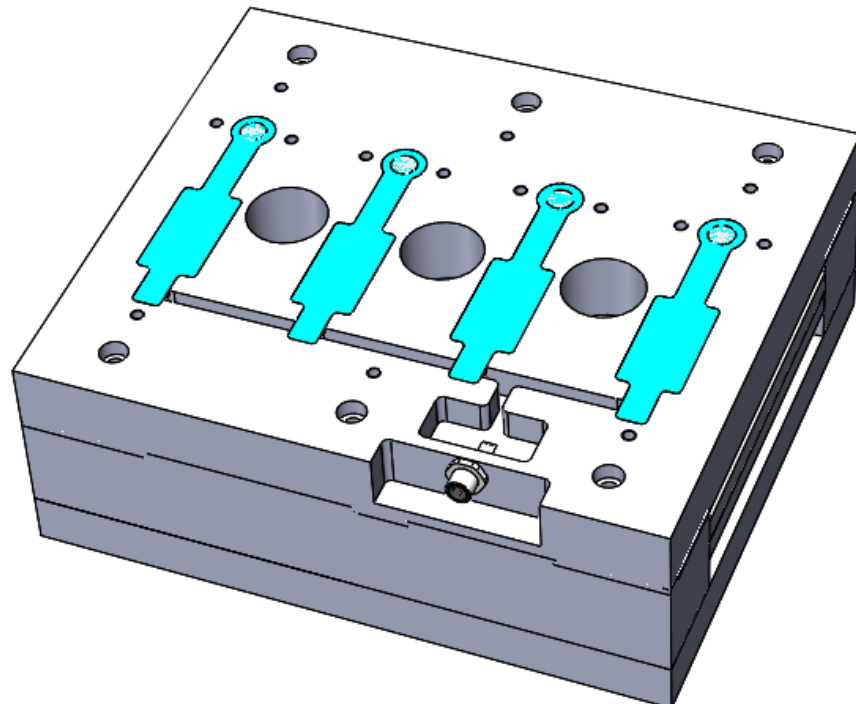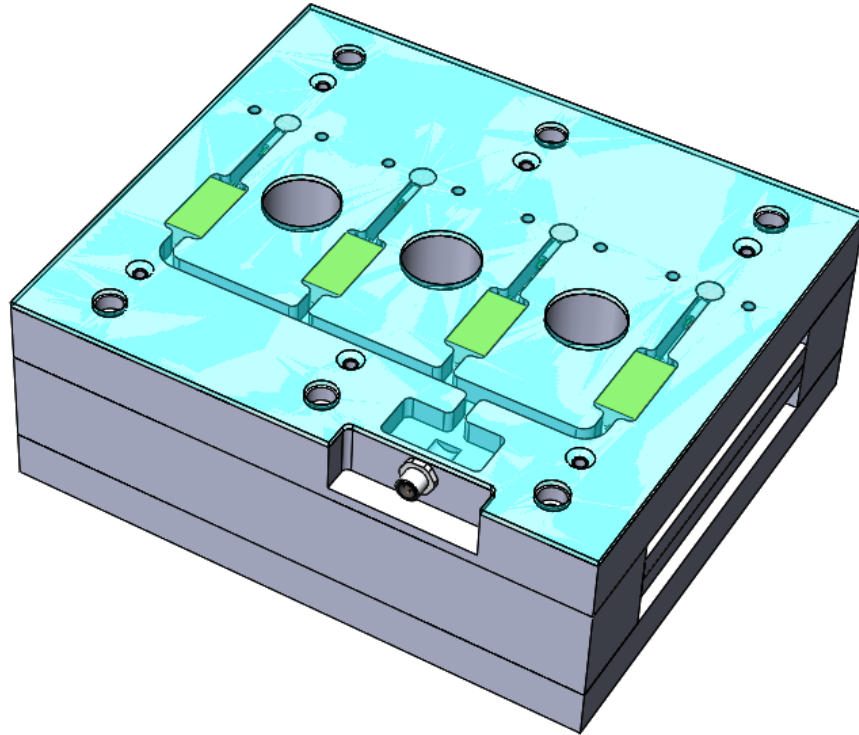

1. Espesor de la Placa de Cubierta

El espesor de la placa cobertura mínima (1 a la derecha), Independientemente del sensor de retención método de la placa, se corresponde con el sensor fuerza modelo de la gama, como se muestra en la siguiente tabla.

ESPESOR DE LA PLACA DE CUBIERTA MIN



Modelo de Sensor	Espesor de Placa MIN	Cierre
LES-B-127-50	0.2" (5, 0 mm)	8-36 (M4)
LES-B-127-125	0.2" (5, 0 mm)	8-36 (M4)
LES-B-127-500	0.25" (6, 0 mm)	10-32 (M5)
LES-B-127-2000	0.25" (6, 0 mm)	10-32 (M5)

Avellanartornillo cabezas y la instalación (2 a la derecha) En la placa de cubierta en cada lado del diámetro sensor para evitar cualquier flexión de la tapa; incorporar e instalar otraempulgueras según sea necesario para asegurar la cubierta. RJG recomienda el uso de 8-36 o 10-32 (M4 o M5).

① **NOTES** Avellanartornillo cabezas de elementos de fijación de la placa de cubierta para prevenir la protrusión cabeza de la placa.



2. Espacio libre para pilares y componentes de soporte

Deje espacio libre en la placa de cubierta para pilares de soporte y otros componentes igual a DIA + 0, 50 "(12, 0 mm [3 a la derecha]). Abrazadera diseño cubierta de la placa se determina por el cliente. atención al cliente de contacto RJG (véasepágina 54 para información de contacto) para las preguntas.

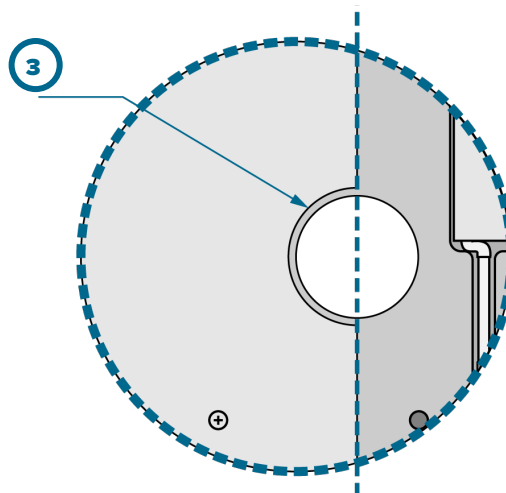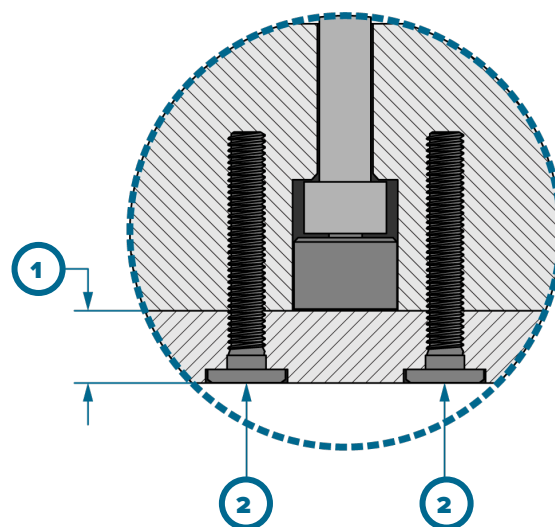


1	Espesor de la placa de cubierta, MIN (consulte la tabla)
2	Placa de cubiertaEmpulgueras 8-36 o 10-32 (M4 o M5)
3	Autorización = DIA + 0.50 " (12, 0 mm)

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación)
INSTALACIÓN EN LA PLACA DE EYECCIÓN

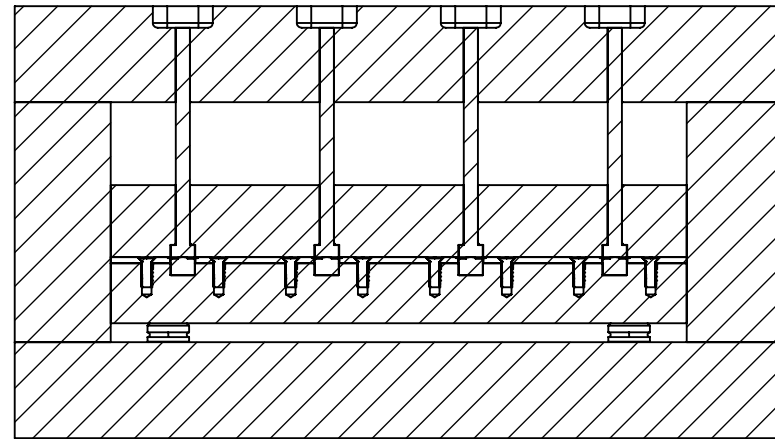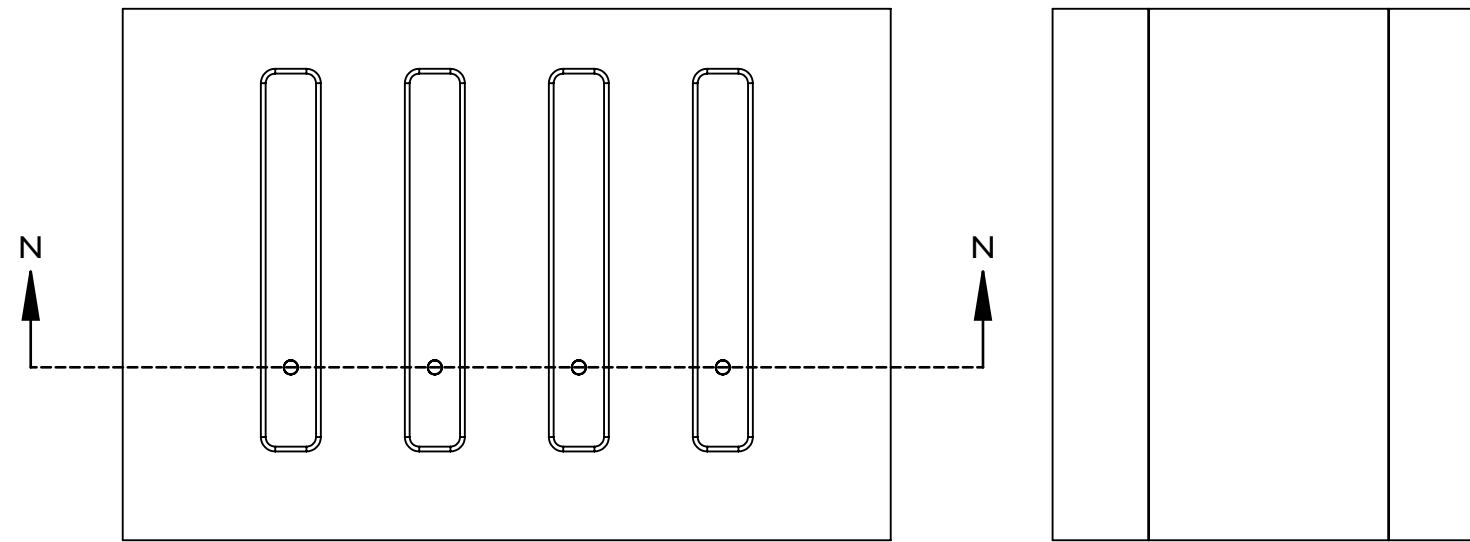

SECTION N-N

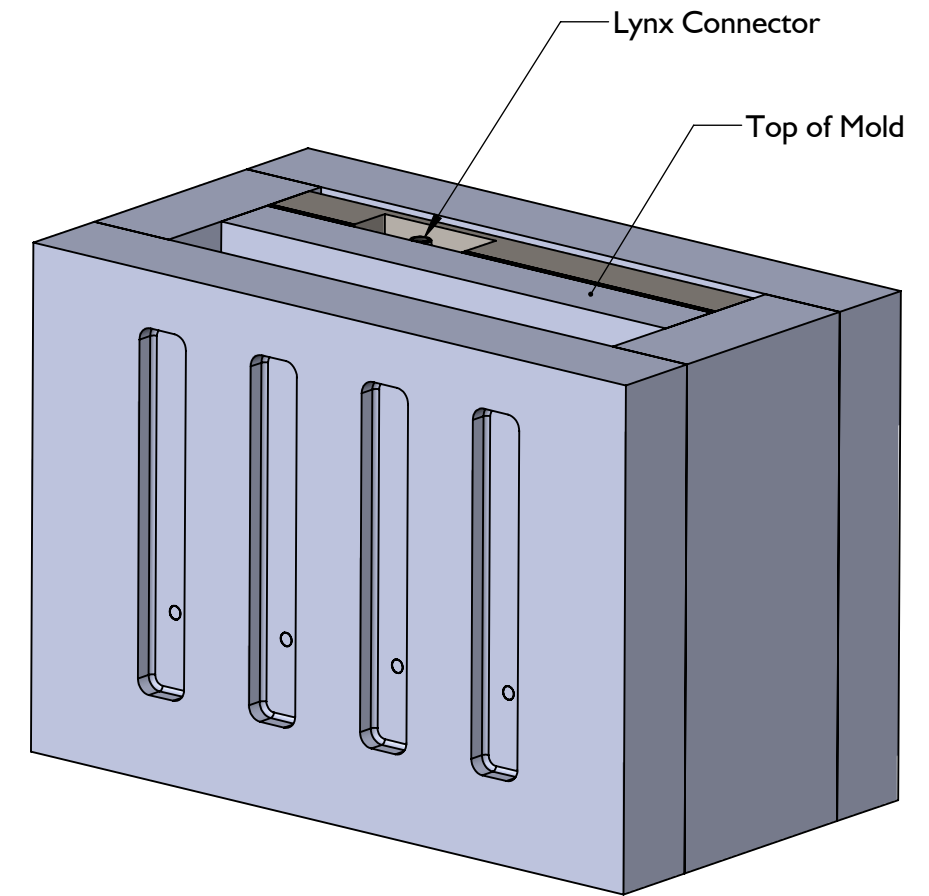

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

INSTALACIÓN DE LA PLACA DEL EYECTOR

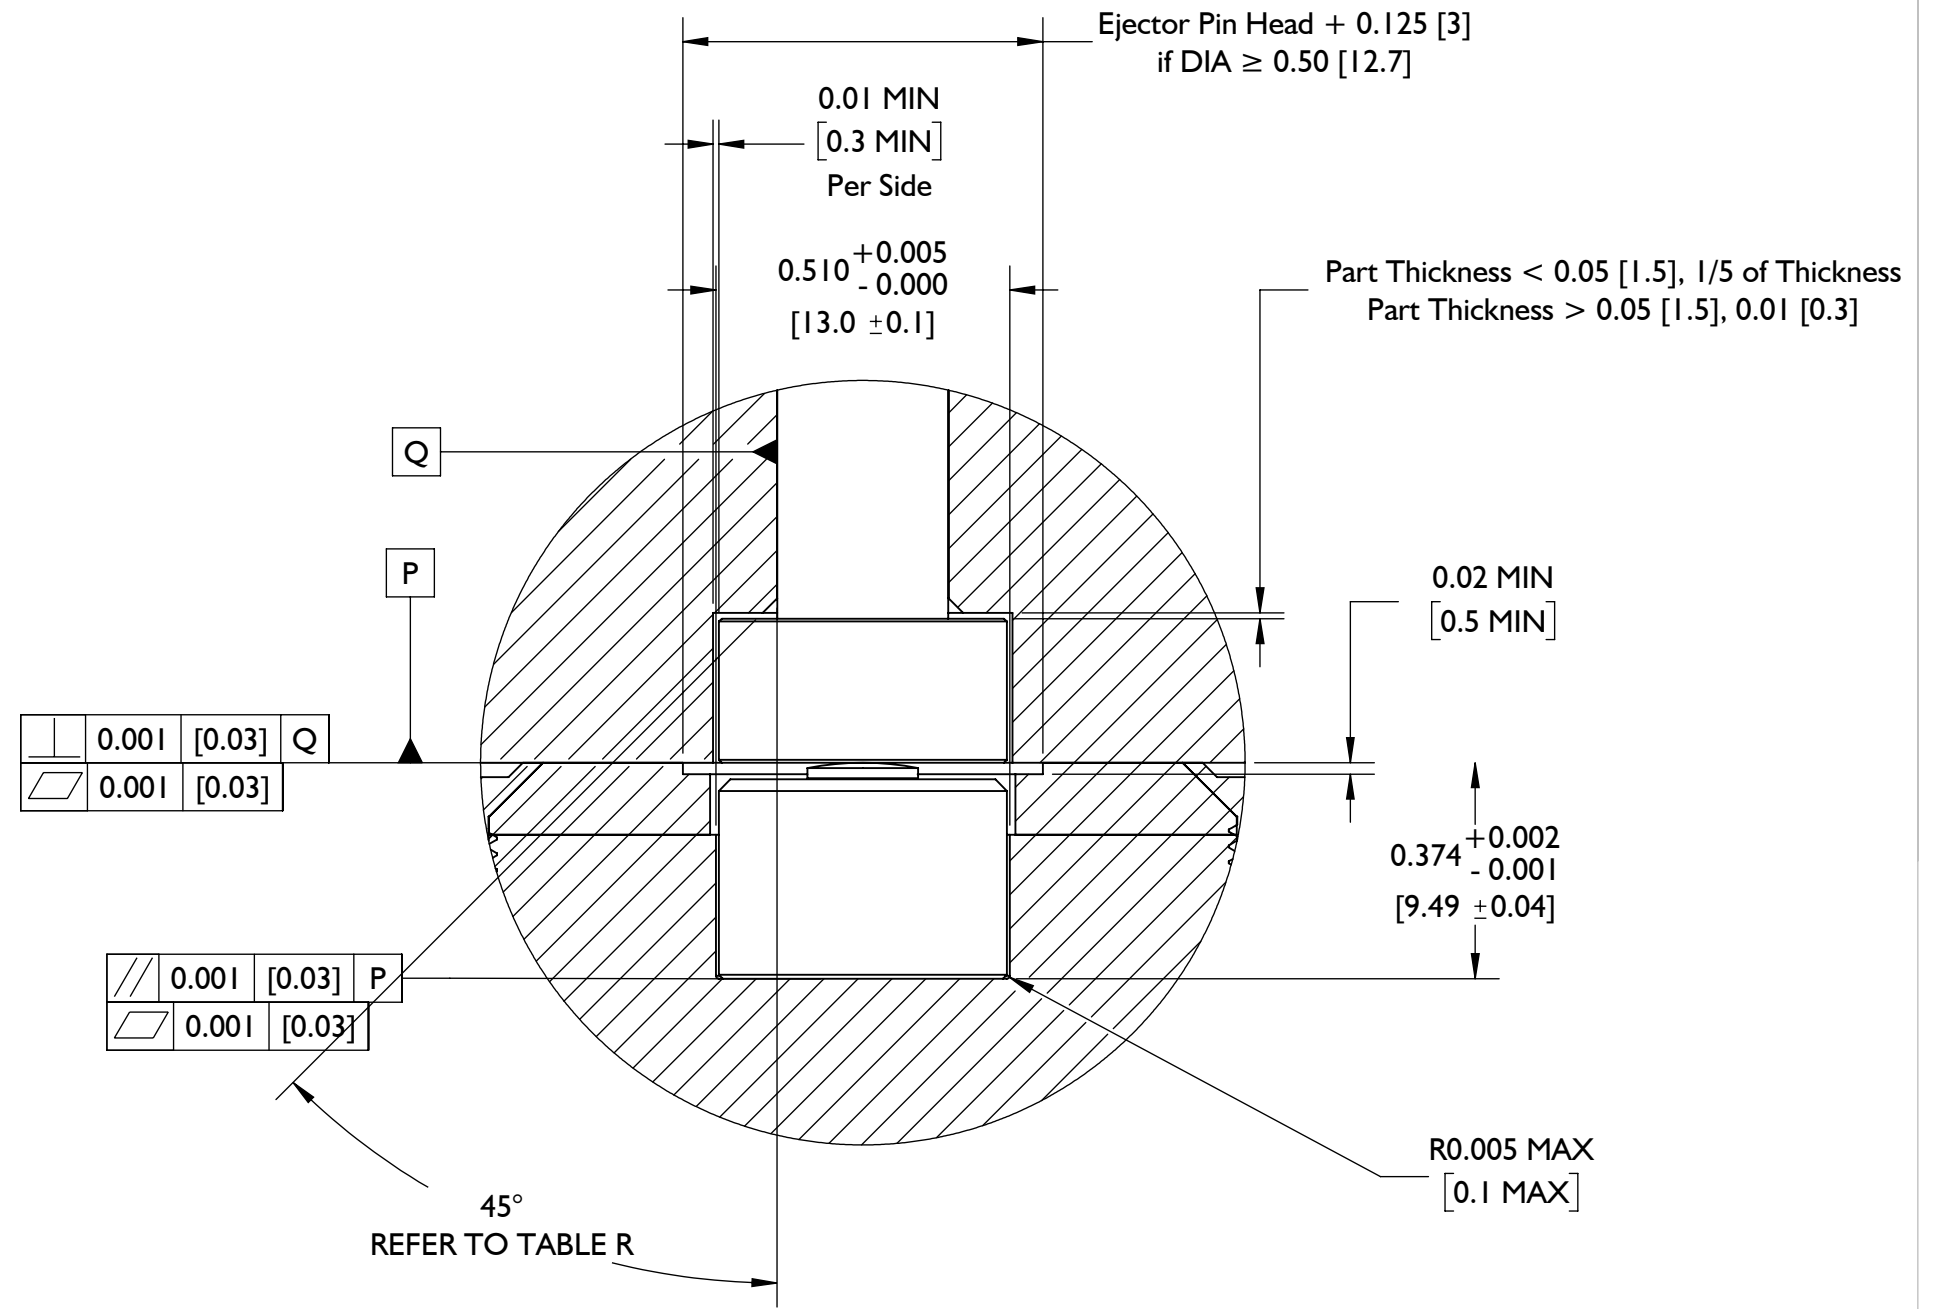
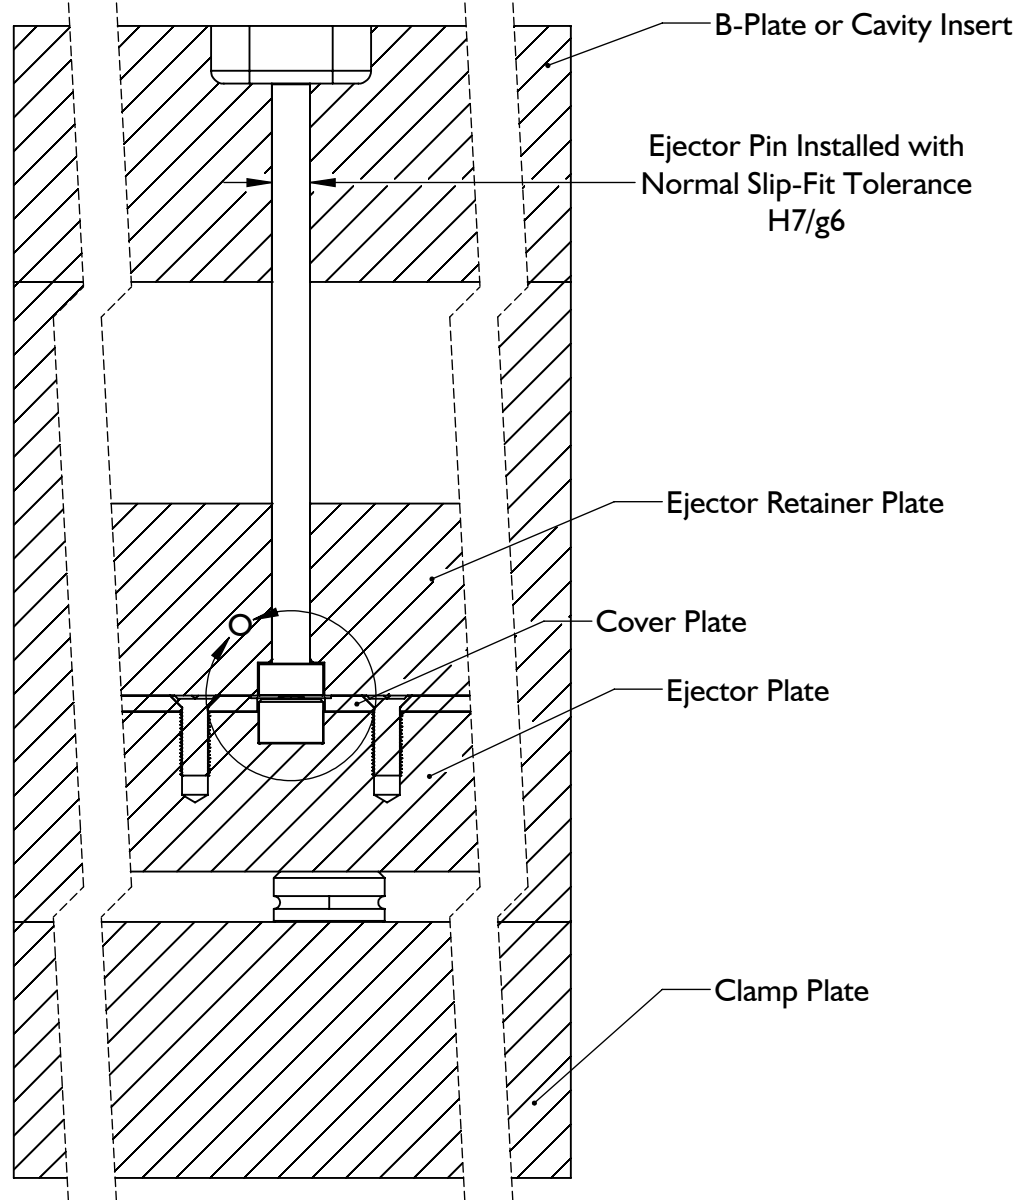


TABLE R

Ejector Pin \varnothing	Chamfer Length
0.04–0.08 [1.0–2.0]	0.01 [0.3]
0.10–0.20 [2.5–5.0]	0.02 [0.4]
0.24–0.40 [6.0–10.0]	0.025 [0.6]

DETAIL O
SCALE 3 : 1

1. Mecanizado Sensor de Cavidad

Los cavidad del cabezal del sensor están mecanizados en la placa de expulsión. Los bolsillos deben estar centrados debajo del pin de expulsión seleccionando midiendo 0.510" +0.005/-0.0 (13, 0 mm +/-0, 10 [1 at right]) DIA, y 0.375" +0.003/-0.0 (9, 49 mm +/-0, 01 [2 a la derecha]) de profundidad. En la placa de cubierta, el bolsillo debe ser igual al pin de expulsión DIA más 0.10 "(2, 54 mm) si el DIA es superior a 0.50" (12, 7 mm [3 en right]).


- Usar una 5/16" fresa de extremo "Sharp muerto" para lograr correcta radio-sensor esquina bolsillo radio MAX R 0.005" (0, 10 mm [4 a la derecha]).

Si el DIA cabeza de pasador eyector es mayor que 0.50" (12, 7 mm), la máquina de un agujero escariado en la placa de eyector igual a la DIA pasador expulsormás 0.125" (3 mm) MIN por 0.02" (0, 5 mm) MIN profundo para permitir que la cabeza del pasador eyector para limpiar la placa y descansar sólo en el sensor cuando bajopresión (5 & 6 a la derecha).

2. Eyector Cabeza del Pin de Cavidad

Elija un pasador de expulsión apropiado para la aplicación (consulte "Tablas de Selección" en la página 2). Máquina de un bolsillo para la cabeza del pasador eyector en la placa de retención del eyector que es igual a la DIA cabeza de pasador eyectormás 0.01" (0, 3 mm [7 a la derecha]) MIN por lado por la altura pasador expulsormás 0.01" (0, 3 mm [8 i a la derecha]) MIN para eliminar el potencial de precarga en el sensor cuando se instala.

Base agujero para pasadores de expulsión es la norma ISO autorización normalizada ajuste H7g6-H7g6 es un ajuste deslizante adecuado para ataques de precisión de localización.

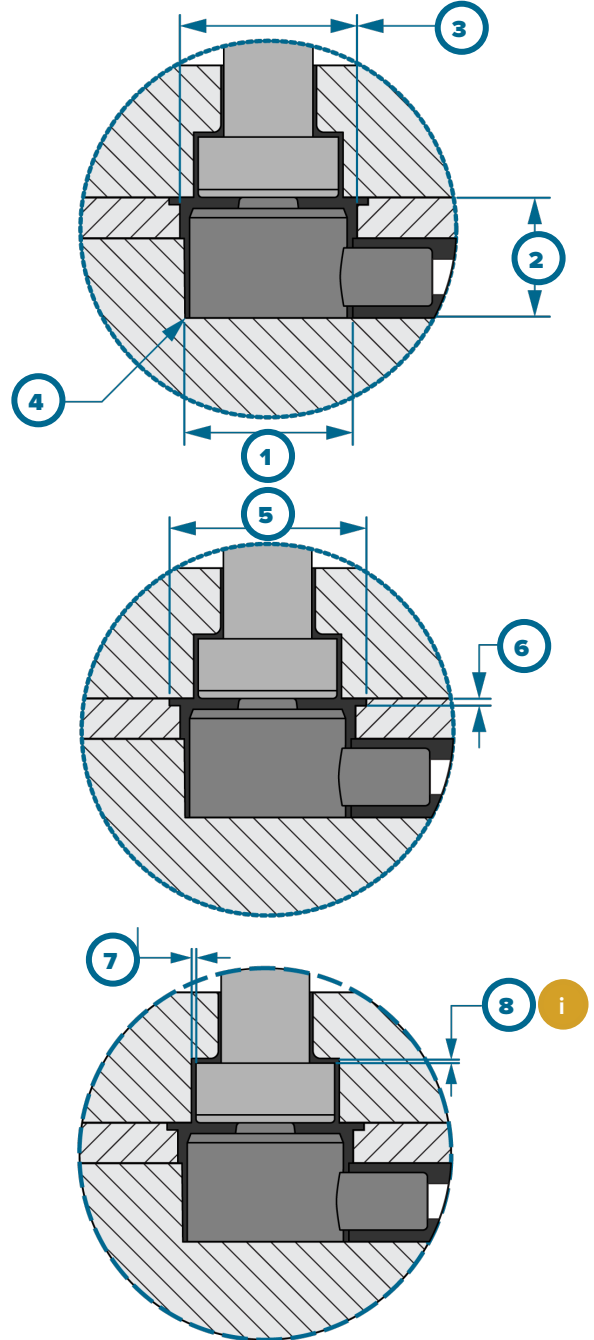

NOTES



El espacio del cabezal pasador de expulsión no exceda del 20% (1/5th) de grosor de la pieza en el punto de pin/part convergencia

1	∅ 0.510" +0.005/-0.0 (12, 95 mm ±0, 10)	5	Cabeza de pasador DIA + 0.125" (3 mm), SI DIA ≥ 0.50" (12, 7 mm)
2	0.374" +0.002/-0.001 (9, 49 mm ±0, 01)	6	0.02" (0, 5 mm) MIN
3	Pin eyector DIA + 0.10 " (2, 54 mm) si Pin eyector DIA > 0.50 " (12, 7 mm)	7	0.01" (0, 3 mm) MIN per side
4	0.005" (0, 10 mm) MAX R.	8	20% Grosor de la pieza si ≤ 0.05" (1, 5 mm), 0, 01" (0, 3 mm) si el espesor parte > 0.05" (1, 5 mm) i

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN *(continuación)*

PLACA DE CUBIERTA—PLACA DE EXPULSIÓN

La placa de cubierta debe ser de SAE 1080 acero (AFNOR XC70/XC80), 32HRC. La placa de cubierta puede ser una, placa de conjunto adicional añadido a la pila y se fija con empulgueras (*abajo, cima*), O una placa integrada hecho a incrustar en la placa de expulsión y se fija con empulgueras (*abajo, el pie*).

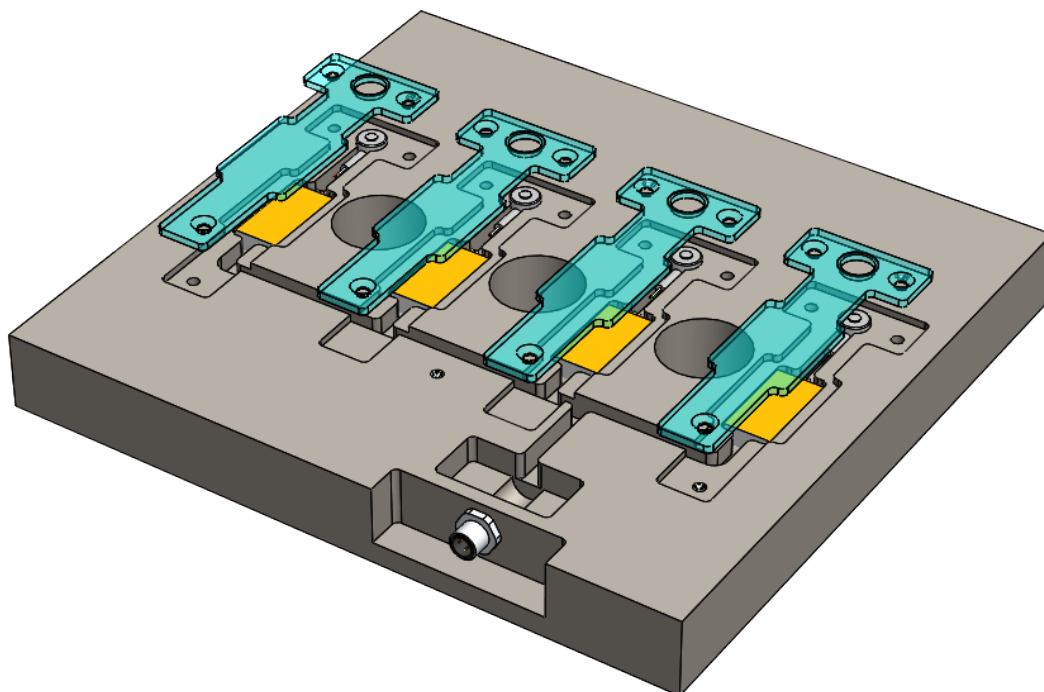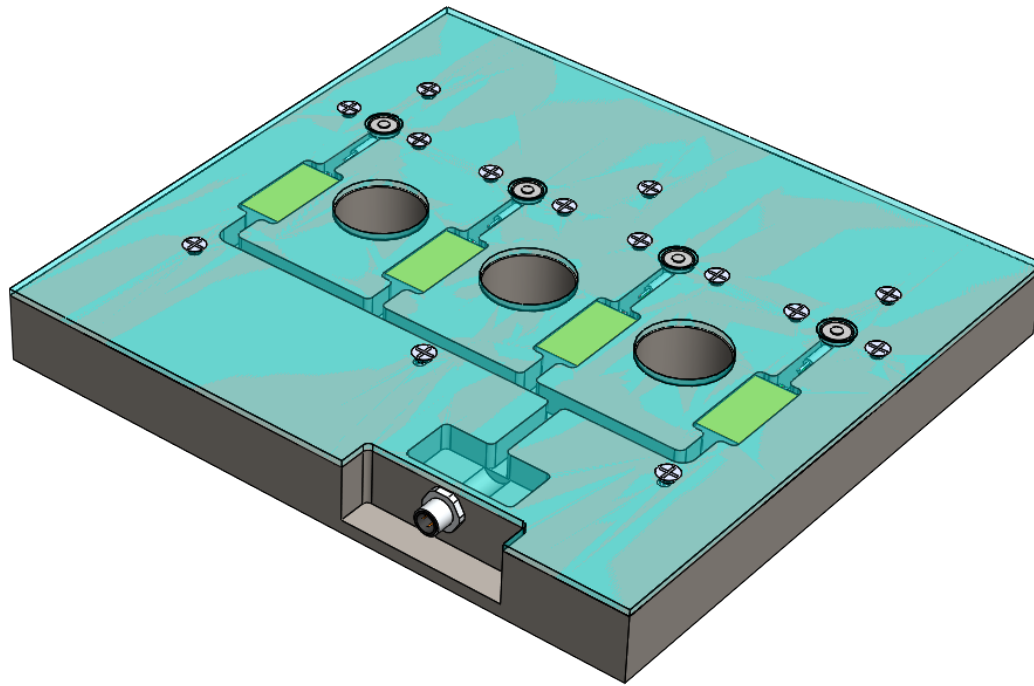


1. Espesor de la Placa de Cubierta

El espesor de la placa cobertura mínima (1 a la derecha), Independientemente del sensor de retención método de la placa, se corresponde con el sensor fuerza modelo de la gama, como se muestra en la siguiente tabla.

ESPESOR DE LA PLACA DE CUBIERTA MIN

Modelo de Sensor	Espesor de Placa MIN	Cierre
LES-B-127-50	0.2" (5, 0 mm)	8-36 (M4)
LES-B-127-125	0.2" (5, 0 mm)	8-36 (M4)
LES-B-127-500	0.25" (6, 0 mm)	10-32 (M5)
LES-B-127-2000	0.25" (6, 0 mm)	10-32 (M5)

Avellanartornillo cabezas y la instalación (2 at right) en la placa de cubierta en cada lado del diámetro sensor para evitar cualquier flexión de la tapa; incorporar e instalar otraempulgueras según sea necesario para asegurar la cubierta. RJG recomienda el uso de 8-36 o 10-32 (M4 o M5).

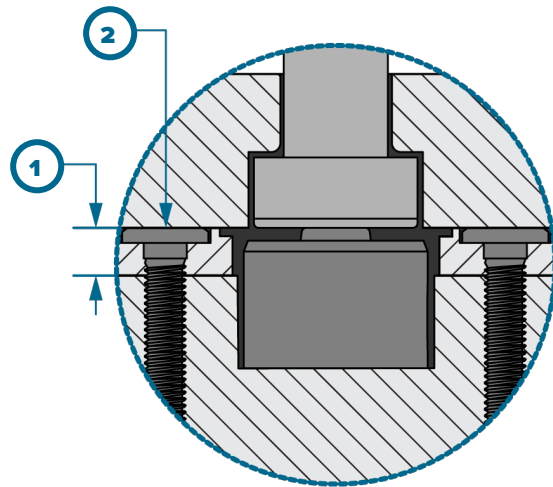

- ① **NOTES** *Avellanartornillo cabezas de elementos de fijación de la placa de cubierta para prevenir la protrusión cabeza de la placa.*

1	Espesor de la Placa de Cubierta, MIN (consulte la tabla)
2	Placa de Cubierta Empulgueras 8-36 o 10-32 (M4 o M5)

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

CONECTOR LYNX

1. El Exceso de Cable de Bolsillo



- Mecanice un bolsillo para almacenar el exceso de cable y conectores en el conector Lynx de 0.50" MIN de ancho (13, 0 mm MIN [4 a la derecha]) por 2.00" MIN de largo (50, 0 mm MIN [3 a la derecha]) por 0.47" MIN de profundidad (12, 0 mm MIN [2 a la derecha]).

2. Compromiso de la Rosca del Conector

- El conector Lynx requiere un enganche de rosca MÍNIMO de 0.25 "(6, 0 mm) (1 a la derecha).
- Utilice un hilo Pg9 (consulte "Conector Lynx y Rosca Pg9" en la página 6)

3. Ubicación del Conector

- Mecanice la ubicación de instalación del conector Lynx de rosca PG-9 de 14 mm en elabrazadera plato; 1.50 "(19 mm [5 a la derecha]) del centro a los lados, 0.35 "(8, 9 mm [6 a la derecha]) MIN desde la parte superior y 1.00 "(25 mm [7 a la derecha]) profundo.

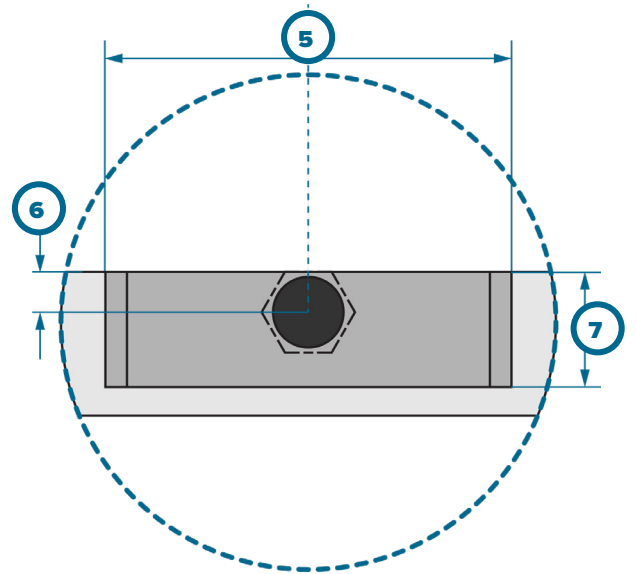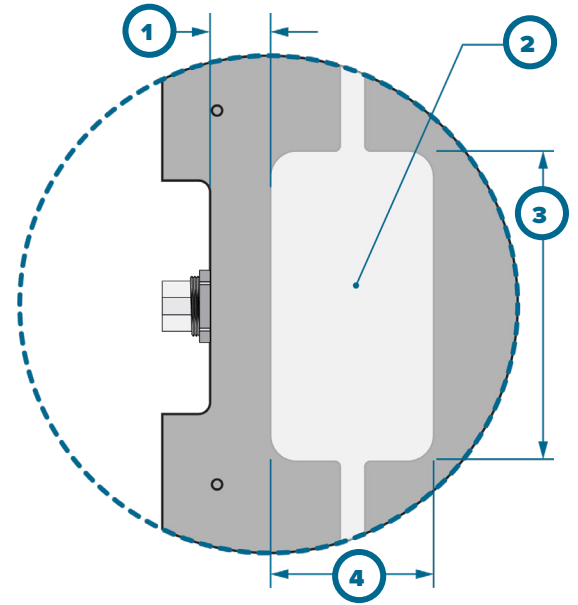


1	0.25" (6, 0 mm) MIN
2	0.50" (13, 0 mm) MIN
3	2.00" (50, 0 mm) MIN
4	0.47" (12, 0 mm) MIN
5	1.50" (38 mm)
6	0.35" (8, 9 mm) MIN
7	1.00" (25 mm)

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

CABLES DE LOS SENSORES



1. Canal del Cable del Sensor

- Mecanice una bolsa de canal de cable con una profundidad de 0.375 "(9, 53 mm [2 no mostrado]) para 0.50 "(12, 7 mm [1 a la derecha]) desde el centro del cabezal del sensor.
- Canales de cable restantes de la máquina ancho de 0.25 "(6, 0 mm [4 a la derecha]) y profundidad de 0.466 "(12 mm [3 a la derecha]).

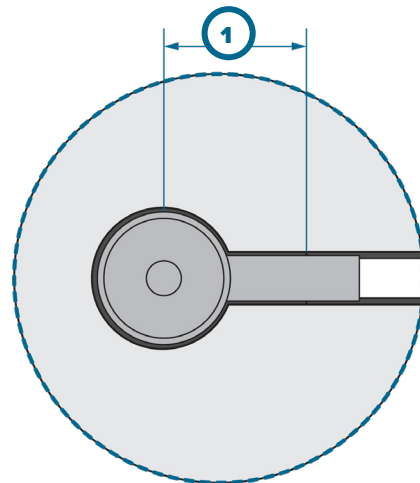

2. Curva del Cable del Sensor

- El cable del sensor no debe ser doblado dentro de 1.00" (25 mm [5 a la derecha]) de centro sensor cabeza, o 1.6" (40 mm) para los pernos con DIA menos de 3/32" (2, 5 mm).

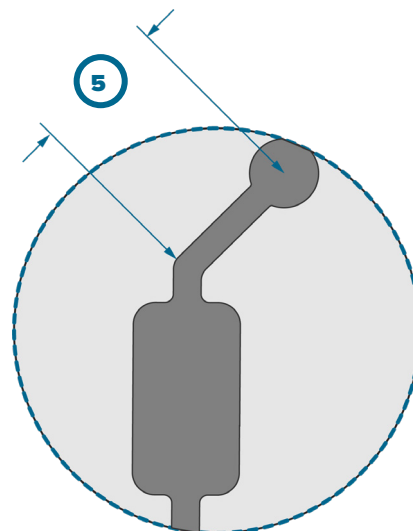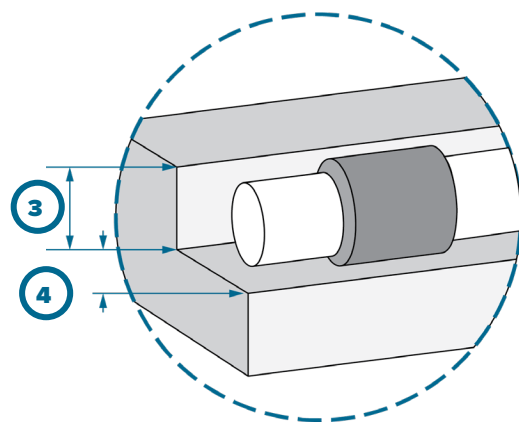


1	0.50" (12, 7 mm)
2	0.375" (9, 53 mm) no mostrado
3	0.466" (12 mm)
4	0.25" (6, 0 mm)
5	1.00" (25 mm), o 1.6" (40 mm) para Alfilerø < 3/32" (2, 5 mm)

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación)



ELECTRÓNICA DE SENSORES

1. Bolsillo de la Electrónica del Sensor

- Mecanizar un bolsillo para almacenar componentes electrónicos del sensor de 1.81" (46, 0 mm [**1** a la derecha]) en largo , 0.815 "(21 mm [**2** a la derecha]) en ancho y 0.466 "(12 mm [**3** no mostrado]) profundo.
- Los bolsillos electrónicos también pueden estar centralizados dentro de la brazadera o placas de expulsión, como se muestra a la derecha; hacer referencia a las dimensiones especificadas anteriormente por sensor/electronics paquete.

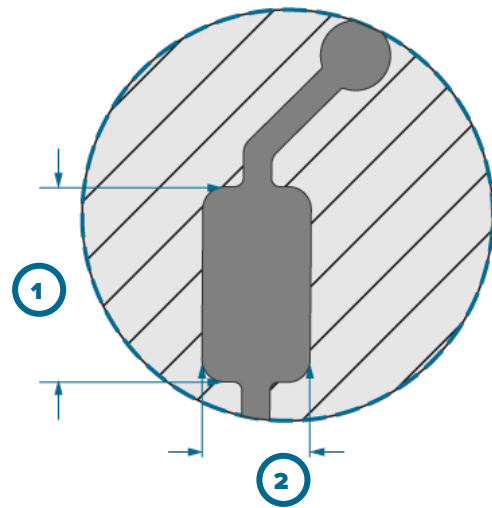


1	1.81" (46, 0 mm)
2	0.815" (21 mm)
3	0.466" (12 mm) <i>no mostrado</i>

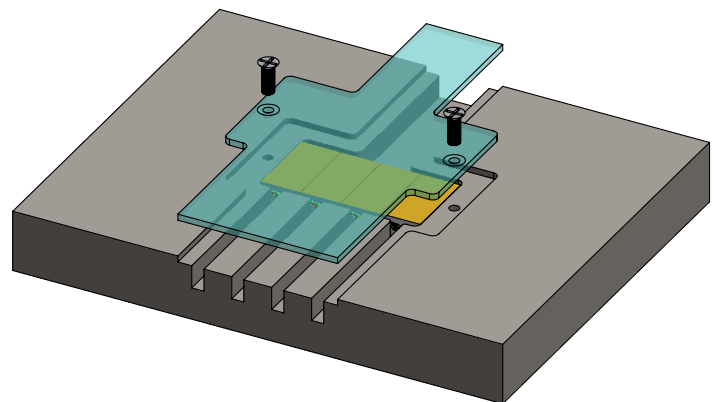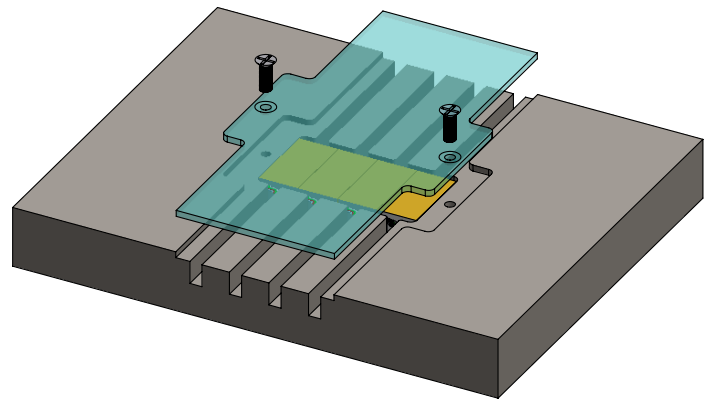

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación)


1. Guías de Cable

Use guías de cable autoblocantes (**1 a la derecha**) en canales de cable para retener el cable sensor. Guías de cable son tubos de caucho de silicona con una ranura en ellos para acomodar el cable sensor; las guías de cable se ajustan perfectamente dentro de las dimensiones del canal de cable proporcionados.

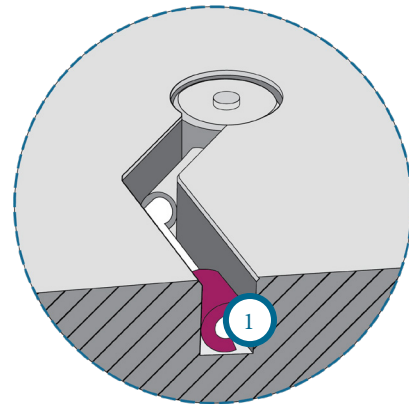



2. Cubiertas de Cable de Cavidad

Si el exceso de cable bolsillos están presentes, puede ser útil proporcionar una cubierta (**2 a la derecha**) para el bolsillo del cable con el que retener cable adicional. Aunque RJG no proporciona actualmente una solución específicamente para esta aplicación, los discos de plástico o metal con un orificio situado centralmente, retenidos por un solo perno a través del centro, se pueden usar para retener fácilmente cable dentro de la bolsa. Alternativamente, una bobbin-style dispositivo se puede utilizar de manera similar para retener el cable dentro de un bolsillo.

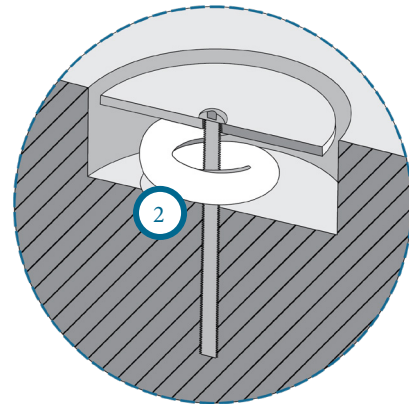

3. Clips de Retención de Cable

Cables también pueden ser retenidos en canales utilizando clips de cable (**3 & 4 a la derecha**); RJG no ofrece actualmente esta solución. Los clips pueden estar formados a partir de chapa o placa de metal y retenidos por la máquinaempulgueras, O comprado a un proveedor de componentes de moldeo. Los clips pueden complementar o sustituir el uso de guías de cable de caucho de silicona, lo que permite facilitar el montaje de la herramienta.

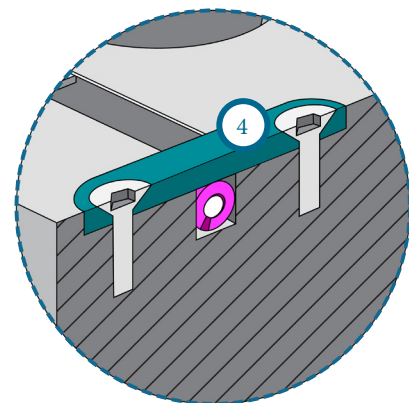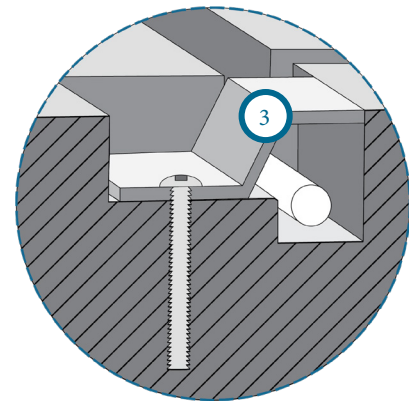


ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

INSTALACIÓN A ALTA TEMPERATURA

La electrónica del sensor debe mantenerse por debajo de 140 ° F (60 ° C). Para cumplir con las condiciones de temperatura para la electrónica del sensor, se puede montar una carcasa de la electrónica del sensor en el exterior del molde, siempre que haya suficiente espacio en el molde y espacio libre para todos los componentes. A continuación se muestra una instalación de este tipo. Para obtener ayuda en el diseño de una instalación adecuada para evitar el daño por calor a la electrónica del sensor, el apoyo de contactos RJG cliente (“Soporte al Cliente” en la página 54).

DIMENSIONES RECOMENDADAS DE LA CARCASA DE LA ELECTRÓNICA DEL SENSOR DE ALTA TEMPERATURA LES-B-127-XXXX

	Longitud	Ancho	Profundidad
4 Sensores	4.5 " (115 mm)	2.6 " (65 mm)	1.2" (30 mm)
8 Sensores	4.5 " (115 mm)	2.6 " (65 mm)	2.2" (55 mm)
Vivienda Proporcionada por el Cliente			

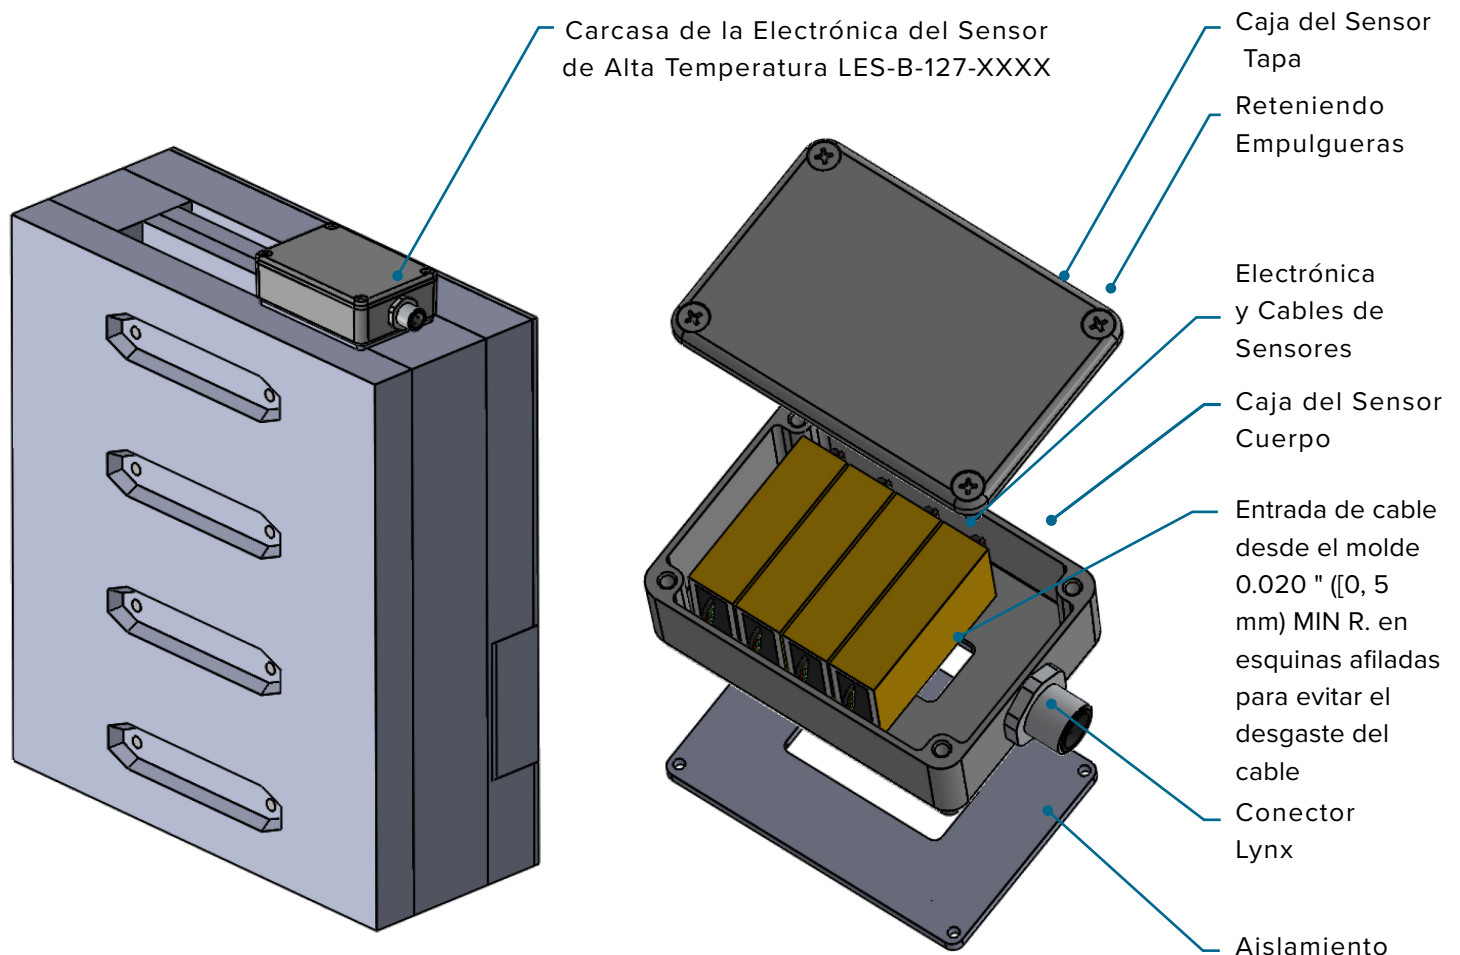

INSTALACIONES NO ESTÁNDAR

ESTÁTICO (SIN MOVIMIENTO) DEL EYECTOR PRENDEDORES

Mientras cavidad presión sensor de la instalación con el movimiento, o pasadores de expulsión “trabajo” se recomienda, en algunas situaciones se debe utilizar un alfiler “estática” que no se mueve o. En la mayoría de los casos, los pasadores estáticos están instalados directamente en la placa de cavidades, o en un inserto de la cavidad. En algunos casos, los pasadores estáticos se extenderán a través de múltiples placas, como las aplicaciones que se extienden de nuevo a la abrazadera lámina. Lea y siga todas las instrucciones, y consulte las figuras proporcionadas para instalar correctamente los sensores con pines expulsores de electricidad estática.

1. Estática Expulsores general

Espigas de expulsión estáticas son pasadores que se sientan en la parte superior de los sensores de estilo botón para plástico de transferencia que no se mueven en la cavidad para el sensor en una placa de molde. A diferencia de lo que se mueve pasadores de expulsión self-clean durante cada ciclo de expulsión, pasadores estáticas pueden permitir build-up de material alrededor de la espiga durante hora. Pins estáticos deben tener una junta tórica en el extremo de la clavija para evitar la acumulación de contaminación que contribuye a errores de medición, permitiendo que los sensores de leer con precisión sobrehora.


Instalación exitosa pin estática ofrece menores costos e instalar el sensor; el mantenimiento del sensor más fácil; flexibilidad en el sensor y el pin de encolado; y la libertad en la ubicación del sensor.

2. Diámetro del eyector Pin y lead-in

Proporcionar un espacio en el bolsillo sensor para el sensor y el pasador estático que permite para el despacho de encima de la cabeza de pasador igual a 1/5th del espesor de la pieza en la ubicación pasador (1 a la derecha) Si el espesor parte es menor que o igual a 0.06” (1, 5 mm), o 0.012” (0, 3 mm [1 a la derecha]) si el espesor de la pieza en la ubicación pasador es mayor que 0.06” (1, 5 mm). From the sensor and pin head pocket, provide a clearance of the pin diameter plus 0.06” (1, 5 mm [2 at right]).

Paso hacia abajo del orificio de un taladro pasador expulsor estándar de H7/g6 (3

INSTALACIÓN DEL PIN ESTÁTICO

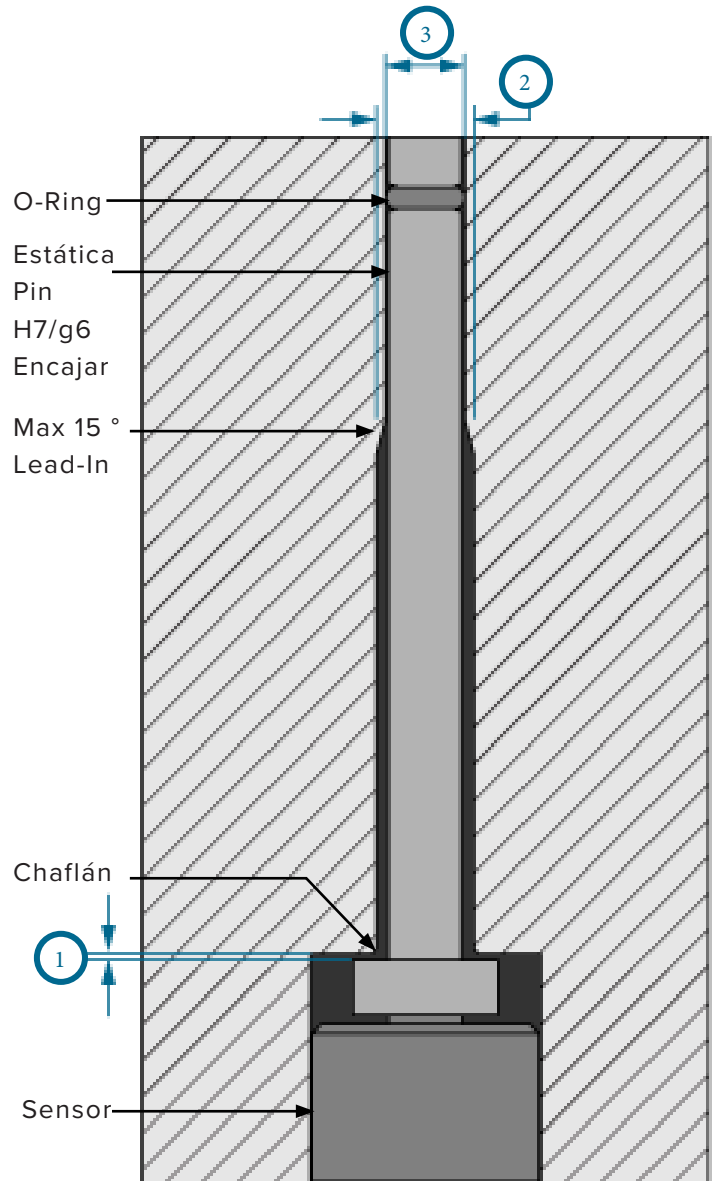

CAUTION Estas directrices son para los pernos 3/32” (2, 5 mm) de diámetro o más grande. Por favor contacte a Soporte al Cliente de RJG para la instalación de pasadores estáticos más pequeños que 3/32” (2, 5 mm) de diámetro

sobre) (En la que el pasador de expulsión es capaz de moverse libremente) antes de la cavidad para proporcionar una superficie de sellado para la junta tórica en el extremo del pasador estático. Chaflán la transición entre el receptáculo del sensor y cabeza de pasador y el orificio del pasador, y también la transición entre el orificio del pasador y mobiliario estándar en el extremo del pasador (no más que 30°/15° por lado).

INSTALACIONES NO ESTÁNDAR (continuación)

3. O-anillo Dimensionador

O-ring sizes are designated by inside diameter (ID [1 at right]) and cross section (CS [2 at right]), usually in inches. Una junta tórica 0.072 X 0.036 tendría un ID de 0.072" y una CS de 0.036" .

La junta tórica está instalado en la ranura del pasador de expulsión. The groove is measured by diameter (3 at right) and width (4 at right). El diámetro se corta para asegurar tramo junta tórica de 0–10%. La profundidad se corta para asegurar la compresión de la junta tórica de 20–35%. Asegúrese de que el extremo del pasador antes de la ranura de la junta tórica sea de 0,030 "(0,76 mm [5 a la derecha]) MIN para acero seguro. Contacto RJG® para la asistencia en el encolado y tolerancias O-rings y los requisitos de instalación. Consulte la tabla siguiente para RJG recomienda, en stock O-rings.

4. Instalación de la Junta Tórica



instalación de la junta tórica inadecuada puede causar desgarros si se tira sobre el borde afilado pasador de expulsión. Utilice una herramienta de instalación construida del mismo diámetro que el pasador de expulsión, con un extremo cónico.

El extremo puede ser de tierra, por lo general por una rueda de rectificado y pulimentado por una rueda de alambre para eliminar cualquier rebaba. Deslizar la junta tórica en el extremo cónico de la herramienta de instalación, y luego deslice sobre el extremo del pasador estático. (Consulte las figuras de la derecha).

5. Pin y O-Ring de instalación Bore

Utilice un lubricante O-anillo para ayudar a prevenir el daño al insertar el pasador en el orificio. Muchos lubricantes a base de silicona pueden dañar las juntas tóricas de silicona. RJG, Inc. recomienda un guión que no se rompa: lubricante U + 201180 THIX de International Products Corporation

PASADORES DEL EXPULSOR ESTÁTICO (NO MÓVIL)

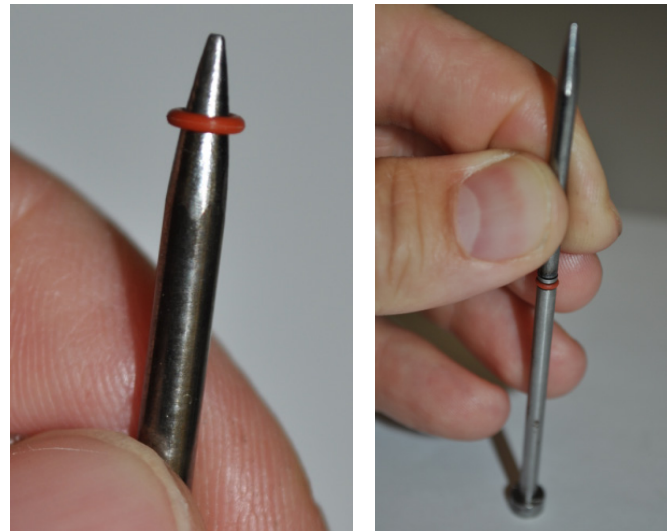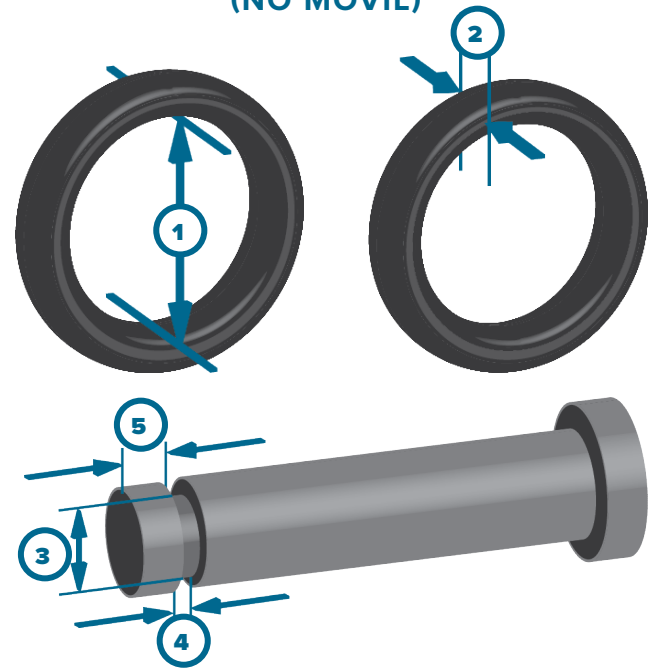


(<http://www.ipcol.com/shopexd.asp?id=31>). Gire el pasador a medida que se inserta para facilitar la instalación y limitar el daño potencial de la junta tórica.

Tamaño nominal Pin	Material	O-RING		Unidades	GROOVE SPEC.				ALESAJE SPEC.	
		Size (Metric)	RJG Parte #		Ancho (4, arriba)	Ancho Tol (+/-)	Groove DIA (3, arriba)	DIA Tol (+/-)	DIA orificio	Bore Tol (+ Tol, -0)
4,0 mm	Silicone	2,7 x 0,65	85-6157-000	pulgadas	0.038	0.003	0.1137	0.0019	0.1575	0.0005
2,5 mm		1,4 x 0,6	85-6159-000		0.032	0.003	0.0667	0.0010	0.0984	0.0005
4,0 mm		2,7 x 0,65	85-6157-000	mm	1,00	0,08	2,888	0,048	4,0	0,012
2,5 mm		1,4 x 0,6	85-6159-000		0,80	0,08	1,695	0,025	2,5	0,012

INSTALACIONES NO ESTÁNDAR (continuación)

6. Las lecturas del sensor

Datos de un mismo molde se muestra a continuación (los resultados no típicos garantizados).

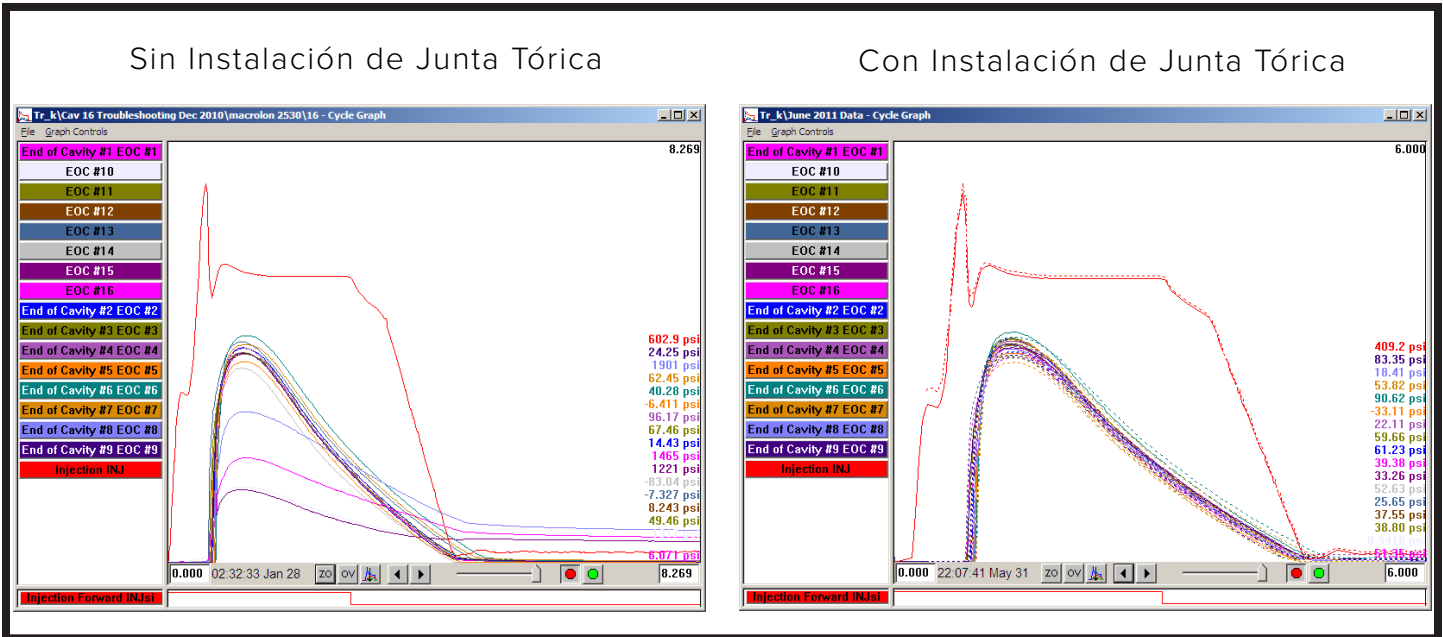

Arriba a la izquierda: Tres sensores están leyendo demasiado bajo debido a la contaminación, sin juntas tóricas instaladas.

Arriba a la derecha: Las líneas de la plantilla y sólido después de cuatro meses de producción continua; los sensores continúan leer consistentemente con las juntas tóricas instaladas.

La instalación apropiada proporcionará una larga vida útil de las juntas tóricas en el interior del molde. Sólo en el caso de los dos casos siguientes tendrán juntas tóricas requerir reemplazo:

7. Flashing

Si parpadea material alrededor de la espiga, es necesario tirar del pasador y retirar el material brilló durante los ciclos de mantenimiento preventivo regulares. La junta tórica debe ser reemplazado.

8. Daño O-Ring

Cuando se elimina un alfiler para la inspección and/or limpieza durante el mantenimiento del molde, inspeccionar la junta tórica por daños. Instalación y retirada repetidas pueden causar rasguños, cortes u otros daños a las juntas tóricas. Dañados juntas tóricas deben ser reemplazados.

EYECTOR DE MÚLTIPLES PERNOS

Las espigas de expulsión a menudo se agrupan en pequeñas áreas que no permiten la cavidad tradicional presión instalación señor. Lea y siga todas las instrucciones y consulte las figuras proporcionadas para instalar correctamente los sensores con múltiples pines expulsores.

1. Múltiples expulsor de bolos y la colocación del sensor

Cuando varios pasadores de expulsión se encuentran muy cerca entre sí para permitir la cavidad presión sensor colocación bajo un único pasador, una placa de cubierta se puede utilizar para permitir que un pin seleccionado para contactar con el sensor y prevenir otros pines de interferir.


La placa de retención pasador eyector está modificado para adaptarse a la placa de cubierta de modo que está rebajada y al ras con la placa de eyector, y cubre la área del cuerpo de sensor y las espigas de expulsión no utilizados. La placa de cubierta se monta con cuatro empulgueras.

La placa de cubierta de montaje empulgueras debe estar al ras con la placa de eyector y no debe estar en contacto con las espigas de expulsión, ya que la constante presión sobre las empulgueras provocará que fallen.

2. Expulsor de bolos y Contra-Bore Liquidación


Siempre use holguras estándar pasador de expulsión cuando la instalación de cavidad presión sensores de bajo pasadores de expulsión para evitar daños o destrucción de los pasadores, sensores, y el moho. Proper cabeza de pasador eyector y el aclaramiento agujero escariado permitirán que el pasador estático se mueva libremente en el taladro pasador de expulsión.

INSTALACIÓN DE PIN, SENSOR Y PLACA

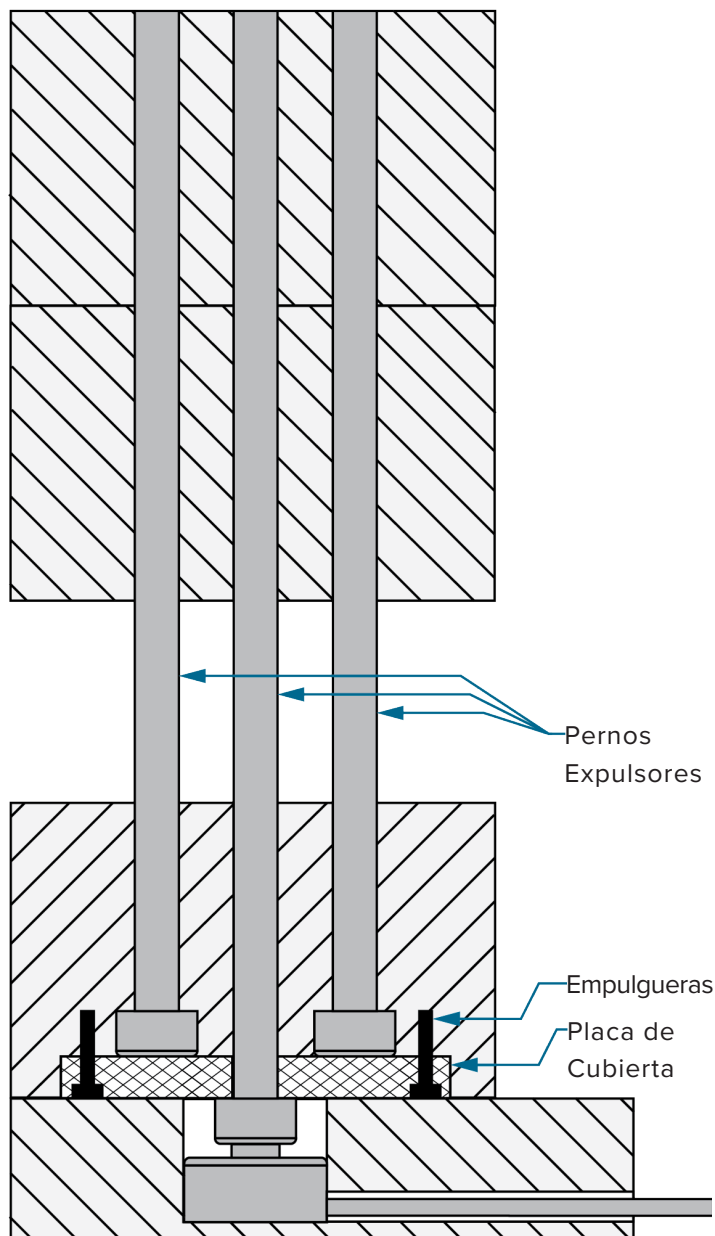



INSTALACIONES NO ESTÁNDAR (continuación)

ESTÁTICO PIN EJEMPLO

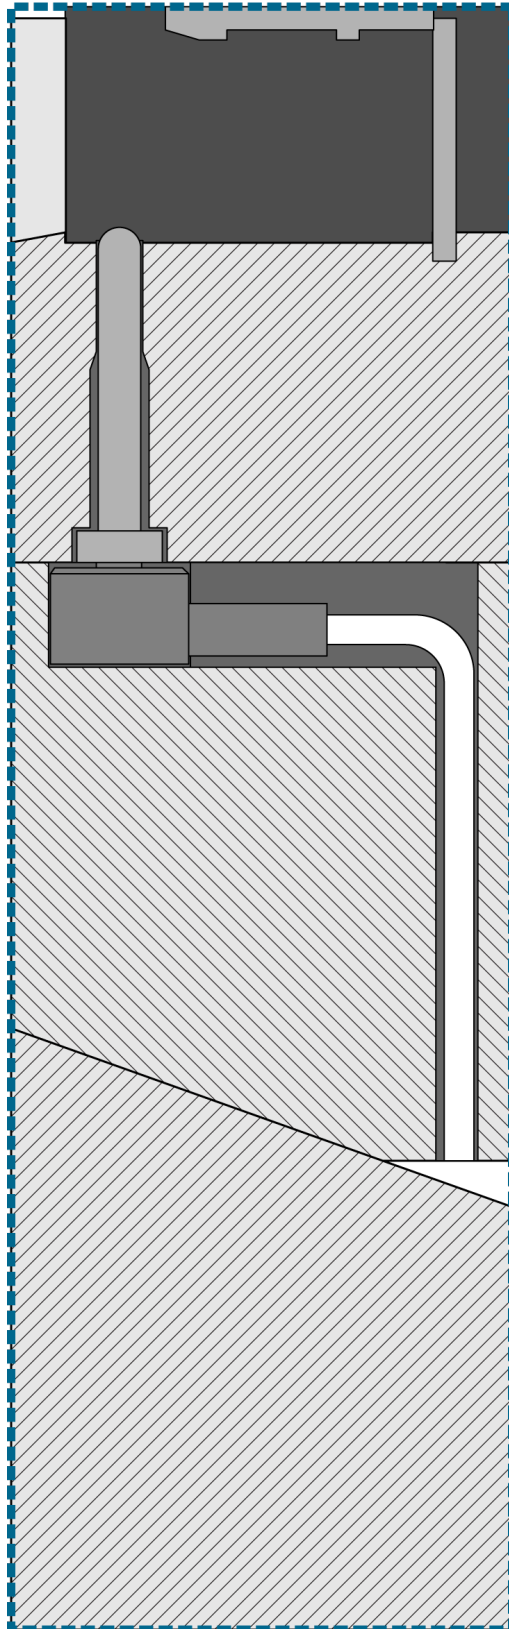

INSTALACIONES NO ESTÁNDAR (continuación)

EJEMPLOS DE PINES DE TRANSFERENCIA ESTÁTICA

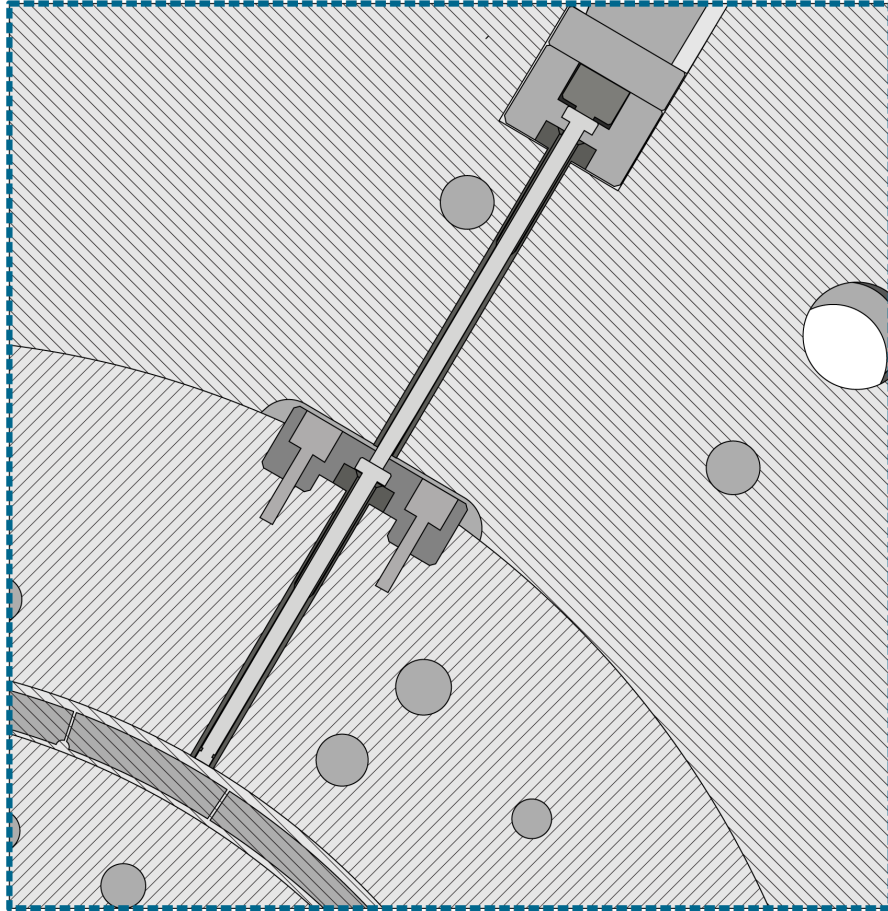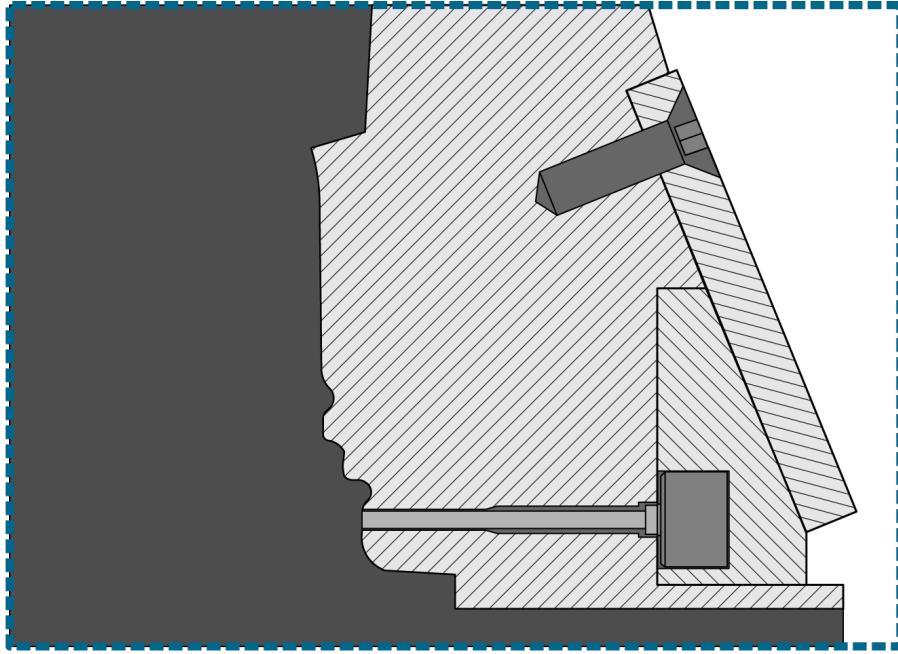

VALIDACIÓN DE LA INSTALACIÓN


INSTALACIÓN DEL SENSOR FECHA ENTRADAABRAZADERA PLACA INSTALACIONES (TÍPICO)

Verificar que la cada sensor, la varilla de transferencia, y el bolsillo pasador de expulsión se trabaja a máquina correctamente.

COMPROBACIONES PREVIAS AL MONTAJE


1. Prueba de Indentación (con sensor)

Con la placa de sujeción desmontada, el sensor en su lugar y la placa de cubierta retirada, empuje el sensor y el pasador de transferencia hacia adelante; debe haber un espacio libre de 0.012–0.02” (0,3–0,5 mm) entre la parte inferior del sensor y la placa de sujeción / fondo de la cavidad del sensor antes de la superficie de la placa de cubierta. Compruebe que el pasador se mueve libremente sin ninguna resistencia.

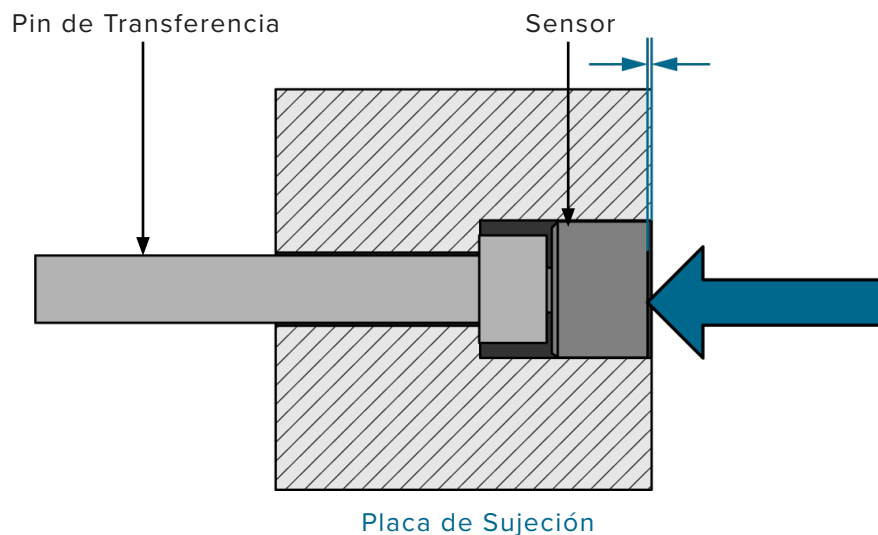

2. Ensayo de Vaciado (con sensor)


Con el pasador de transferencia, el sensor y la placa de cubierta instalada, coloque la placa de eyección por encima de la abrazadera placa, y la posición completamente hacia atrás. Compruebe que la profundidad de escariado es igual a 0.012” (0,3 mm) y que el diámetro es más grande que la cabeza del pasador eyector; el pasador de transferencia debe estar a ras con la placa de eyector de retención.

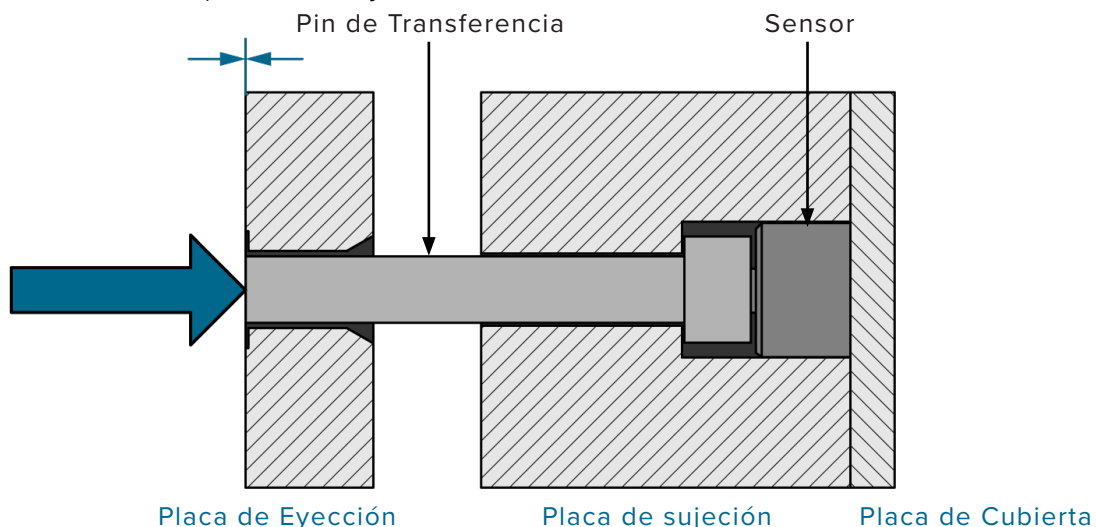

SENSOR INSTALLATION CHECK—CLAMP PLATE (TYPICAL) INSTALLATION *(continued)*


3. Prueba de abolladuras (con expulsor de bolos)

Con el pasador de expulsión instalado, empuje el pasador de expulsión; verificar la liquidación de 0.012" (0,3 mm (o 1/5 espesor de la pieza)) existe entre la parte inferior de la cabeza del pasador eyector y la superficie de la placa de retención eyector.

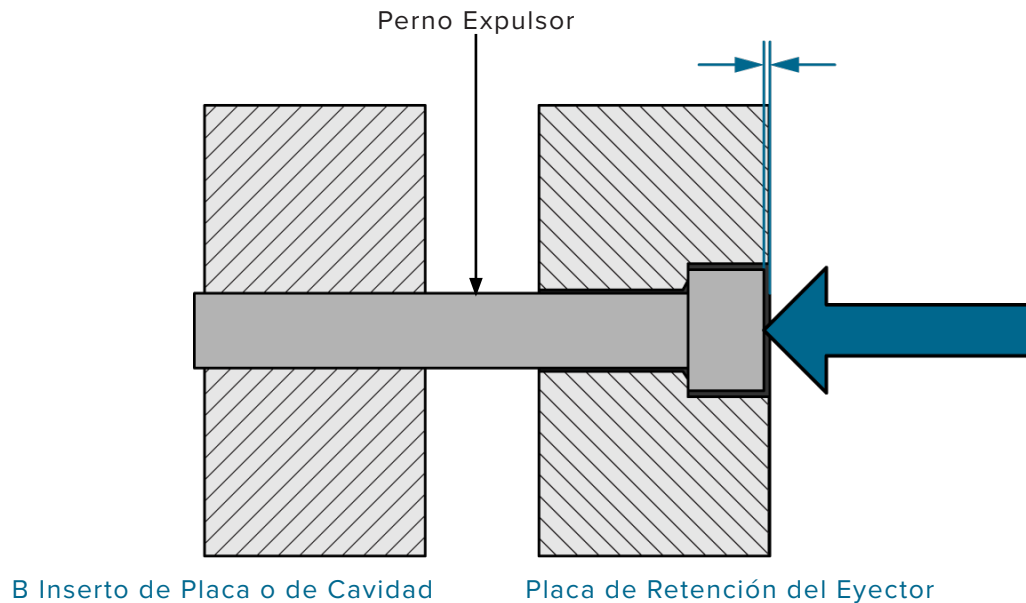

4. Prueba ras (Full Stack)

Con el sensor, eyector, y la transferencia de pasador instalado, y la placa de eyector en la posición de inyección, fijo haciaabrazadera placa, el pasador eyector debe estar al ras con el eyector plate/cavity superficie.

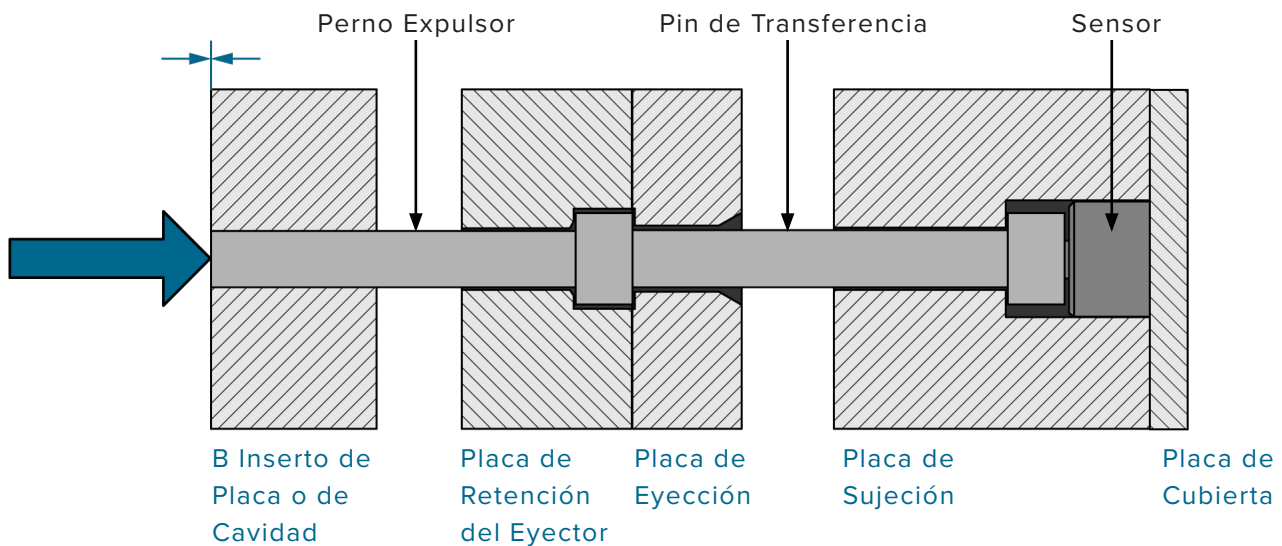


SENSOR INSTALLATION CHECK—CLAMP PLATE (TYPICAL) INSTALLATION (continued)

CHEQUES POST-ASAMBLEA

1. Prueba de Protrusión (sin sensor)


Con las espigas de expulsión y transferencia instalados, la placa de eyector en posición de inyección, y la placa de eyector fijos haciaabrazadera placa, presione el pasador de expulsión y transferencia juntos, hacia la cavidad; el pasador eyector debe sobresalir 0.008–0.01" (0, 2–0, 3 mm).

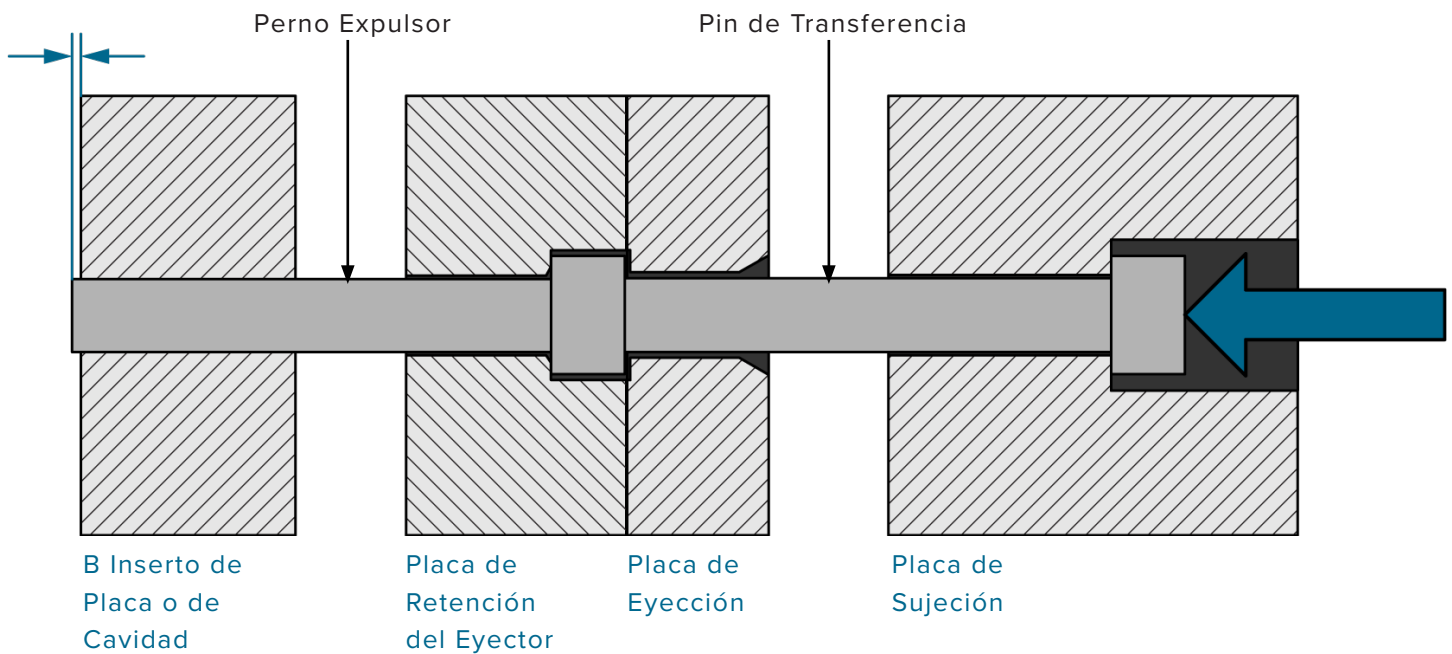

SENSOR INSTALLATION CHECK—CLAMP PLATE (TYPICAL) INSTALLATION (continued)


2. Prueba de Sangría (Sin Sensor)

Con el eyector y los pasadores de transferencia instalados, la placa del eyector en la posición de inyección y la placa del eyector fijada hacia la placa de sujeción, presione el eyector y el pasador de transferencia juntos, alejándolos de la cavidad; el pasador de expulsión debe encajar en la placa de expulsión 0.008–0.01" (0, 2–0, 3 mm).

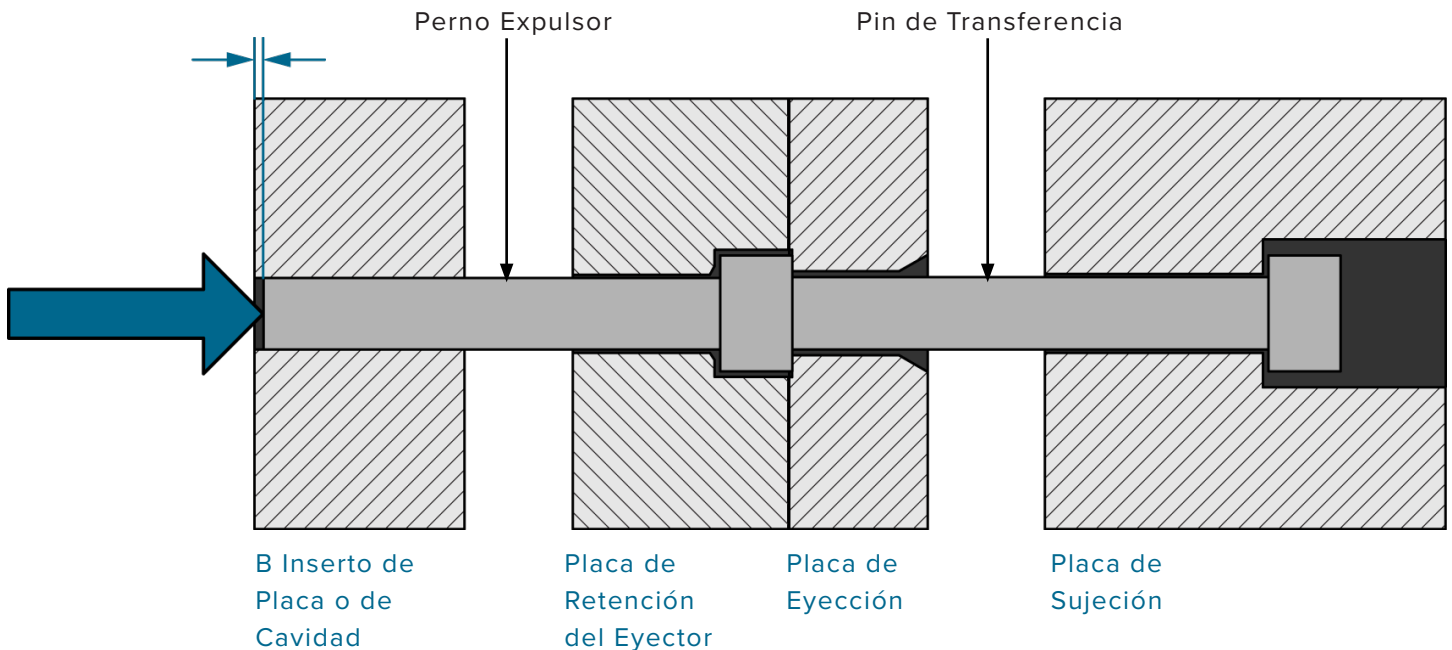

3. Ensayo de Vaciado (con Sensor)

Con el sensor, eyector, y la transferencia de pasador instalado, y la placa de eyector en la posición de inyección, fijo haciaabrazadera placa, el pasador eyector debe estar al ras con el eyector plate/cavity superficie.

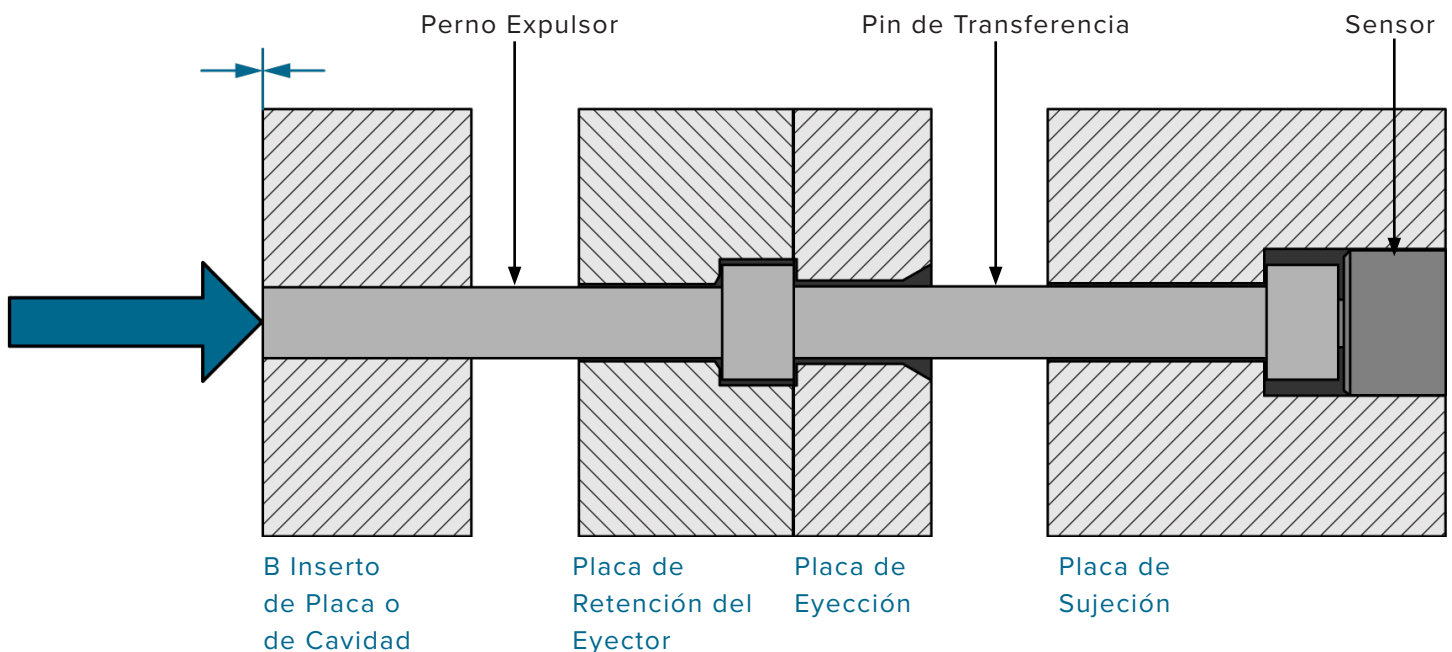


COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SENSOR: INSTALACIONES DE PLACA DE SUJECIÓN (CABEZA A CABEZA)

Verificar que la cada sensor, la varilla de transferencia, y el bolsillo pasador de expulsión se trabaja a máquina correctamente.

COMPROBACIONES PREVIAS AL MONTAJE


1. Prueba de Sangría (Sin Sensor)

Con sólo el pasador de transferencia instalado, empuje sobre la cabeza del pasador de transferencia y verificar un rechace de que existe 0.012" (0, 3 mm) MIN entre la cabeza del pasador de transferencia y la superficie de placa de eyección de retención.

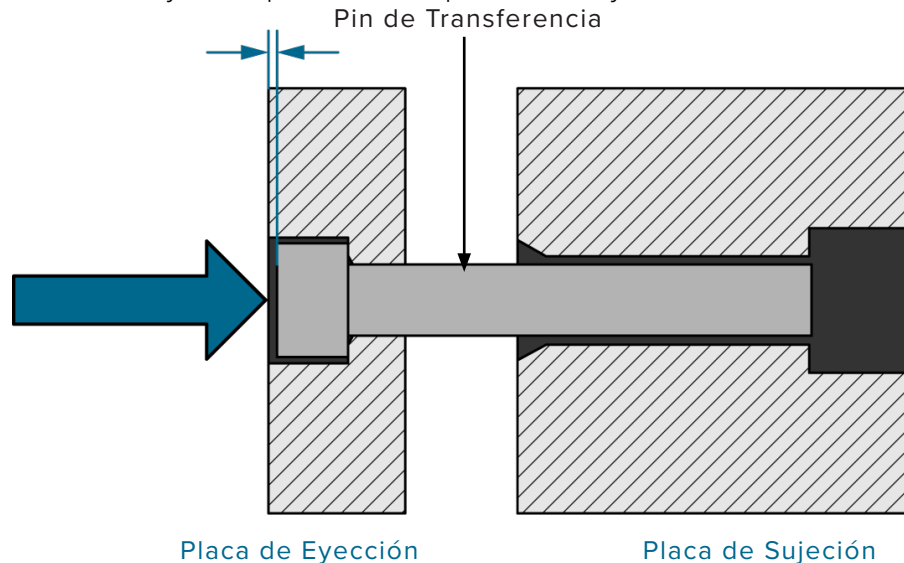


2. Prueba de Abolladuras (con Expulsor de Bolos)

With the ejector pin installed, push on the ejector pin; verify the clearance of 0.012" (0, 3 mm (or 1/5 part thickness)) exists between the bottom of the ejector pin head and the ejector plate surface.

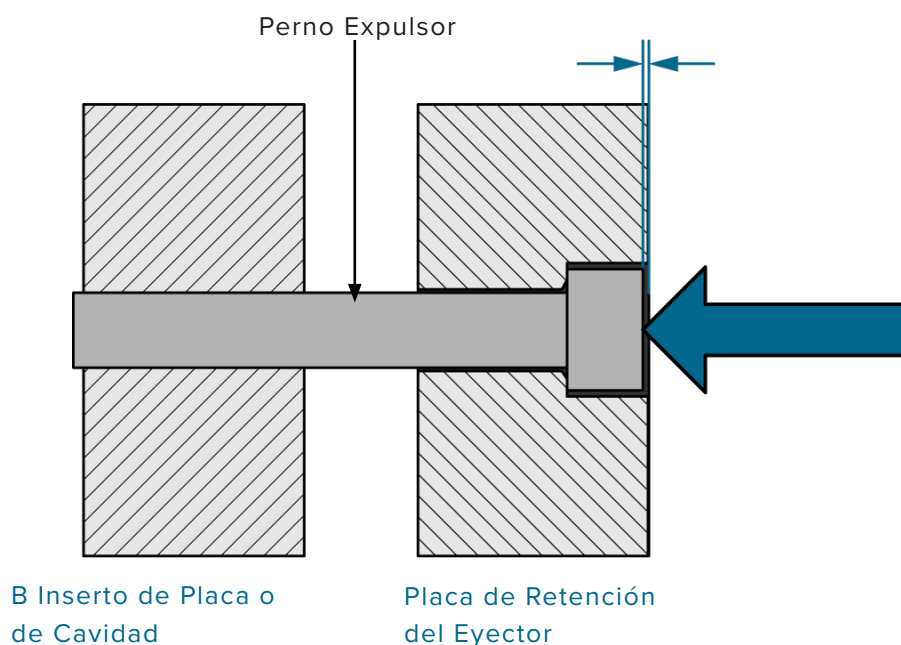


3. Prueba de Indentación (con sensor)

Con la placa de sujeción desmontada, el sensor en su lugar y la placa de cubierta retirada, empuje el sensor y el pasador de transferencia hacia adelante; debe haber un espacio libre de 0.012–0.02" (0,3–0,5 mm) entre la parte inferior del sensor y la placa de sujeción / fondo de la cavidad del sensor antes de la superficie de la placa de cubierta. Compruebe que el pasador se mueve libremente sin ninguna resistencia.

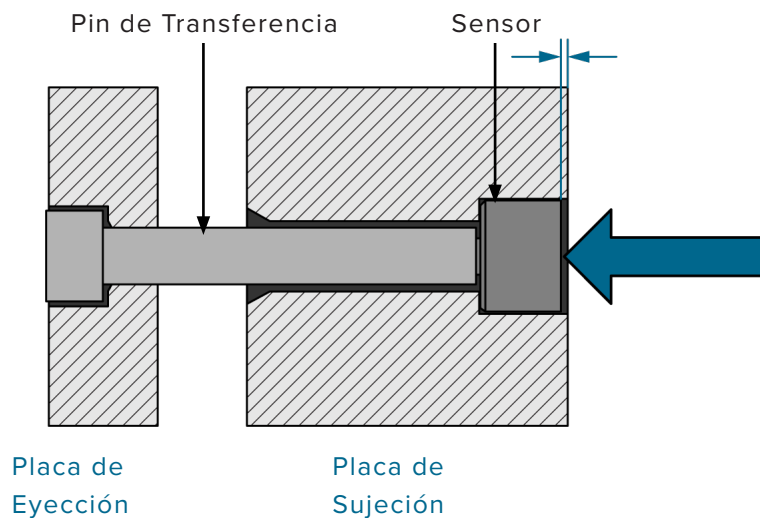

4. Prueba ras (Full Stack)

Con el sensor, eyector, y la transferencia de pasador instalado, y la placa de eyector en la posición de inyección, fijo hacia abrazadera placa, el pasador eyector debe estar al ras con el eyector plate/cavity superficie.

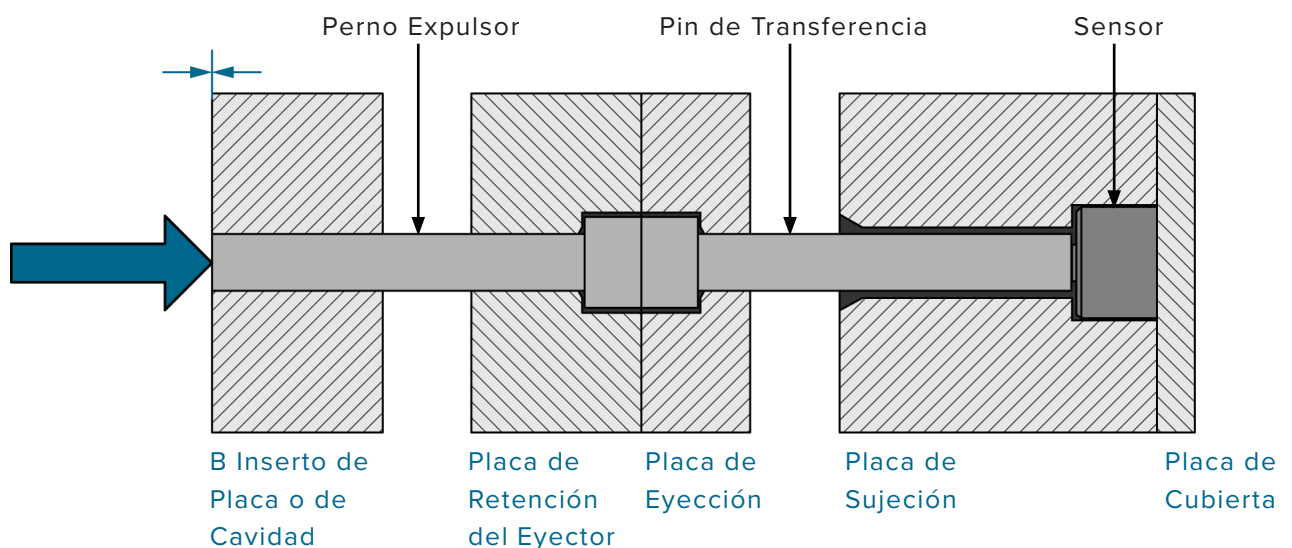


SENSOR INSTALLATION CHECK—CLAMP PLATE (HEAD-TO-HEAD) INSTALLATION *(continued)*

CHEQUES POST-ASAMBLEA

Verificar que la cada sensor, la varilla de transferencia, y el bolsillo pasador de expulsión se trabaja a máquina correctamente.

1. Prueba de Sangría (Sin Sensor)

Con las espigas de expulsión y transferencia instalados, la placa de eyector en posición de inyección, y la placa de eyector fijos haciaabrazadera placa, presione el pasador de expulsión y transferencia juntos, hacia la cavidad; el pasador eyector debe sobresalir 0.008–0.01" (0, 2–0, 3 mm).

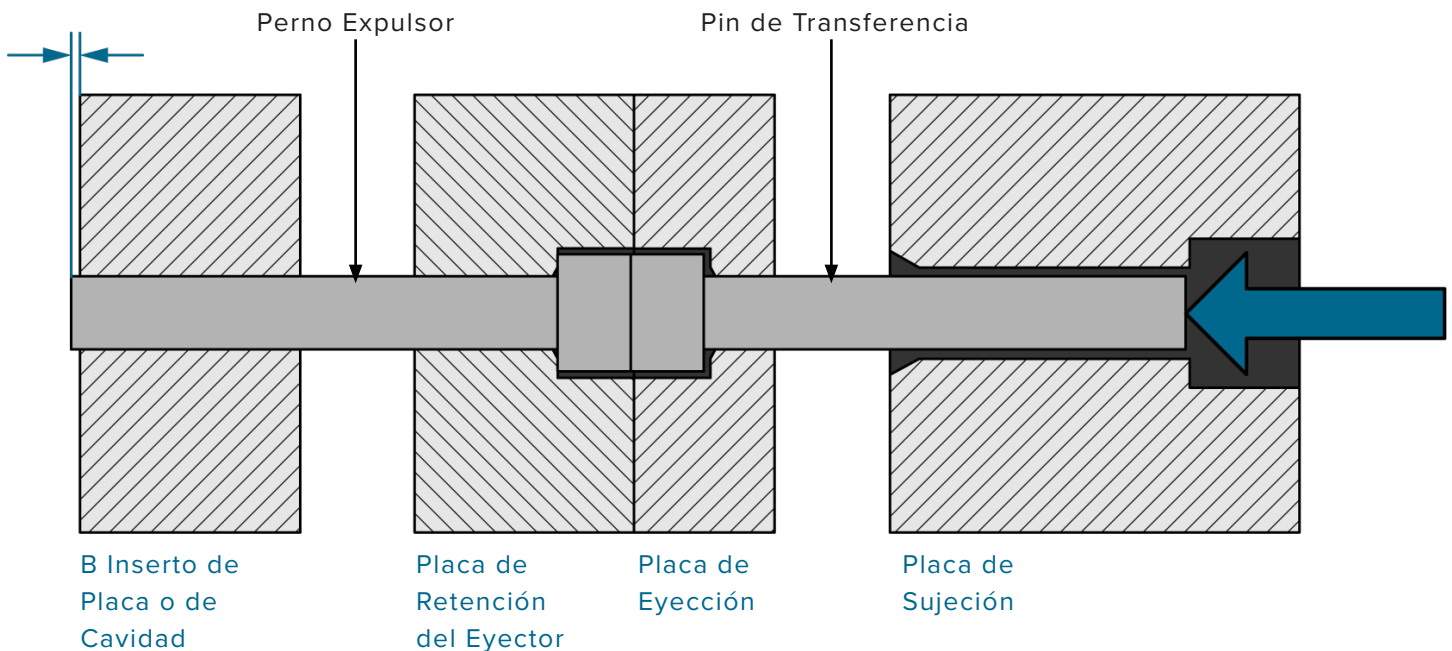


SENSOR INSTALLATION CHECK—CLAMP PLATE (HEAD-TO-HEAD) INSTALLATION

(continued)


2. Prueba de Sangría (Sin Sensor)

Con el eyector y los pasadores de transferencia instalados, la placa del eyector en la posición de inyección y la placa del eyector fijada hacia la placa de sujeción, presione el eyector y el pasador de transferencia juntos, alejándolos de la cavidad; el pasador de expulsión debe encajar en la placa de expulsión 0.008–0.01" (0, 2–0, 3 mm).

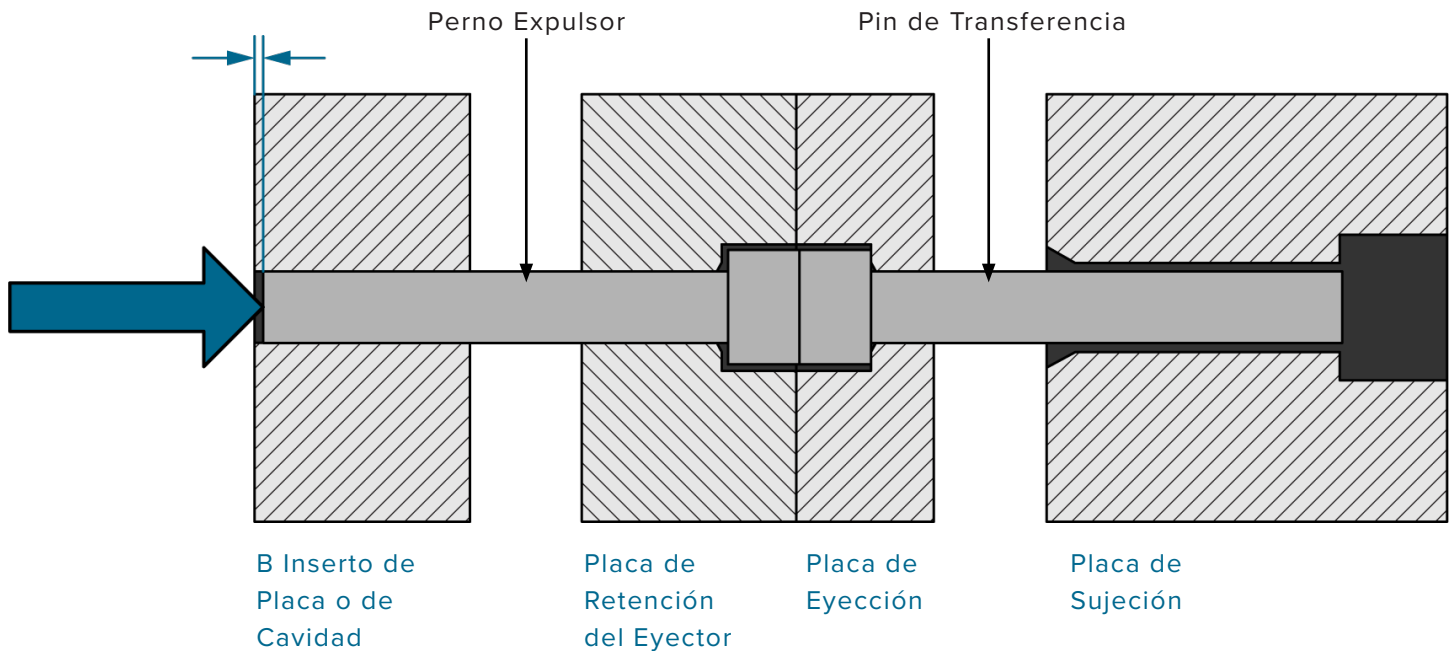

3. Ensayo de Vaciado (con Sensor)

Con el sensor, eyector, y la transferencia de pasador instalado, y la placa de eyector en la posición de inyección, fijo haciaabrazadera placa, el pasador eyector debe estar al ras con el eyector plate/cavity superficie.

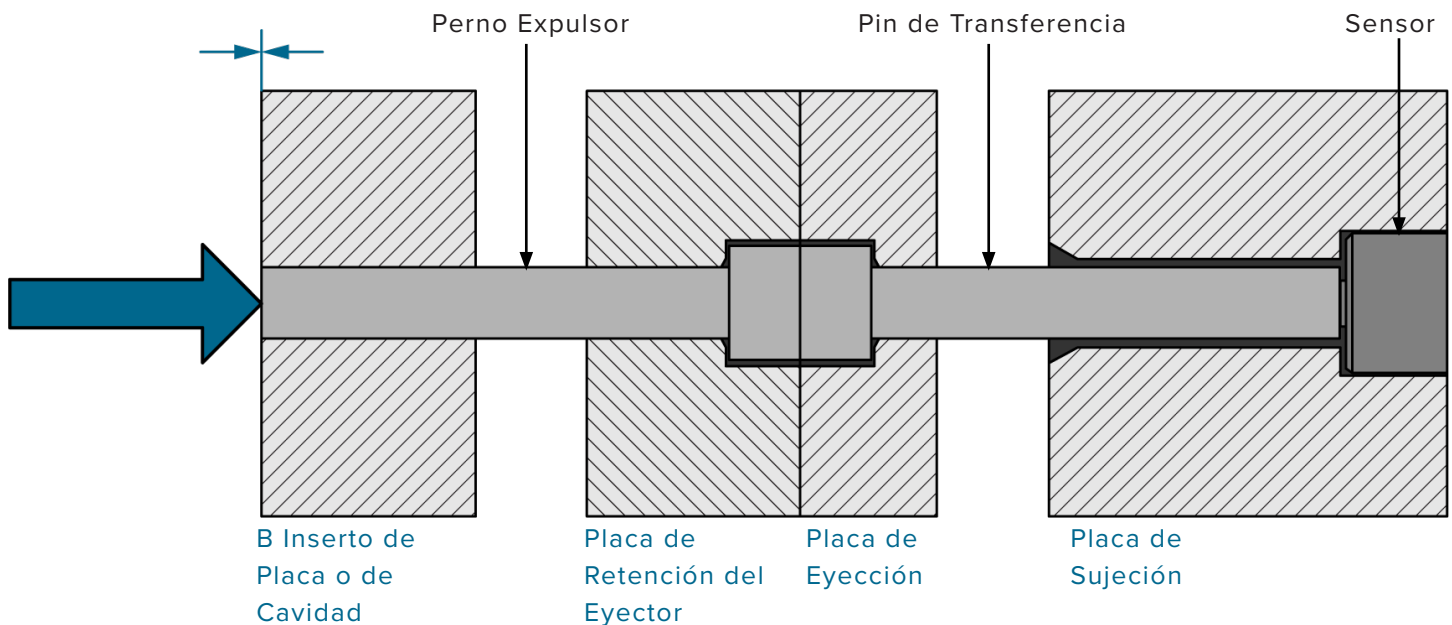


INSTALACIONES DE INSTALACIÓN DEL SENSOR DE REGISTRO DE ENTRADA DEL EYECTOR PLACA

Verificar que la cada sensor, la varilla de transferencia, y el bolsillo pasador de expulsión se trabaja a máquina correctamente.

COMPROBACIONES PREVIAS AL MONTAJE


1. Prueba de Abolladuras (con Expulsor de Bolos)

Con el pasador de expulsión instalado, presione el pasador de expulsión; Verifique que exista un espacio libre de 0.012 "(0,3 mm (o 1/5 de espesor de parte)) entre la parte inferior de la cabeza del pasador de expulsión y la superficie de la placa de expulsión.

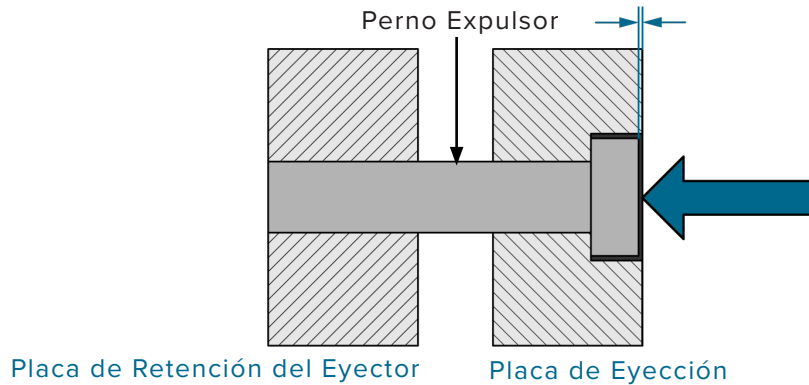

2. Ensayo de Vaciado (con Sensor)


Con el sensor instalado en la placa de retención del eyector, compruebe que la profundidad de escariado es igual a (0,5 mm) (si es necesario) y el diámetro escariado es mayor que la cabeza del pasador eyector. La cabeza del sensor debe estar al ras con la placa de eyector de retención.

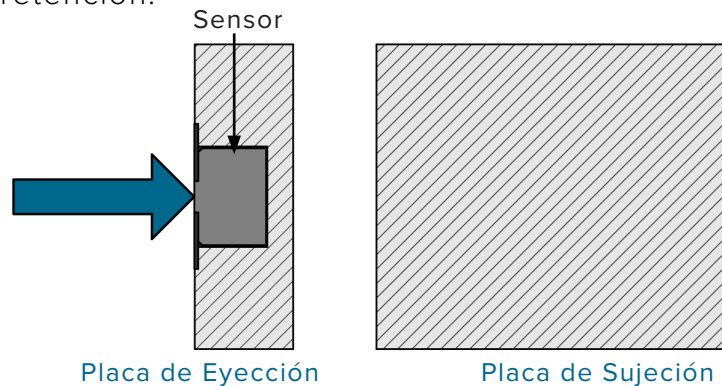

CHEQUES POST-ASAMBLEA

1. Prueba ras (Full Stack)

Con el sensor y el pasador de expulsión instalados, y la placa de expulsión en la posición de inyección, fijada hacia la placa de sujeción, el pasador de expulsión debe estar alineado con la superficie de la placa de expulsión / cavidad.

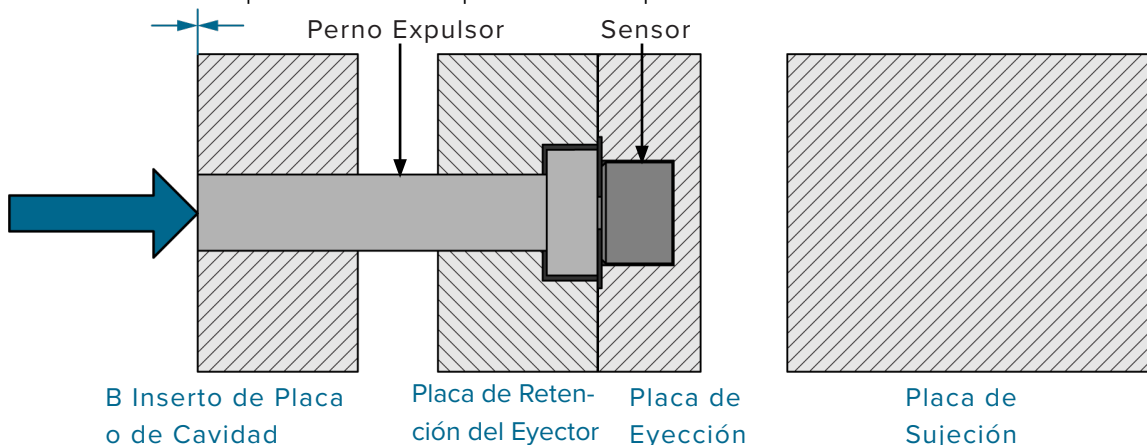


INSTALACIÓN DEL SENSOR DE REGISTRO DE ENTRADA ESTÁTICAS INSTALACIONES PASADOR

Verifique que cada sensor y bolsillo de pasador estático esté maquinado correctamente.


2. Prueba de Sangría (Sin Sensor)

Con solo el pin estático instalado, presione el pin estático; Verifique que el pasador sobresalga un espacio libre por encima de la cabeza del pasador igual a $1/5$ del grosor de la pieza en la ubicación del pasador si el grosor de la pieza es menor o igual a 0.06 " (1,5 mm), o 0.012 " (0,3 mm) si el el grosor de la pieza en la ubicación del pasador es superior a 0.06 " (1,5 mm).

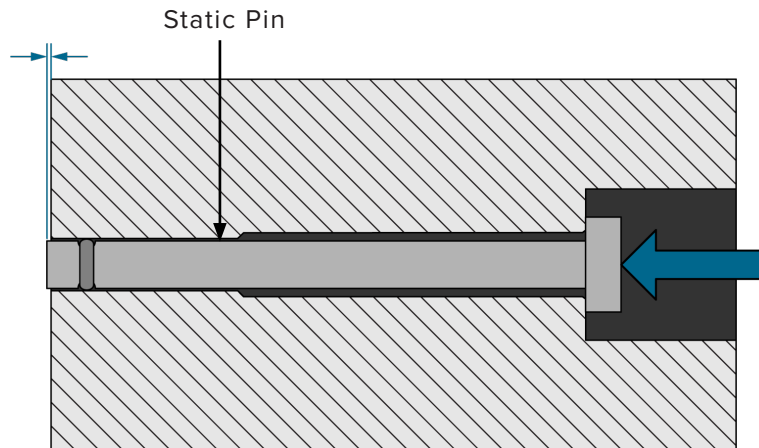

3. Ensayo de Vaciado (con Sensor)

Con las placas desmontadas, sensor y el pasador en su lugar, y la placa de cubierta retirada, el extremo del pasador estático debe estar al ras con la superficie de la placa.

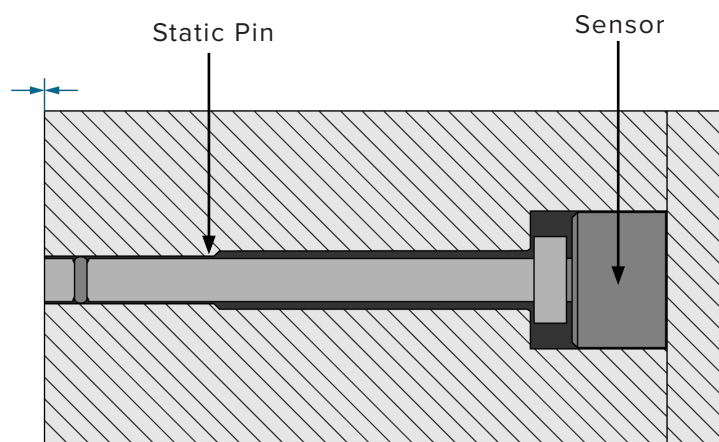

MANTENIMIENTO

Sensores de medida de deformación requieren poco mantenimiento.

LIMPIEZA


Extraiga los sensores del molde y limpie las cajas y los canales cuando se extraiga un molde para realizar un mantenimiento preventivo. Los sensores LES-B-127-50/125/500/2000 deben instalarse en cavidades libres de aceite, suciedad, mugre y grasa.

PRUEBA Y CALIBRACIÓN

LOS SENSORES DE PRUEBA

Básicamente las pruebas se realizan fácilmente en el LES-B-127-50/125/500/2000 sensor; una cantidad pequeña, incluso de fuerza aplicada a la protuberancia sensor cabezal de carga es suficiente para determinar si el sensor está correctamente leyendo la presión.

CAUTION *Nunca golpee la cabeza del sensor con excesiva fuerza; incumplimiento dará lugar a daño o destrucción del sensor.*

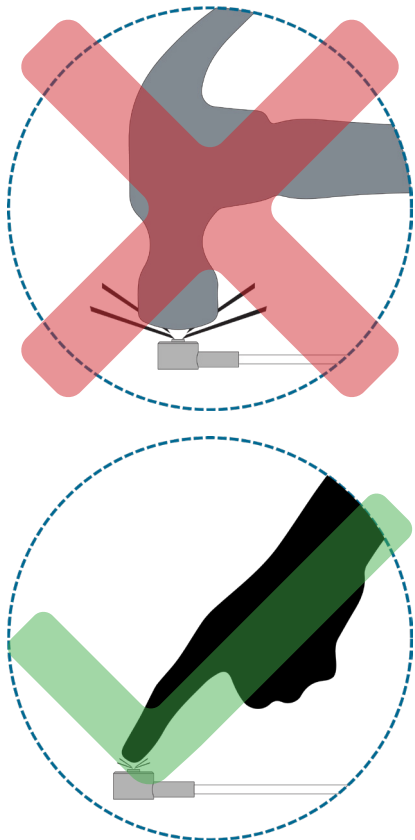

RJG, Inc. ofrece las siguientes herramientas para probar los sensores.

4. Sensor eValuator

El Sensor eValuator proporciona diagnósticos sobre los problemas típicos del sensor, como la desviación del sensor, la precarga y el cambio de cero, y también puede detectar errores de instalación del sensor causados por dimensiones incorrectas de la caja, de cables dañados y cabezas de sensores dañadas. Desde el dispositivo se puede enviar por correo o imprimir un informe de prueba con la configuración del sensor. Este dispositivo le permite probar hasta treinta y dos sensores a la vez y puede verificar que se haya aplicado una fuerza al sensor.

5. Software eDART— Visor de datos sin procesar

El Visor de datos sin procesar eDART muestra el estado del sensor, ya sea Válido, No Respuesta, Obsoleto, o No Válido.

- Un sensor válido tiene conteos crudos que cambian cuando se aplica fuerza al sensor; esto indica que un sensor funciona correctamente.
- Un sensor de No Respuesta no se está comunicando con el eDART; el sensor puede estar desenchufado.
- Un sensor Obsoleto indica un sensor que no está en uso.
- Un sensor No Válido indicará una falla en el rango Superior (Ovrng=exceso) o en el rango Inferior (Undrng=insuficiencia). El Ovrng indica que la calibración del sensor ha cambiado demasiado en una dirección positiva, fuera de la especificación superior. El Undrng indica que la calibración del sensor ha cambiado demasiado en una dirección negativa, y el sensor puede indicar un número bajo cero al aplicarse la carga.

LA CALIBRACIÓN

RJG recomienda que los sensores se calibren cada año, pero la necesidad de una calibración regular depende en gran medida de la precisión requerida para la aplicación y los requisitos de los sistemas de calidad individuales y las regulaciones de la industria.

RJG sensores están diseñados para la calibración de retención para la vida de funcionamiento. La gran mayoría dentro de una estancia 2% especificación de precisión, que es suficiente para la mayoría de las aplicaciones del cliente.

LOS FACTORES COMUNES QUE AFECTAN SENSOR DE RECALIBRACIÓN

1. Se requiere Solicitud Precisión

Algunas aplicaciones requieren una mayor precisión que otros. Si se utiliza cavidad presión controlar en una parte precisa con una ventana de procesamiento estrecha, puede ser importante para mantener la calibración del sensor dentro de 1%.

Si simplemente la detección de tiros cortos, cambios de calibración 5% o más pueden ser tolerados. Como punto de referencia, una 2% medios de error de calibración que una cavidad presión de 3,000 psi (207 bar) puede leer tan bajo como 2,940 psi (203 bar), o tan alta como 3,060 psi (211 bar), que es insignificante en la mayoría de aplicaciones. Para la mayoría de las aplicaciones, la calibración de precisión 2% es más que suficiente, y es utilizado por RJG como la especificación para sensores reparados.

2. Reglamento del Sistema de Calidad

Si se deben cumplir los requisitos de la US Food and Drug Administration (FDA) de los sistemas de calidad, o los de otros sistemas de calidad estrictos, puede ser necesaria la calibración del sensor. Sin embargo, incluso en estos casos, a menudo hay flexibilidad para ajustar las directrices para satisfacer las necesidades de la aplicación.

3. Conde Ciclo de Sensor

En los entornos más agresivos, se necesitan al menos 100,000 ciclos para un sensor para mostrar errores de calibración significativos. En las aplicaciones más típicas, la calibración se mantendrá estable para 500, 000-1,000,000 ciclos. Incluso entonces, muchos sensores en el campo con varios millones de ciclos muestran poco cambio de calibración. Si un sensor está en una bajavolumen molde que ve menos ciclos, se reduce al mínimo la necesidad de recalibración sensor.

4. Sensor de Carga

Cuanto mayor sea la carga máxima en el sensor, más la protuberancia de carga puede desgaste y mayor la posibilidad de desplazamiento de calibración. Bajofuerza sensores (125-libra sensores, por ejemplo) muestran menos cambio de calibración que altofuerza sensores (2,000-libra sensores); sensores que se ejecutan en el extremo inferior de sufuerza gama (menos de 40% de la escala completa) muestra menos cambio de calibración de sensores que se ejecutan en el extremo superior de su rango.

PRUEBAS Y CALIBRACIÓN *(continuación)*

5. Temperatura de Funcionamiento del Sensor

Cuanto mayor sea la temperatura del molde, mayor es la posibilidad de desplazamiento de calibración. A continuación 212 ° F (100 ° C), la calibración por lo general se mantiene estable. Sensors running at 300–400 °F (150–200 °C) have a greater potential for permanent calibration shift over time.

6. Desgaste del Sensor Visible

Es normal que el meollo de carga para mostrar un cierto desgaste. Sin embargo, si el patrón de desgaste excede la mitad del diámetro de la protuberancia de carga, la calibración del sensor es más probable que hayan cambiado significativamente.

7. Sensor de Desplazamiento de Cero Offset

La traslado de origen es la lectura del sensor sin carga aplicada. Aunque no está directamente relacionada con la calibración del sensor, el traslado de origen sí provee indicación de que la calibración del sensor puede ser sospechoso.

8. Las Lecturas Anormales

Un sensor de lectura anormalmente alta o baja con relación a la plantilla o a otros sensores puede ser una indicación de un cambio de calibración. Antes de enviar la parte posterior del sensor, buscar otras causas más comunes de lecturas erróneas, tales como dimensiones del sensor incorrecta de bolsillo, la precarga del sensor, la contaminación en el bolsillo sensor, y la unión pasador de expulsión debido a la desalineación, debris/contamination, o excoiación.

GARANTÍA

RJG, INC. GARANTÍA ESTÁNDAR DE YRES AÑOS

RJG, Inc. confía en la calidad y robustez de los sensores de presión de cavidad LES-B-127-50/125/500/2000 y, por lo tanto, ofrece una garantía de tres años en todos los sensores de presión de cavidad piezoeléctricos y galgas extensométricas de RJG. Los sensores de presión de cavidad de RJG están garantizados contra defectos de material y mano de obra durante tres años a partir de la fecha de envío original. La garantía queda anulada si se determina que el sensor fue sometido a abuso o negligencia más allá del desgaste normal del uso en el campo, o en caso de que el cliente haya abierto el sensor. Esta nueva política de garantía es la más generosa que se ofrece en la industria de sensores de presión de cavidad, siendo un año la más común.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

RJG, Inc. no es responsable de la instalación inadecuada de este equipo, ni la de ningún otro equipo fabricado por RJG.

La instalación adecuada del equipo de RJG no interfiere con las características de seguridad originales del equipo de la máquina. Nunca deben quitarse los mecanismos de seguridad en ninguna de las máquinas.

ERRORES DE INSTALACIÓN

PROBLEMAS EXPULSORES PIN

1. Tamaño de alfiler, esperapresión , and/or temperatura esperada no es apropiado para sensor seleccionado.



- Refer to “Tablas de Selección” en la página 2.

2. El pasador eyector está ubicado detrás de la superficie del molde con un ángulo superior a 30 ° (1 a la derecha).

- Los ángulos mayores de 30 ° causa fricción excesiva de carga lateral y el sensor de influencia de precisión.

3. Pin está grabado en la cabeza (2 a la derecha).

- Pin cabezas deben permanecer plana. Pasadores grabar en el lado si es necesario.

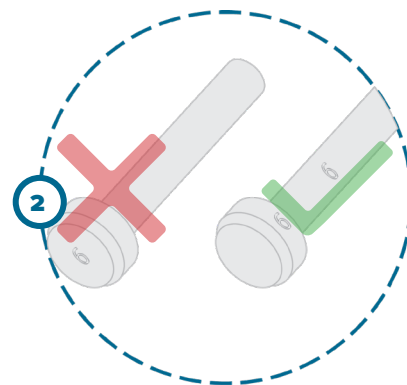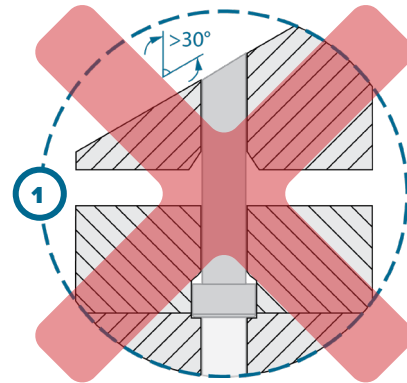


INSTALLATION ERRORS (continued)

PROBLEMAS DE SENSORES CABEZA


1. El diámetro de la cabeza del pasador eyector es mayor que el diámetro de la cavidad del sensor (1 al a derecha).

- Escariado la placa expulsora, o achaflanar la cabeza del pasador para asegurar que los restos machos sólo sobre la protuberancia sensor.

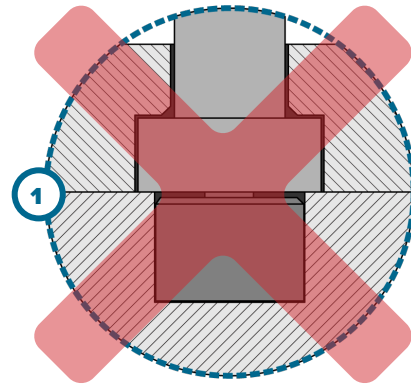


2. El cabezal del sensor está instalado incorrectament (2 al a derecha).

- El núcleo del sensor debe enfrenar el pasador de expulsión. NO instale la cabeza del sensor upside-down.

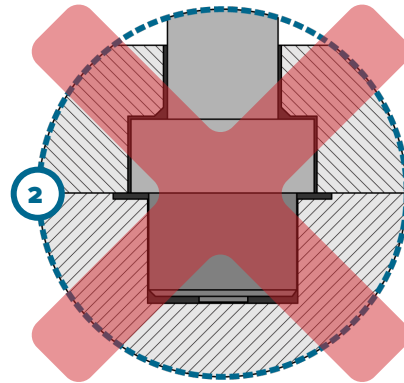


3. Superficie de bolsa de sensor no es suave (3 al a derecha).

- La superficie del molde debe tener un acabado de $\sqrt[32]{}$ o mejor; el bolsillo sensor debe tener una superficie lisa.

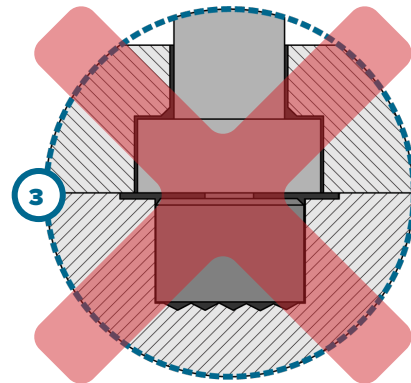

4. Sensor y el pasador eyector no son perpendiculares (4 al a derecha).


- El pasador de sensor y el eyector debe ser perpendicular.

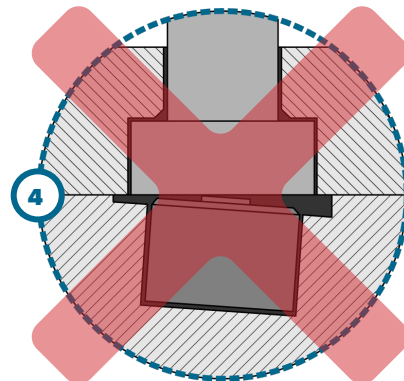

INSTALLATION ERRORS *(continued)*

PROBLEMAS CON EL CABLE Y LA CAJA

1. Cable del sensor queda aprisionada al molde de ensamblaje (1 *al a derecha*).

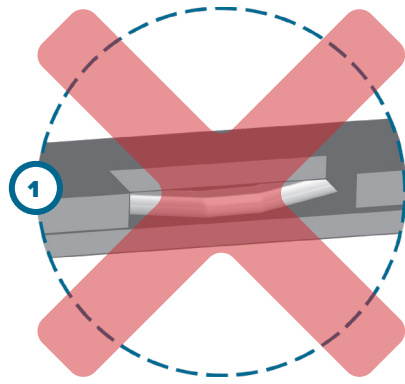

SOPORTE AL CLIENTE

Puede ponerse en contacto con el equipo de Soporte al cliente de RJG por teléfono o correo electrónico.

RJG, Inc. Soporte al Cliente

Tel.: 800.472.0566 (sin costo)

Tel.: +1.231.933.8170

email: support@rjginc.com

www.rjginc.com/support

Contact Support

General Questions | RMA Request | Sensor Selection & Placement

Have a question? We're here for you! Be sure to check out our knowledge base first to see if you can find the answer to your question there. Or please feel free to reach out to our customer support team anytime at:

Email: support@rjginc.com
Phone: +1(231) 933-8170 Or Toll Free: +1(800) 472-0566
Or complete the form below:

First Name * First Name*	Last Name * Last Name*	Company Company*
Job Title * Job Title*	Phone * Phone Number*	Email * Email Address*

PRODUCTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS COMPATIBLES

El LES-B-127-50/125/500/2000 es compatible con otros productos de RJG, Inc. para su uso con el sistema de control y supervisión de procesos eDART.

CABLES LYNX PREMIUM CE-LX5-W

El cable del sensor Lynx premium (1 a la derecha) es un cable recubierto de polipropileno adecuado para el calor y la tensión que se encuentran en los entornos de moldeo por inyección. El cable está disponible en longitudes de 12–473 ”(0, 3–12 m) y se puede pedir con accesorios rectos o de 90 °. Se requiere un CE-LX5-W para conectar cada LES-B-127-50/125/500/2000 con el sistema eDART o CoPilot.



LYNX FIVE-PORT CAJA DE CONEXIONES J-LX5

Se pueden conectar hasta cinco dispositivos Lynx a la caja de conexiones de cinco puertos (2 a la derecha), que conecta los dispositivos Lynx con el sistema eDART o CoPilot. El J-LX5-CE se puede montar en el molde o en la máquina.



CAJA DE CONEXIONES LYNX DE NUEVE PUERTOS J-LX9-CE

Se pueden conectar hasta nueve dispositivos Lynx a la caja de conexiones de nueve puertos (3 a la derecha), que conecta los dispositivos Lynx con el sistema eDART o CoPilot. El J-LX9-CE se puede montar en el molde o en la máquina.



PRODUCTOS SIMILARES

RJG, Inc. ofrece una amplia gama de sensores de presión de cavidad para cada aplicación: galgas extensométricas, monocanal, multicanal y digitales.

LYNX INTEGRADO 4000 LIBRA SENSOR

El sensor de galgas extensiométricas LynxLES-B-159-4000 proporciona la misma tecnología de galgas extensométricas e instalación indirecta que los sensores LES-B-159-4000 , pero con un umbral de presión mayor. El adicional presión gama requiere que el LES-B-159-4000 para tener una cabeza del sensor más grande que sus homólogos, y por lo tanto requiere una mayor inmobiliaria molde para la instalación.

EL SISTEMA DE CONEXION MULTI-CANAL DE GALGA EXTENSIONOMÉTRICA

El sistema de sensor de deformación Lynx multicanal

(1 a la derecha) Guarda propiedades inmobiliarias en el molde que facilita una instalación simplificada de hasta ocho sensores a un punto de conexión en el molde.

2. Adaptador de Galga Extensiométrica de Ocho Canales con ID de Molde SG/LX8-S-ID

El adaptador SG/LX8-S-ID reside en la máquina de moldeo, lo que permite a los técnicos mover moldes fácilmente desconectando y conectando el cable conector. Después, un cable Lynx conecta el adaptador al eDART System.

3. Placa del Sensor de Ocho Canales con ID Mold SG-8

Los SG-8 reside placa en el molde permitiendo a los usuarios la interfaz Hasta ocho multi-channel colar sensores Gage. Después, un cable Lynx conecta el adaptador al eDART System.



4. Sensores de Botón de Galgas Extensométricas Multicanal Lynx MCSG-125/500/200 y MCSG-4000

Los sensores MCSG-125/500/2000 y MCSG-4000 proporcionan la misma tecnología de galgas extensométricas y estilo de instalación indirecta que los sensores LES-B-127-50/125/500/2000 y LES-B-159-4000, pero son compatibles con los componentes multicanal de montaje en máquina o molde.

UBICACIONES / OFICINAS

EE. UU.

RJG EE. UU. (OFICINAS GENERALES)

3111 Park Drive
Traverse City, MI 49686
Tel. +01 231 947-3111
Tel. +01 231 947-6403
sales@rjginc.com
www.rjginc.com

IRLANDA/ REINO UNIDO

RJG TECHNOLOGIES, LTD.

Peterborough, England
Tel. +44(0)1733-232211
info@rjginc.co.uk
www.rjginc.co.uk

MÉXICO

RJG MÉXICO

Chihuahua, México
Tel. +52 614 4242281
sales@es.rjginc.com
es.rjginc.com

SINGAPUR

RJG (S.E.A.) PTE LTD

Singapur, República de
Singapur
Tel. +65 6846 1518
sales@swg.rjginc.com
en.rjginc.com

FRANCIA

RJG FRANCIA

Arnithod, Francia
Tel. +33 384 442 992
sales@fr.rjginc.com
fr.rjginc.com

CHINA

RJG CHINA

Chengdú, China
Tel. +86 28 6201 6816
sales@cn.rjginc.com
zh.rjginc.com

ALEMANIA

RJG ALEMANIA

Karlstein, Alemania
Tel. +49 (0) 6188 44696 11
sales@de.rjginc.com
de.rjginc.com

COREA

CAEPRO

Seúl, Corea
Tel. +82 02-2113-1870
sales@ko.rjginc.com
www.caepro.co.kr